



ميكانيك الاتصال

العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

الفرع الصناعي

12

فريق التأليف

د. زبيدة حسن أبو شويمه (رئيساً)

م. محمد أمين جبر أبو دوش (منسقاً)

م. محمد مهدي الغرایة م. فواز أحمد الزعبي م. إبراهيم اسماعيل خريس رائد تيسير العقایلة م. محمود فتحي القدح

الناشر: المركز الوطني لتطوير المناهج

يسرك المركز الوطني لتطوير المناهج استقبال آرائكم وملحوظاتكم الخاص بهذا الكتاب عن طريق العنوانين الآتية:



06 - 5376262 / 235 P.O.Box : 2088 Amman 11941

@nccdjor

feedback@nccd.gov.jo

www.nccd.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جيئها، بناءً على قرار مجلس التربية والتعليم رقم 43/2022 (تاریخ 6/7/2022) بدءاً من العام الدراسي 2022/2023 م.

ISBN 978-9923 - 41 - 392 (ردمك)

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2022/8/4065)

373.27

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

ميكانيك الإنتاج: العلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي / الصف الثاني عشر / الفصل الدراسي الأول / المركز
الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2022

.ص. (227)

ر.إ.: 2022/8/4065

الواثقفات: / التعليم المهني / / المدارس المهنية / / المناهج / / التعليم الثانوي /

يتتحمل المؤلف كامل المسؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.



1443 هـ - 2022 م
1444 هـ - 2023 م

الطبعة الأولى (التجريبية)
أعيدت طباعته

المقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد...

فانطلاقاً من الرؤية الملكية السامية، يستمر المركز الوطني لتطوير المناهج في أداء رسالته المتعلقة بتطوير المناهج الدراسية؛ بغية تحقيق التعليم النوعي المتميز. وبناءً على ذلك، جاء هذا الكتاب منسجماً مع فلسفة التربية والتعليم، وخطة تطوير التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، ومحققاً مضموناً مناسباً للإطار العام والخاص للعلوم الصناعية الخاصة والتدريب العملي والرسم الصناعي لخُصُص ميكانيك الإنتاج، التي تتمثل في إعداد جيل واعٍ يَعْدُ المهن ويحترمها، وذي شخصية إيجابية متوازنة، ومعتزٍ بانت茂نه الوطني، ومدرك لأهم الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني التي يُقاس بها تقدّم الدول وتتطورها.

يُعدُّ تخصص ميكانيك الإنتاج أحد التخصصات الأساسية التي تتدخل مع الصناعات المختلفة؛ لذا، أولى الاهتمام الكبير والرعاية الكاملة، وجرى العمل به بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل، وإعداد جيل من الطلبة يتمتع بمهارات مهنية على أساس الكفايات وحاجات سوق العمل. وقد ارتكز تأليف هذا الكتاب المعرفة العلمية والخبرات العملية، ودمج المعرفة النظرية بالتطبيق العملي.

وبناءً على ذلك، فقد اعتمدت دوره التعلم الخامسي المنبثقة من النظرية البنائية التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في العملية التعليمية التعليمية، التي تتضمن: انظر وتساءل، واستكشف، واقرأ وتعلم، والإثراء والتوسيع، والقياس والتقويم. كما تضمن الكتاب خريطة مفاهيمية تلخص المفاهيم المهمة في كل وحدة.

لقد روعي في هذا الكتاب توظيف الكثير من الصور والرسوم التوضيحية والأشكال والجدالات والأنشطة والقضايا البحثية؛ لتمكين الطالب من الحصول على المعرفة بطرق مختلفة ومتعددة، إضافة إلى تضمينه ملحقاً لمسرد المصطلحات باللغة الإنجليزية؛ لتسهيل مهمة الطلبة والمهتمين، وبخاصة في عملية البحث.

ونحن إذ نقدم هذا الكتاب، نأمل أن ينال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، ويجعل تعلم تخصص ميكانيك الإنتاج أكثر متعة وسهولة وفائدة. راجين تزوياناً بالملاحظات والمقترحات لتطويره وتحسينه.

قائمة المحتويات

الفصل الدراسي الأول

الصفحة	الموضوع	الوحدة	الإرشادات والتعليمات
10	مقدمة في الجلخ الأسطواني الآلي	أولا	الأولى: الجلخ الأسطواني الآلي
17	أقراص الجلخ المستعملة للجلخ الأسطواني	ثانيا	
26	ضوابط عمليات الجلخ الأسطواني	ثالثا	
39	التمارين العملية		
84	مقدمة في التفريز	أولا	الثانية: التفريز
96	سكاكين التفريز	ثانيا	
103	عمليات التفريز وطرائقه	ثالثا	
112	تشغيل الترس المستقيم	رابعا	
121	التمارين العملية		
156	مقدمة في اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي	أولا	الثالثة: اللحام بالقوس الكهربائي
172	اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي	ثانيا	
178	اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأفقي	ثالثا	
186	عيوب اللحام بالقوس الكهربائي	رابعا	
191	التمارين العملية		
226			مسرد المصطلحات
227			قائمة المراجع



أولاً: الإرشادات العامة

يجب على الطالب مراعاة الأمور الآتية في أثناء تنفيذ التمارين العملية في المشغل:

- 1 - المحافظة على المواد والتجهيزات في المشغل، وعدم العبث بالأجهزة والمعدات قبل معرفة طريقة تشغيلها وعملها من قبل المعلم.
- 2 - توخي الحذر عند استعمال الأدوات والتجهيزات التي تعمل بالكهرباء، وعدم الاعتماد فقط على أجهزة الأمان للوقاية منها؛ إذ إنها لا تقي من الصدمات الكهربائية دائمًا، وكذلك ينبغي تعرّف مصادر الخطر المحتملة للتجهيزات الكهربائية في الشغل.
- 3 - تجنب الأحاديث الشخصية في أثناء العمل.
- 4 - الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية.
- 5 - ارتداء لباس العمل المهني، واستخدام معدات الوقاية الشخصية.
- 6 - الحرص على نظافة مكان العمل وترتيبه.
- 7 - الاستعانة بأدلة الشركات الصانعة (الكتالوجات).
- 8 - العمل بروح الفريق، ومشاركة الزملاء في الأدوات والمعدات المتوفّرة.



ثانياً: خطة تنفيذ التمارين العملية

تتضمن هذه الخطة مراعاة الآتي:

- 1 - التقىد التام بالتعليمات الخاصة من المعلم؛ بما يخص تنفيذ التمارين، والعمل على الآلات والمعدات.
- 2 - مشاركة الطلبة جميعهم في الأعمال الإنتاجية والصيانة؛ بحيث لا يؤثر ذلك في مسار خطة التدريب.
- 3 - تكرار التدريب على تطبيق التمارين العملية؛ لاكتساب المهارة بالمستوى المطلوب.
- 4 - مشاركة الطلبة في أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية للعُدَّ والأجهزة.

ثالثاً: تقويم الأداء

ثُرَاعِي المعايير الآتية في أثناء تقويم الأداء:

الاحتفاظ بسجل أداء لكل طالب؛ على أن يشمل: المهارات المكتسبة، ومستوى أداء كل منها، وتقويم أداء الطالب في ما يخص التمرينات العملية؛ بمراعاة الآتي:

- 1 - اختيار الأدوات والعدد اليدوية والتجهيزات اللازمة للعمل.
- 2 - استعمال الأدوات بصورة صحيحة مأمونة.
- 3 - تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.
- 4 - التسلسل في أداء خطوات التمرينات العملية.
- 5 - السرعة في إنجاز التمرينات العملية.
- 6 - الدقة في الإنجاز، والالتزام بمواصفات العمل.
- 7 - المحافظة على المواد والعدد والأدوات والتجهيزات المستخدمة.
- 8 - التعاون مع الآخرين، والعمل بروح الفريق.
- 9 - الالتزام بأخلاقي المهنة وقواعدها.

رابعاً: تعليمات السلامة عند العمل على الآلات

يجب مراعاة القواعد الآتية عند العمل على الآلات:

يجب على الطالب قبل عملية تشغيل الآلة التقيد بما يأتي:

- ارتداء الملابس المناسبة للعمل، والتتأكد من خلوها من الأطراف المتذليلة؛ لأنها (أي الأجزاء الدوارة من الآلة) مصدر خطر.
- استعمال معدات الوقاية الشخصية المناسبة لأداء العمل.
- التتأكد من النظام الذي تعمل به الآلة، يدوياً أو أوتوماتيكياً، أو باستخدام دعسة القدم، مع ضرورة اختيار نظام التشغيل الأكثر ملائمة للعمل، والأمن في الوقت نفسه.
- التتأكد من وجود أجهزة الأمان والحواجز الواقية لآلية لآلية في وضعها الصحيح.

- التأكّد من عمل الإضاءة الداخلية للآلية، إذا كانت مزودة بها.
- التأكّد من عدم وجود أية عُدّد أو مشغولات، أو مواد أخرى على الآلة قبل تشغيلها.
- وضع العُدّد والمواد الازمة لأداء العمل في مكان خاص، منفصلة عن الآلة، وحيث يسهل تناولها.
- التأكّد من أنّ عدة القطع وغيرها من المشغولات والقوالب مثبتة في أماكنها بشكل جيد.
- تعين السرعة المناسبة أو ضبطها، وكذلك الضغط المناسب لعمل الآلة، إن وجد.
- تشغيل الآلة؛ للتأكّد من صلاحيتها للعمل من دون تعذيبها بالمواد، وإعلام المعلم عن أي عطل بالآلة إن وجد.

يجب على الطالب في أثناء عملية التشغيل التقيد بما يأتي:

- التأكّد من أنّ جميع أجهزة القياس من: (عدادات، ومنبهات خاصة بقياس الوقود، أو زيوت التزليق، والتيار، والضغط، والتبريد، والسرعة وغيرها) سليمة وتعمل بكفاءة.
- عدم محاولة إيقاف أي جزء متحرّك في الآلة بوساطة اليد أو القدم، مع البقاء على مسافة مأمونة بعيداً عن الأجزاء المتحركة من الآلة.
- في حال حدوث أي خلل أو عطل في الآلة، أو صدور أي صوت غير مألوف عنها، أو خلل في أسلوب العمل؛ فيجب إيقاف الآلة فوراً، وإبلاغ المعلم بذلك.
- عدم ترك الآلة وهي مشغّلة لأي سبب كان، إذ يجب إيقافها قبل تركها، وفصل التيار الكهربائي عنها.
- عند إجراء أيّ من أعمال القياس أو الضبط أو الصيانة والإصلاح؛ يجب التأكّد من فصل التيار الكهربائي، وتوقف حركة الآلة نهائياً.
- عدم رفع أي جزء مغطى للأجهزة المتحركة أثناء عمل الآلة.

عند انتهاء العمل يجب على الطالب:

- فصل الحركة عن الآلة والتأكّد من توقف حركة الأجزاء جميعها قبل رفع قطع التشغيل أو المعدّات الأخرى عن الآلة.
- التأكّد من فصل قطع التشغيل عن الآلة.
- إبلاغ المعلم عند ملاحظة أي أمر قد يسبب خطراً على سلامة الطلبة في الدورية الأخرى.
- تنظيف الآلة وما حولها من مخلفات العمل. وغيرها من المواد التي قد تشكّل خطراً على الطلبة الآخرين.

الوحدة الأولى

الجلخ الأسطواني الآلي



- بِمَ يُسْتَفَادُ مِنْ آلَةِ الْجَلَخِ الْأَسْطَوَانِيِّ الْآلَيِّ فِي الصَّنَاعَةِ؟
- مَا أَشْكَالِ قِطْعَةِ الْعَمَلِ الَّتِي يُمْكِنُ جَلَخَهَا عَلَى آلَةِ الْجَلَخِ الْأَسْطَوَانِيِّ الْآلَيِّ؟

1

يُعرف الجلخ بأنه عملية من عمليات تشكيل المعادن وتشطيف الأسطح وذلك بإزالة جزئيات من المعدن بوساطة أحجار الجلخ، التي تحتوي على عدد كبير جدًا من الحبيبات الحاكمة، ويُعد من أهم طرائق التشكيل المستعملة في الحصول على قطع العمل ذات النعومة السطحية العالية ودقة الأبعاد المتناهية. وسنتعرف في هذا الدرس أنواع آلات الجلخ الأسطواني الأساسية ووظائفها وأجزاءها.



استكشف |



يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف آلات الجلخ الأسطواني المختلفة.
- يميّز بين الأجزاء المختلفة لآلية الجلخ الشاملة.
- يتعرّف مميزات استعمال سائل التبريد في عملية الجلخ الأسطواني.
- يتعرّف الطرائق المختلفة لربط قطع العمل بآلية الجلخ الشاملة.
- يتعرّف أقراص الجلخ المستعملة في الجلخ الأسطواني.
- يميّز بين أقراص الجلخ المختلفة المستعملة للجلخ الأسطواني.
- يختار قرص الجلخ الأسطواني المناسب؛ حسب شكل المشغولة المراد تشكيلها.
- يتقن طريقة فكّ أقراص الجلخ المستعملة للجلخ الأسطواني، وتركيبها.
- يتعرّف حركات الآلة، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يميّز بين الحركات المختلفة لآلية، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يحسب السرعة والتغذية المناسبة، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يحسب الزوايا المناسبة، عند إجراء عمليات جلخ السلبة.

أولاً: مقدمة في الجلخ الأسطواني الآلي

النّتاجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف آلات الجلخ الأسطواني المختلفة.
- يميّز بين الأجزاء المختلفة لآلية الجلخ الشاملة.
- يتعرّف الطرائق المختلفة لربط قطع العمل بآلية الجلخ الشاملة.
- يتعرّف مميّزات استخدام سائل التبريد في عملية الجلخ الأسطواني.

انظر...
وتساءل

تُستعمل عملية الجلخ لإزالة أجزاء صغيرة جدًا من قطعة العمل، ما يمنحك السطح نعومة كبيرة، وقياس الأبعاد بدقة متناهية. لكن، كيف تُستعمل هذه الآلات في إنتاج مشغولات متقنة وذات جودة كبيرة ودقة متناهية؟





درست في صف سابق آلة الجلخ السطحي، حاول مع زملائك معرفة الفرق بين آلة الجلخ السطحي وآلة الجلخ الأسطواني، وناقش معلمك في ذلك.

اقرأ وتعلم

الجلخ الأسطواني: هو عملية مخصصة لجلخ السطوح الأسطوانية والسلبة في الوضعيات الخارجية والداخلية جميعها، ويمكن التحويل بين الجلخ الخارجي والداخلي بإدارة الرأس الذي يحمل حجر الجلخ.

آلة الجلخ الأسطواني

تُستعمل آلة الجلخ الأسطواني لجلخ السطوح الأسطوانية والسلبات جميعها من الخارج أو الداخل، وذلك للحصول على نعومة تشكيل عالية للسطح وأبعاد ذات دقة متناهية، وذلك لصعوبة الحصول على هذه الأسطح لطرق التشكيل التي تعلمتها سابقاً.


فَكِر

ما الفرق بين آلة الجلخ الأسطواني وآلة الجلخ الشاملة؟


أنواع آلات الجلخ للسطح الأسطواني

1 - آلة جلخ السطوح الأسطوانية الخارجية:

يوضح الشكل (1) أجزاء آلة جلخ السطوح الأسطوانية الخارجية، وهي مخصصة لجلخ السطوح الخارجية الأسطوانية والسلبة الخارجية فقط. ويكون الرأس الحامل لحجر الجلخ مثبتاً في الجزء الخلفي من فرش الآلة، ويجري عن طريقه ضبط عمق الجلخ، ويثبتت على الفرش المتحرك كل من الغراب الثابت والغراب المتحرك.

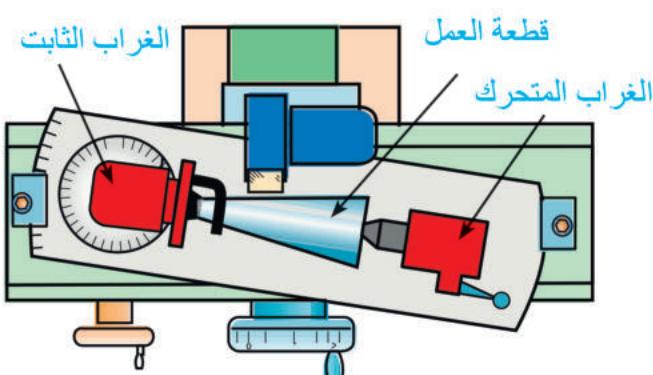

(ب)

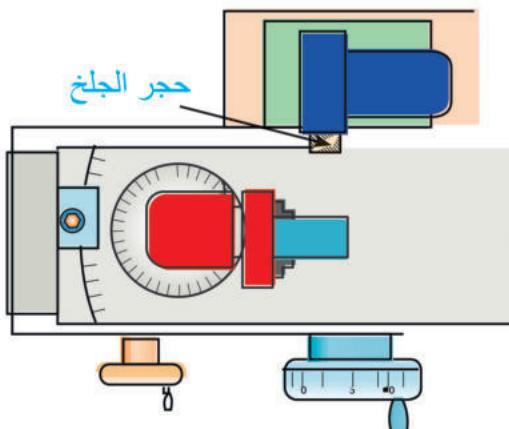


(ج)

الشكل (1): آلة الجلخ الأسطواني الخارجي.

2 - آلة جلخ السطوح الأسطوانية الداخلية:


يوضح الشكل (2) آلة جلخ السطوح الأسطوانية الداخلية، وهي مخصصة فقط لجلخ السطوح الداخلية الأسطوانية والسلبة الداخلية. ويكون حجر الجلخ ذا قطر أصغر من القطر الداخلي لقطعة العمل المراد تشكيلها. والحرارة المتولدة في هذه العملية أكبر من الحرارة المتولدة في الجلخ الخارجي؛ وذلك لصعوبة وصول سائل التبريد إلى داخل الأماكن الضيقة وكذلك صعوبة إزالة جزئيات المعدن. ويجب أن تكون أداة الجلخ قصيرة وجاسة قدر الإمكان لتفادي انحرافها في أثناء التشغيل.

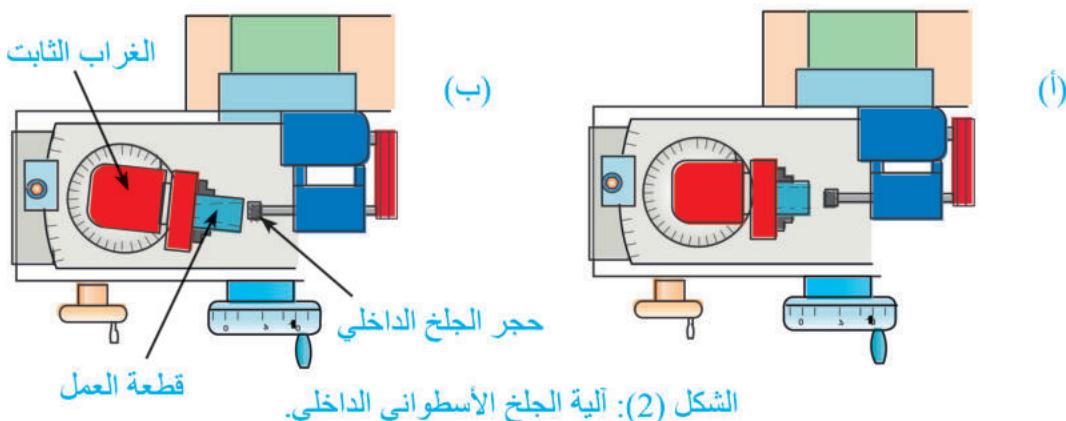

الشكل (2): آلة الجلخ الأسطواني الداخلي.

3 - آلة جلخ السطوح الأسطوانية الشاملة (العامة):

يوضح الشكل (3) آلة جلخ السطوح الأسطوانية الشاملة، وهي مخصصة لجلخ السطوح الأسطوانية والسلبة في الوضعيات الخارجية والداخلية جميعها، ويمكن التحويل بين الجلخ الخارجي والداخلي بإدارة الرأس الحامل لحجر الجلخ، ويمكن أيضًا إمالة الغرابة الثابت للتمكن من جلخ السطحة القصيرة ذات الزوايا المختلفة وإمالة الطاولة العليا للتمكن من جلخ السطحة الطويلة ذات الزوايا الصغيرة.

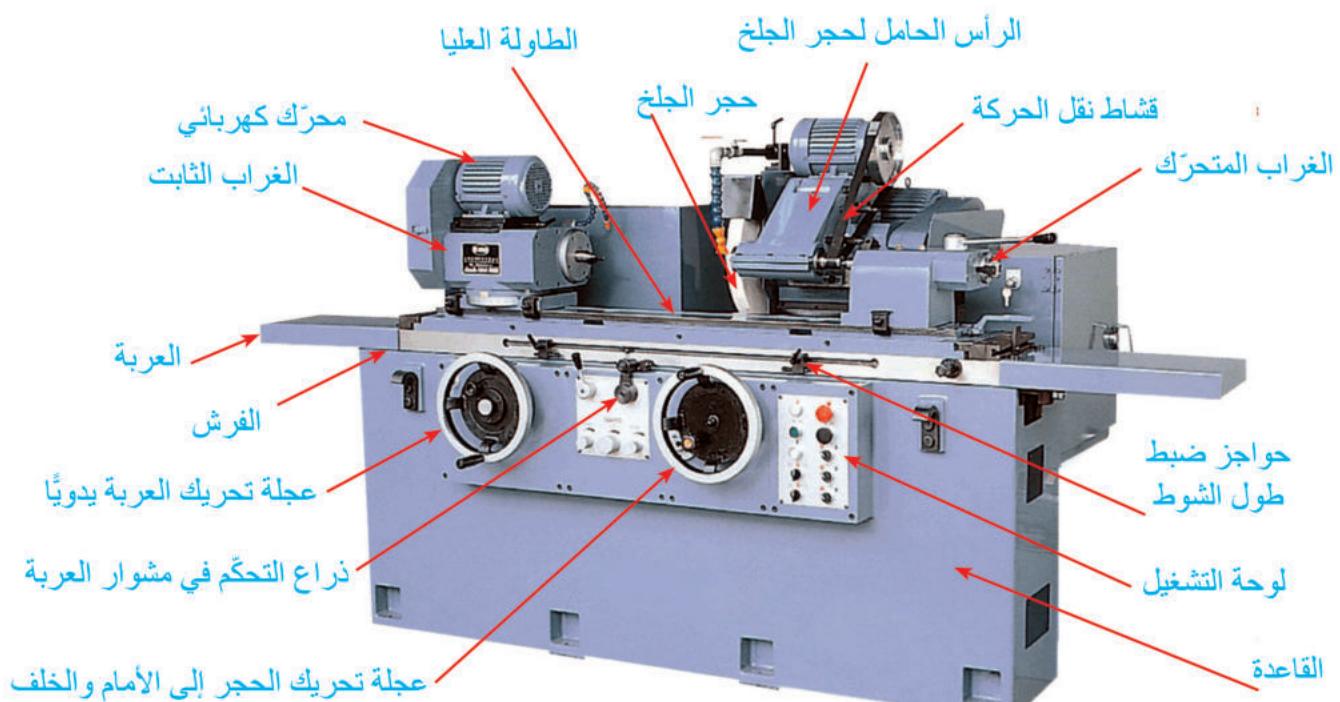

الشكل (3): أجزاء آلة الجلخ الأسطواني الشاملة.

1 - القاعدة: تحتوي على مكونات الآلة ووسائل تشغيلها، وهي جسم الآلة الأساسي الذي يثبت في أرضية المشغل، ويُشكّل الفرش السطح العلوي للقاعدة الذي يحتوي على مجاري طولية بوصفها دليلاً تحرّك عليه العربة حركتها التردّدية، وتحمّل مجموعة الرأس الحامل لحجر الجلخ عليها بشكل عمودي، وعلى الجدار الأمامي للقاعدة توجد أذرع التشغيل اليدوية والأوتوماتيكية. وتُصنّع القاعدة عادة من حديد الزهر؛ لتكون متينة ومقاومة للاهتزازات لضمان جودة عملية الجلخ.

2 - العربة: تتكون من الطاولة السفلية، وهي تتحرّك على فرش الآلة، وترتّكز الطاولة العلوية على محور ثابت في منتصف الطاولة السفلية؛ وذلك للتمكّن من الدوران بزاوية لجلخ السلبة الطويلة بزوايا صغيرة؛ إذ يجري تحديد مقدار زاوية ميل العربة على تدريج مقسم بدرجات، ومثبت على الطاولة السفلية.

3 - الغراب الثابت: يستعمل في تثبيت قطعة العمل بالآلة بوسيلة ربط مثل الطرف الثلاثي، وتدار بوساطة المحرك الكهربائي.

4 - مجموعة الرأس الحامل لحجر الجلخ (غراب الجلخ)، وتنقسم من:

أ - الرأس: يثبت على المحرك الذي ينقل الحركة للعمود المركب عليه الحجر بوساطة نظام الأقشطة، ويمكن إدارة هذه الرأس المثبتة فوق الراسمة بعده زوايا، وعندما يراد عمل جلخ داخلي؛ يدار الرأس بزاوية ليركب حجر الجلخ على الطرف الخلفي للmotor.

ب- الصينية: ترتكب على فرش الآلة؛ إذ تدار بزوايا مختلفة لجلخ القطعة المسلوبة.

ج - الراسمة: تحرّك حجر الجلخ بشكل أفقى إلى الأمام والخلف، بالنسبة إلى السطح العلوي للصينية.

5 - محدّدات حواجز لضبط طول الشوط: يُضبط طول الشوط بوساطة حاجزين مثبتين في مجاري طولية خاصة بهما على جانب العربة السفلي، ويمكن ضبط وضع هذين الحاجزين والمسافة بينهما على جانب العربة حسب التغذية الطولية المطلوبة، كما أنهما يعملان على عكس حركة الطاولة في نهاية كل شوط.

6 - الطاولة العليا: ترتكب الطاولة على الفرش بوساطة تداخل المجاري الانزلاقية في كل منها، وتتحرّك الطاولة بالنسبة إلى الفرش حركة طولية لتأمين التغذية الطولية في أثناء الجلخ، ويمكن ضبط طول حركة الشوط كما في آلة الجلخ المستوية، ويثبت علىها الغراب الثابت والغراب المتحرك.

7 - الطاولة السفلية: تقع أسفل الطاولة العليا مباشرة، وتؤدي هذه الطاولة الحركة التردّدية الأفقية بوساطة نظام هيدروليكي، ويُسمى المسير ذهاباً وإياباً إلى الطاولة الشوط المزدوج. يمكن تحريكها بوساطة عجلة التحريك اليدوية التي تتحكم في مجموعة من التروس الخاصة بنقل الحركة.

ربط قطعة العمل على آلة الجلخ الأسطواني


ثُرِبَطْ قطعة العمل على آلات الجلخ؛ بناءً على تصميمها الهندسي، وعلى طبيعة السطح المراد جلخه. فمثلاً: عند خراطة السلبة الطويلة نستعمل طريقة الربط بين سُنْبَكَين. وسنعرّف طرائق الربط المختلفة في أثناء التدريب العملي. انظر إلى الشكل (4).



الشكل (4): بعض الأدوات المستعملة لربط قطعة العمل على آلة الجلخ الأسطواني.

سوائل القطع (التبريد) المستعملة في عملية الجلخ

عند إجراء عملية الجلخ الأسطواني؛ يتولد نتيجة عملية احتكاك حجر الجلخ مع قطعة العمل حرارة عالية جدًا تؤثر على خصائص قطعة العمل وأداة القطع. ويجب عليك تشغيل سائل التبريد في أغلب المعادن كالصلب في أثناء القطع من دون توقف؛ وذلك لنقليل معامل الاحتكاك بين الرأس والمشغولة، وأيضاً التبريد المستمر لحجر الجلخ وقطعة العمل؛ لذا، يجب أن تتوافر في سوائل التبريد خصائص تبريد وتزليس عالية وخصائص واقية من الصدأ؛ كي تؤثر في آلات الجلخ وتحمّن التصاق الجزيئات المزالة بحجر الجلخ أو بقطعة العمل. انظر إلى الشكل (5).

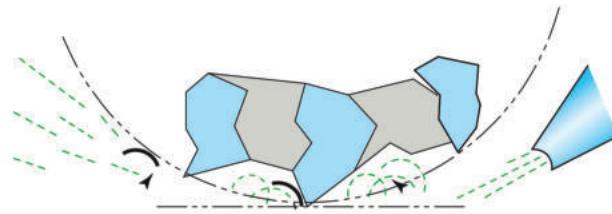

الشكل (5): استعمال سوائل التبريد
في آلة الجلخ الأسطواني.

وتوجد عدّة أنواع من سوائل القطع المستعملة في التبريد في أثناء عملية الجلخ، منها:

1 - **السوائل الكيميائية الذائبة في الماء:** تتميز هذه السوائل بخاصيّة التبريد الجيّد، وتكون هذه السوائل شفافة وتحوي إضافات لمنع الصدأ وإزالة عُسر الماء ومواد التنظيف.

2 - **محاليل الزيوت المائية:** تتكون من مزج بعض أنواع الزيوت في الماء؛ لتحقيق وظيفيّة التبريد والتزييت، ويسّبّه لونها لون الحليب وثسمى المستحلبات، وهي أرخص من السوائل الكيميائية.

ابحث في مصادر المعلومات المتاحة عن آلات جلخ أخرى، مثل آلات الجلخ الخاصة
وآلات الجلخ اللامركزية، واكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك ما توصلت إليه، ثم
قدمه إلى معلمك.





القياس والتقويم



- 1 - وضح المقصود بعملية التجليخ الأسطواني.
- 2 - اذكر أجزاء آلة التجليخ الشاملة، مع توضيح وظيفة كل جزء.
- 3 - قارن بين الغراب الثابت والغراب المتحرك وغراب التجليخ، في آلة الجلخ الأسطواني.
- 4 - اذكر وسائل ربط قطعة العمل المستعملة في آلات التجليخ الأسطواني.
- 5 - ما وظيفة سائل التبريد المستعمل في آلات التشغيل؟
- 6 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
 - (1) إحدى العمليات الآتية، ليست من وظائف آلة التجليخ الشاملة:
 - أ - الجلخ الأسطواني الخارجي.
 - ب - الجلخ المخروطي الخارجي.
 - ج - جلخ السطوح الأسطوانية الداخلية.
 - د - جلخ السطوح المستوى الداخلية.
 - (2) تحتاج عملية الجلخ إلى الحركات الآتية:
 - أ - حركة خطية لقطعة العمل، ودورانية لحجر الجلخ.
 - ب - حركة دورانية لقطعة العمل، وخطية لحجر الجلخ.
 - ج - حركة خطية لقطعة العمل، وخطية لحجر الجلخ.
 - د - حركة دورانية وخطية لقطعة العمل، ودورانية لحجر الجلخ.
 - (3) من وظائف سائل التبريد المستعمل في عملية الجلخ:
 - أ - تبريد محرك الآلة.
 - ب - تقليل الاحتكاك بين قطعة العمل والرائش.
 - ج - تعمل على التصاق الرائش بحجر الجلخ.
 - د - تعمل على التصاق الرائش بقطعة العمل.

ثانيًا: أقراص الجلخ المستعملة للجلخ الأسطواني

النّتاجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف أقراص الجلخ المستعملة في الجلخ الأسطواني.
- يميّز بين أقراص الجلخ المختلفة المستعملة في الجلخ الأسطواني.
- يختار قرص الجلخ الأسطواني المناسب، حسب شكل المشغولة المراد تشكيلها.
- يُتقن طريقة فك أقراص الجلخ المستعملة في الجلخ الأسطواني، وتركيبها.

انظر...
وتساءل

هل شاهدت يومًا أجساماً معدنية مخروطية الشكل ومجوفة من الداخل؟ هل فكرت بطريقة تصنيعها؟

ما علاقة ما تراه في الصورة بعمليات التشكيل المختلفة؟



استكشف



دوّن في دفترك أسماء القطع والأدوات ذات السطوح الأسطوانية والسطح المنسوبة ذات الأقطار المتردّجة الموجودة في مشغل ميكانيك الانتاج، ثم اعرضها على زملائك.



أحجار (أقراص) الجلخ Grinding Wheels

يُعد حجر الجلخ أداة القطع المستعملة في عملية التشكيل بالجلخ، وتتغّير بنية حجر الجلخ وحجم حبيباته من حجر إلى آخر وفق استعمالاته. سنلاحظ بعد فهم هذا الدرس واستيعابه؛ أننا نستطيع اختيار حجر الجلخ المناسب للعمل. تُصنع أحجار الجلخ غالباً من مكونين رئيسيين هما: حبيبات القطع والمادة الرابطة المثبتة للحبيبات، وتُصنع الحبيبات القاطعة غالباً من أكسيد الألミニوم ويرمز له بالرمز (A) الذي يستعمل للمواد المتنية، أو من كربيد السيليكون ويرمز له بالرمز (C) الذي يستعمل للمواد الطرية والهشة.

1 - أشكال أحجار الجلخ:

تتنوع أشكال أحجار الجلخ تبعاً لنوعية عملية الجلخ، وتُصنف أحجار الجلخ من حيث أشكالها كما هو موضح في الشكل (6)، كما يأتي:

- أ - المستوى (العدل): يستعمل هذا النوع في آلات الجلخ السطحي والأسطواني؛ إذ تجري عملية الجلخ بواسطة محيط الحجر بشكل موازٍ لمحور قطعة العمل.
- ب- (الطبقي): يستعمل هذا النوع في عمليات الجلخ الجبهي.
- ج - (المركب): يستعمل هذا النوع في عمليات الجلخ الجبهي للمشغولات الكبيرة.
- د - (التشكيلي): يستعمل هذا النوع في عمليات الجلخ السطحي بأشكال مختلفة.



الشكل (6): أشكال أحجار الجلخ.


2 - مواصفات أحجار الجلخ:

رمز الحجر: نظرًا إلى كثرة أحجار الجلخ وتنوعها، فقد أصطلح على استخدام الترميز لتسهيل الاختيار بين أحجار الجلخ للأعمال المختلفة، والتعبير عنها في برامج التشغيل الرقمية وفي خطط الإنتاج. تتكون رموز حجر الجلخ من خمس خانات كما يأتي:

الخانة الأولى: تُعبر عن المادة المصنوعة منها حَبِيباتِ الْقَطْعِ، وتكون أحد الحروف الآتية:




الخانة الثانية: تتكون من أرقام توضح نطاق حجم الحُبّيات القاطعة. فكما نلاحظ؛ فإنَّه كلَّما زاد نطاق الحجم الحُبّي زادت درجة نعومة السطح المراد تشكيله. **(ملحوظة:** الشكل للتطبيق وليس للحفظ).

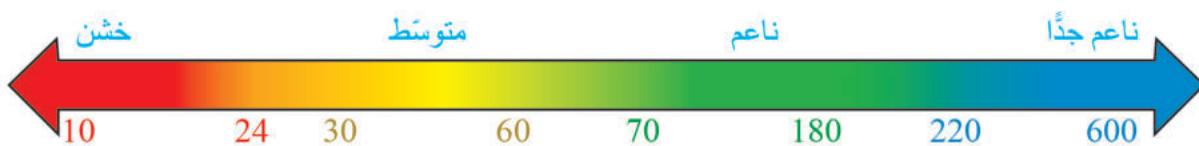

الخانة الثالثة: تكون حرفًا يُحدّد درجة صلادة الحجر. (**ملحوظة:** الشكل للتطبيق وليس للحفظ)



الخانة الرابعة: تكون رقمًا يدلّ على كثافة الحجر. (**ملحوظة:** الشكل للتطبيق وليس للحفظ)

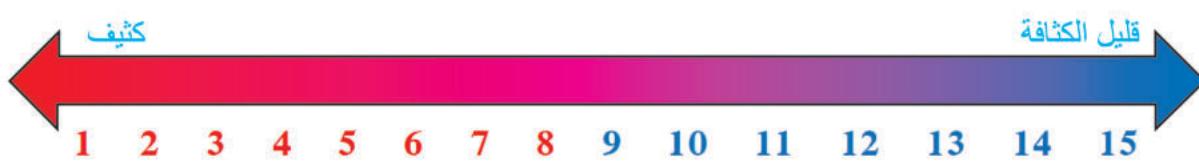


الخانة الخامسة: تكون حرفاً يدل على نوع المادة الرابطة لحببات حجر الجلخ، وتوجد أنواع مختلفة من المواد الرابطة، وهي:



صلادة أحجار الجلخ: يقصد بصلادة أحجار الجلخ، مدى متانة الترابط بين الحبيبات القاطعة؛ أي متانة المادة الرابطة التي تربط بين هذه الحبيبات، والعلاقة بين صلادة أحجار الجلخ وصلادة المعدن علاقة عكسية. وقد جرى توضيح تصنيف صلادة أحجار الجلخ في الخانة الثالثة من رمز الحجر.

مثال (1)

بالإشارة إلى الشكل الآتي؛ صِف حجر الجلخ عن طريق الترميز الموجود عليه؟

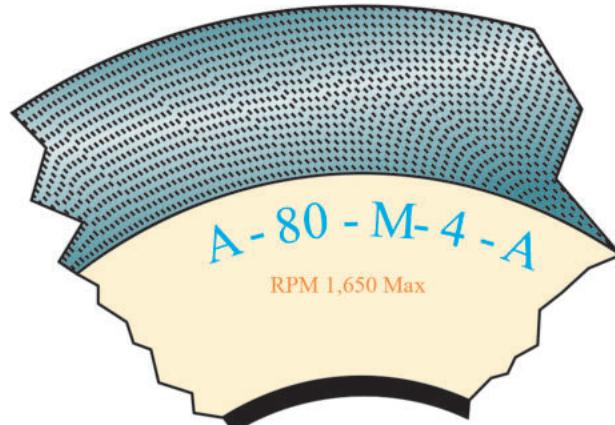

الشكل (16): المساقط الثلاثة

الحل:

انظر إلى الخانة الأولى؛ ستجد الترميز (A) ويعبر عن المادة المصنوعة منها حبيبات القطع وهي أكسيد الألミニوم.

انظر إلى الخانة الثانية؛ ستجد الترميز (80) ويعبر عن حجم الحبيبات القاطعة والرقم (80) يشير إلى أنه ناعم.

انظر إلى الخانة الثالثة؛ ستجد الترميز (M) ويعبر عن درجة صلادة الحجر، وهو متوسط الصلادة.

انظر إلى الخانة الرابعة؛ ستجد الترميز (4) ويعبر عن كثافة الحجر والرقم (4) يشير إلى أنه كثيف.

انظر إلى الخانة الخامسة؛ ستجد الترميز (A) ويعبر عن المادة الرابطة لحبيبات حجر الجلخ، وهي روابط خزفية.

3 - اختيار أحجار الجلخ:

يتوقف اختيار حجر الجلخ المناسب على عدة عوامل، أهمها:

نوع المادة المراد جلخها: يجري اختيار الحجر اللين لجلخ المادة الصلبة، والحجر الصلد لجلخ المادة الطرية أو اللينة.

(عمق القطع): الحجم أو الكمية المراد إزالتها ويجري اختيار حجر جلخ خشن للحبيبات لعمق قطع كبير؛ وبخاصة عندما تكون نعومة سطح التشكيل قليلة الأهمية.

مدى نعومة السطح المراد جلخه: تعتمد نعومة سطح التشكيل على حجم حبيبات حجر جلخ؛ فكلما كانت الحبيبات أدقّ كان سطح التشكيل الناتج أكثر نعومة.

مساحة منطقة الجلخ (تماس الحجر): كلما زادت مساحة منطقة التماس بين الحجر والمشغولة، يجب استخدام حجر جلخ أكثر ليونة.

سرعة القطع والتغذية: يجب استعمال سرعة قطع منخفضة وتغذية كبيرة في حالة القطع الخشن، أما في حالة المشغولات الهشة فيجب استعمال سرعة قطع عالية وتغذية صغيرة للتخلص من الحرارة.

السرعة المحيطة للقرص: تؤثر السرعة المحيطة في مواصفات الحجر التنفيذية؛ إذ تؤدي زيادة السرعة إلى تصرف القرص لأنّ درجة صلادته أعلى من درجة الصلادة المحددة. ويوضح الجدول (1) فيما توجيهية للسرعة المحيطة بوحدة (m/s) وذلك للرجوع إليها في حال عدم تحديد السرعة المحيطة على القرص.

الجدول (1): قيم السرعة المحيطة لبعض المعادن.

مادة قطعة العمل	السرعة المحيطة (m/s)
فولاذ	25
حديد زهر	20
معدن قاسٍ (كربيد)	8

***(ملحوظة:** الجدول للتطبيق وليس للحفظ)

ويوضح الجدول (2) الاستعمال العام لأحجار الجلخ طبقاً لنوعها.

الجدول (2): الاستعمالات العامة لأحجار الجلخ طبقاً لنوعها.

الاستعمال العام	النوع
<ul style="list-style-type: none"> المعادن الصلدة ذات البنية الدقيقة للحبيبات. إزالة أكبر كمية من المعادن. المعادن الصلدة (المقسّاة). 	أحجار جلخ طرية (بنية)
<ul style="list-style-type: none"> الحصول على أبعاد دقيقة التفاوت. الحصول على سطح ناعم. 	أحجار جلخ صلدة

ويوضح الجدول (3) كيفية اختيار حجر الجلخ المناسب؛ عند إجراء عملية الجلخ السطحي. ومهارة التقني، ودقة التشكيل، بالإضافة إلى نوع آلة الجلخ المستعملة. وتوجد عوامل أخرى تؤثر في اختيار حجر الجلخ؛ كسرعة الجلخ، وسرعة قطعة التشكيل، وحالة آلة الجلخ،

الجدول (3): كيفية اختيار حجر الجلخ المناسب؛ عند إجراء عملية الجلخ السطحي.

قطر حجر الجلخ بالملاميرات											
								مادة الحبيبة	المعدن		
حجر طبقي				حجر عدل							
قطعة من دائرة		أكبر من 200 حتى 350				أكبر من 200 حتى 200					
الصلادة	الحبيبات	الصلادة	الحبيبات	الصلادة	الحبيبات	الصلادة	الحبيبات				
K-J	24	K-J	36	K-J	46	K-J	46	أكسيد الألمنيوم	الصلب غير المقصى		
J	30	J-H	30	J-H	36	J-H	46	أكسيد الألمنيوم	الصلب المقصى		
H	30	H	36	J-G	46	H-G	46	أكسيد الألمنيوم	صلب السرعات العالية المقصى		
H	46	H	50	H	60	H	60	كربيد السيليكون	الكربيد		
J	30	J	36	J	46	J	46	أكسيد الألمنيوم كربيد السيليكون	الزهر الرمادي		
J(Ba)	20	J(Ba)	24	J(Ba)	36	J(Ba)	36	كربيد السيليكون	سبائك الزنك والمعادن الخفيفة		

***ملحوظة:** الجدول للتطبيق وليس للحفظ

تركيب أحجار الجلخ وتسويتها

1 - فحص اتزان حجر الجلخ:

يتعرّض حجر الجلخ إلى حالة عدم الاتزان؛ بسبب عدم تجانس بنائه نتيجة التصنيع والاستعمال؛ لذا، لا بد من اتزان حجر الجلخ وضبطه قبل التركيب وبعد الاستعمال بصورة دورية؛ وذلك للحصول على جودة سطح ممتازة بفعل الدوران المنتظم والهادئ نتيجة عملية الاتزان التي تجعل القوة الطاردة المركزية متعادلة، وهي عملية ضرورية جداً؛ فبعد اتزان الحجر قد يحصل تلف في المحامل (Bearing) وتكسر الحجر، ما يُسبّب خطراً للطلبة القرى بين من الآلة وتوحد طرق قتال لوزن الحجر :



الشكل (7): جهاز الاتزان اليدوي لحجر الجلخ.

الطريقة الثابتة: فحص اتزان الحجر باستعمال جهاز خاص، ويجري إيقاف الآلة وفك الحجر ثم وضعه في المكان المناسب للمعايرة، ثم إجراء عملية فحص اتزان حجر الجلخ. انظر إلى الشكل (7).


الطريقة الديناميكية: هذه الطريقة متوافرة في معظم الآلات الحديثة، بحيث يكون الاتزان بطريقه أوتوماتيكية في أثناء تشغيل الحجر خلال بضع ثوانٍ. انظر إلى الشكل (8).



الشكل (8): جهاز الاتزان الديناميكي لحجر الجلخ.

2 - تركيب حجر الجلخ على العمود المسلوب الطرف:

تُستعمل هذه الطريقة لربط الأقراص الكبيرة الصرّاء (hub)، بحيث يوضع الحامل على طاولة العمل وتوضع رقيقة مرنّة مصنوعة من الورق المقوى أو المطاط؛ وذلك لامتصاص الاهتزاز الناجم عن عدم انتظام دوران الحجر النسبي، ثم تركيب حجر الجلخ فوق الرقيقة المرنّة، ثم رقيقة مرنّة أخرى، ثم الطوق وشد البراغي على قرص التثبيت، ثم تركيب المجموعة كاملة على العمود المسلوب الطرف وشدّ صامولة القفل اليساري بإحكام. انظر إلى الشكل (9).

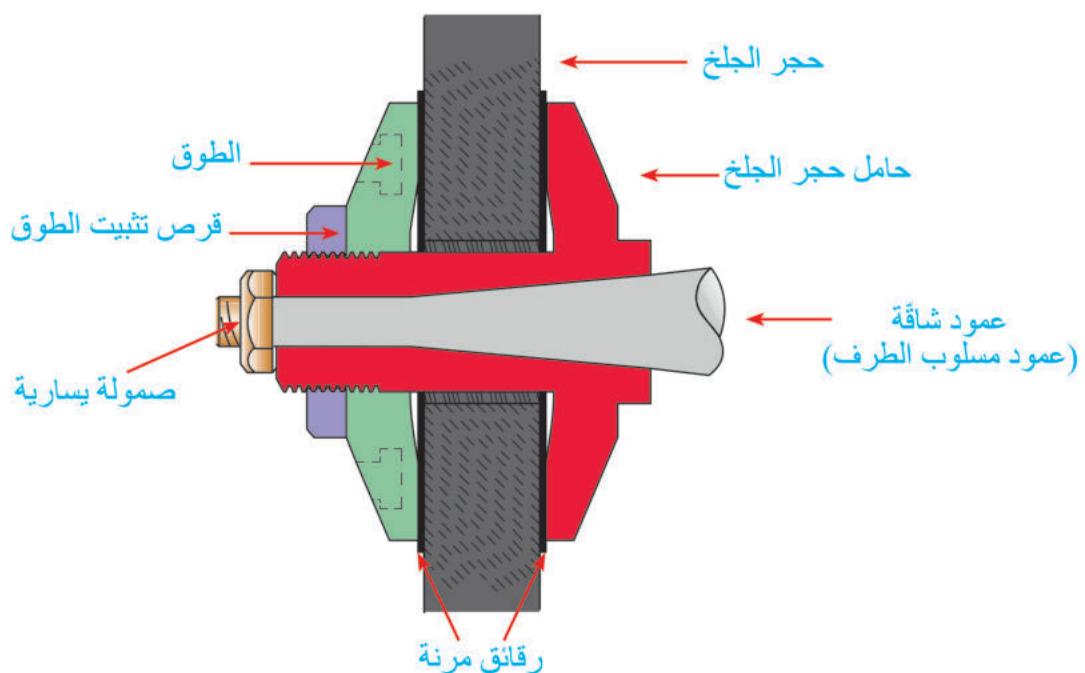

الشكل (9): أجزاء مجموعة ربط حجر الجلخ.

3 - تسوية حجر الجلخ:

يحدث بين الحين والأخر وبخاصة عند جلخ المواد الطيرية، تجمّع الرائش والتصاقه بين حبيبات القطع في الحجر، ما يعمل على خدش قطعة العمل في أثناء عملية الجلخ. وعند جلخ المواد الصلدة يحدث اهتراء للحبيبات في الحجر، وفي الحالتين تنخفض كفاءة الجلخ للحجر.

لحل هذه المشكلة، تجرى عملية تسوية (تمشيط) للحجر لإزالة طبقة سطحية منه وإبراز سطح جديد باستعمال أطراف الماسية المخصصة لتسوية الحجر. انظر إلى الشكل (10):




الشكل (10): الأداة الماسية المستعملة لجلخ الحجر والحامل المخصص لذلك.

ابحث في مصادر المعلومات المتاحة عن أشكال أخرى لأقراص الجلخ الأسطوانية، واتكتب تقريراً حول ذلك وشارك زملاءك ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.



1 - سِمْ أحجار (أفراص) الجلخ الواردة في الشكل الآتي:

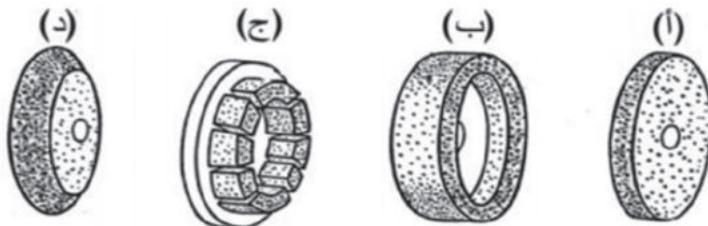


2 - من الشكل في السؤال السابق، بين استعمالات كل حجر جلخ منها في عملية الجلخ الأسطواني.

3 - ما العوامل التي تُحدّد اختيار حجر الجلخ المناسب؛ لإنجاز مشغولة معينة بالجلخ الأسطواني؟

4 - فَسَرْ مدلولات الحروف الدالة على نوع المادة الرابطة لحبّيات حجر الجلخ بالجلخ الأسطواني الآتية :

(B, R , S, Mg)

5 - صِف حجر الجلخ الموجود في الشكل الآتي:

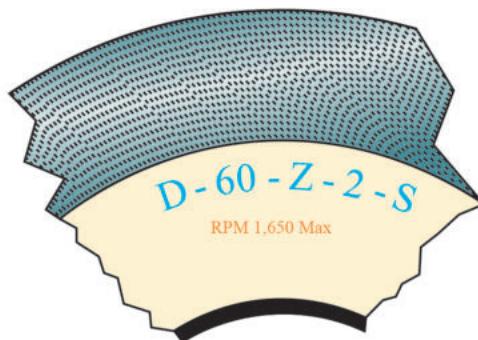

6 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1) تُصنَع حُبيبات القطع في بعض أحجار التجليخ من مادة يُرمز لها بالرمز "C" وهي:

- أ - الكربون.
- ب - الكربون.
- ج - كربيد السيليكون.
- د - كربيد النحاس.

2) تُقاس السرعة المحيطية لحجر الجلخ بوحدة:

- أ - دورة / دقيقة.
- ب - م / ثانية.
- ج - دورة / م.
- د - م / دورة.

ثالثاً: ضوابط عمليات الجلخ الأسطواني

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف بحركات الآلة، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يميّز بين الحركات المختلفة للآلة، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يحسب السرعة والتغذية المناسبة، عند إجراء عمليات الجلخ الأسطواني.
- يحسب الزوايا المناسبة، عند إجراء عمليات جلخ السلبية.

انظر...
وتساءل



تختلف دقة القياس ودرجة النعومة السطحية لقطع الغيار الميكانيكية الدوّارة حسب طبيعة عملها، فكيف يمكن عمل ذلك؟


استكشف

قارن بين آلة الخراطة التي درستها في صفوف سابقة وآلة الجلخ الأسطواني، من حيث الحركات المستعملة لتشكيل قطعة العمل.

الحركات المستعملة في عمليات الجلخ الآلي

1 - حركات آلة الجلخ السطحي:

تعلمت في فصول سابقة آلة الجلخ السطحي، التي تُستعمل لجلخ السطوح المستوية والمجاري، وتعرّفت الحركات الخاصة بها. وفي آلة الجلخ السطحي الأفقي؛ تتحرّك قطعة العمل المثبتة على طاولة الآلة حرّكة ترددية، ويكون اتجاه حرّكة الاقتراب أو ضبط عمق القطع بالشكل العمودي، وتكون حرّكة التغذية في المحورين (x) و(y)، وتكون حرّكة حجر الجلخ دورانية. ولا تحدث عملية التشغيل بالطريقة المثالية إلّا بوجود الحركات جميعها. انظر إلى الشكل (11) الذي يوضح الحركات المستعملة في الجلخ السطحي الأفقي الترددية.

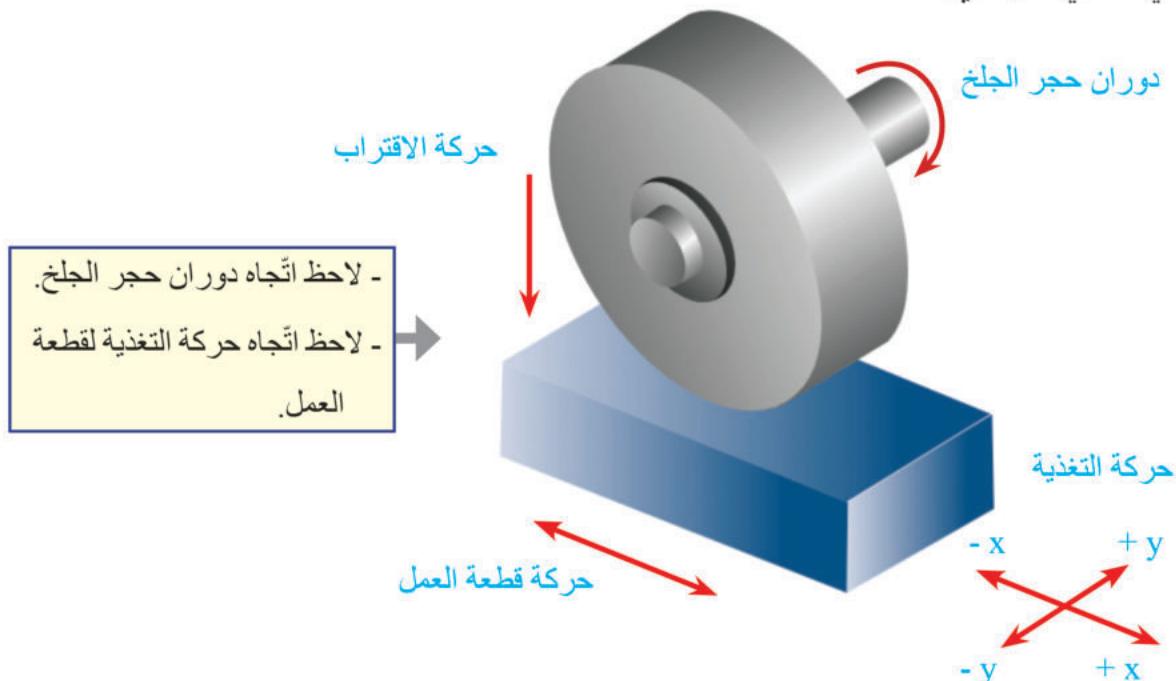

الشكل (11): الحركات المستعملة في الجلخ السطحي الأفقي الترددية.

2 - حركات آلة الجلخ الأسطواني:


يتميّز الجلخ الأسطواني بدوران حجر الجلخ وقطعة العمل المثبتة على رأس الدوران بشكل متزامن، وتكون التغذية طوليًّا للحجر بشكّل موازٍ لمحور سطح قطعة العمل المراد جلخه بسرعة بطيئة، وعرضيًّا لتغذية عمق القطع المناسب، وقد يكون هذا الجلخ خارجيًّا أو داخليًّا بناءً على شكل قطعة العمل. وسنعرّف في هذا الدرس حسابات ظروف القطع التشغيلية المناسبة للجلخ الأسطواني.

فكرة


لماذا تدور قطع العمل في عمليات الجلخ الأسطواني؟

الجلخ الأسطواني الخارجي:

انظر إلى الشكل (12) الذي يوضح عملية الجلخ الأسطواني الخارجي لقطر خارجي ثابت بحركة طولية. كي تجري عملية القطع لا بد من توافر الحركة الدورانية لكل من قطعة العمل وحجر الجلخ، بالإضافة إلى الحركة الطولية باتجاه موازٍ للمحور (حركة ضبط عمق القطع)، وحركة التغذية العرضية، وحركة ضبط عمق القطع. انظر إلى الشكل (13) الذي يوضح عملية الجلخ الأسطواني الخارجي لقطر خارجي ثابت بحركة عرضية، ثم ناقش معّلمك في الفرق بين الحركة الطولية والعرضية.

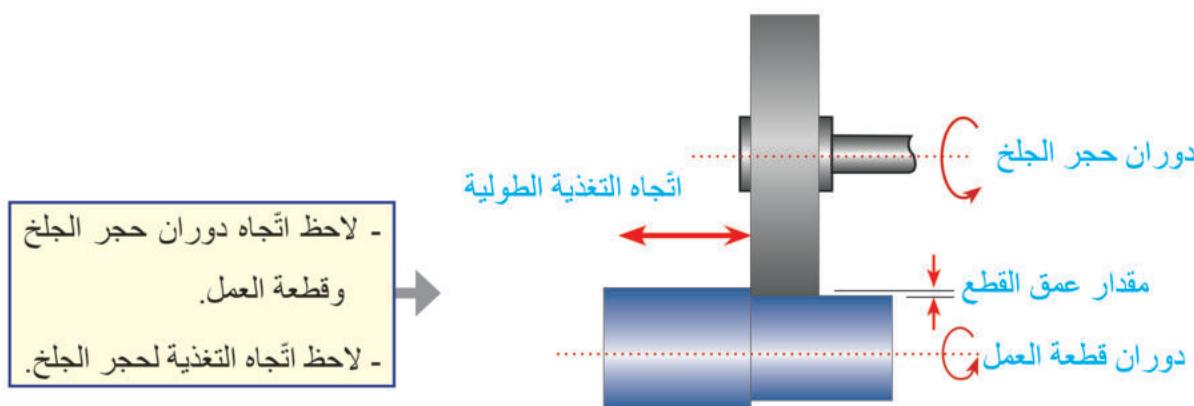


الشكل (12): الحركات المستعملة في الجلخ الأسطواني الخارجي حركة طولية.

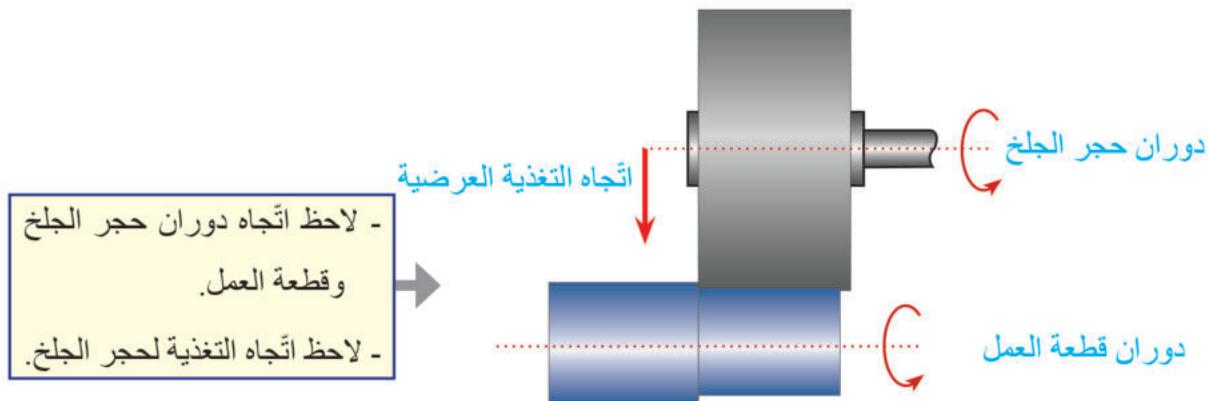

الشكل (13): الحركات المستعملة في الجلخ الأسطواني الخارجي حركة عرضية.

انظر إلى الشكل (14) الذي يوضح عملية جلخ السلبة الخارجية بحركة طولية. كي تجري عملية القطع لا بد من توافر الحركات المستعملة في الجلخ الأسطواني الخارجي، ويجب ربط المشغولة بالطريقة الصحيحة، ثم تدوير الجزء العلوي من طاولة الآلة؛ باستعمال تدريج ضبط زاوية التدوير.

- لاحظ اتجاه دوران حجر الجلخ وقطعة العمل.
- لاحظ اتجاه التغذية لحجر الجلخ.
- لاحظ طريقة ربط قطعة العمل.

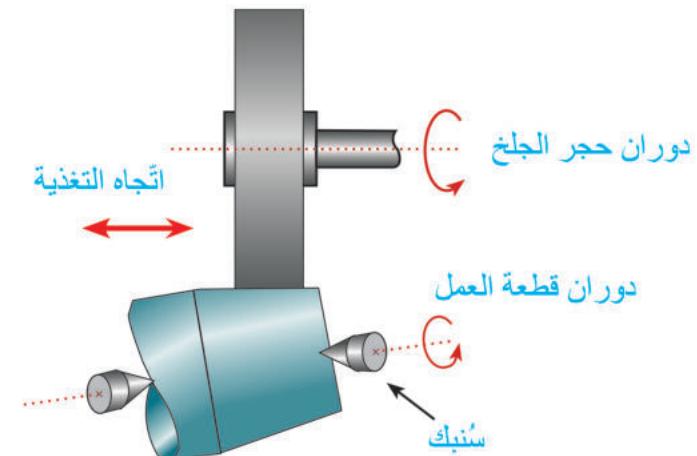


الشكل (14): الحركات المستعملة في جلخ السلبة الخارجية حركة طولية.

الجلخ الضاغط أو الغاطس:

انظر إلى الشكل (15) الذي يوضح عملية جلخ السلبة بحركة عرضية؛ باستعمال حجر جلخ ذي شكل وزاوية مناسبة من دون الحاجة إلى تدوير قطعة العمل، وتُسمى هذه العملية الجلخ الضاغط (الغاطس)، ولا تُستعمل الحركة الطولية في أثناء القطع. سنتعرّف أشكال حجر الجلخ في الدرس الثالث.

- لاحظ أن عرض الحجر أكبر من عرض قطعة العمل.
- لاحظ اتجاه دوران حجر الجلخ وقطعة العمل.
- لاحظ اتجاه التغذية لحجر الجلخ.
- لاحظ شكل حجر الجلخ.

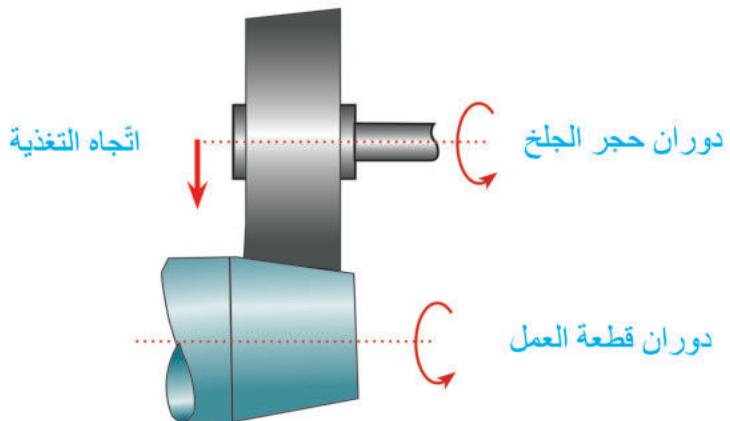


الشكل (15): الحركات المستعملة في جلخ السلبة حركة عرضية.

الجلخ الأسطواني الداخلي:

انظر إلى الشكل (16) الذي يوضح عملية الجلخ الأسطواني الداخلي لقطر خارجي ثابت بحركة تغذية طولية. كي تجري عملية القطع لا بد من توافر حركة التغذية الدورانية وحركة القطع، وتكون حركة الدوران عكسية لكلاً منهما، بالإضافة إلى حركة التغذية الطولية، ويتحرك حركة عرضية باتجاه القطر المراد جلخه، وتُسمى هذه الحركة حركة ضبط عمق القطع. ناقش معلمك في الفرق بين الجلخ الأسطواني الخارجي والداخلي.

- لاحظ اتجاه دوران حجر الجلخ وقطعة العمل.
- لاحظ اتجاه التغذية لحجر الجلخ.
- لاحظ شكل حجر الجلخ.

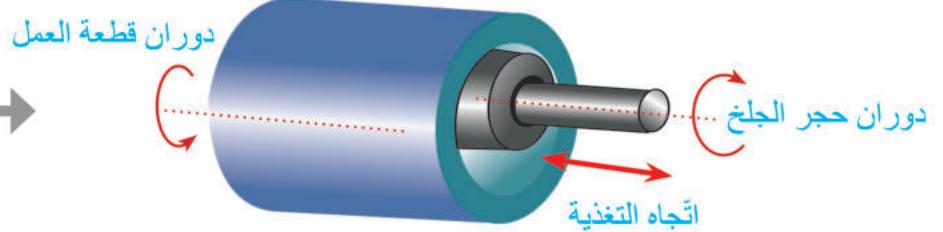


الشكل (16): الحركات المستعملة في الجلخ الأسطواني الداخلي حركة طولية.

انظر إلى الشكل (17) الذي يوضح عملية الجلخ الداخلي للسلبة حركة تغذية طولية، ثم قارن الحركات المستعملة بالنسبة إلى الشكل (14).

إمالة قطعة العمل بالزاوية المطلوبة


- لاحظ اتجاه دوران حجر الجلخ وقطعة العمل.
- لاحظ اتجاه التغذية لحجر الجلخ.
- لاحظ شكل حجر الجلخ.

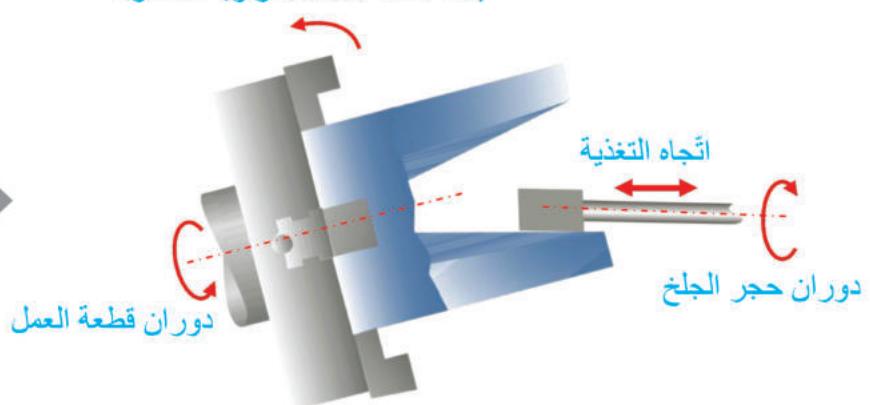

الشكل (17): الحركات المستعملة في الجلخ الداخلي للسلبة حركة طولية.

انظر إلى الشكل (18) الذي يوضح عملية الجلخ الأسطواني حركة تغذية عرضية، ثم قارن الحركات المستعملة بالنسبة إلى الشكل (15).

- لاحظ اتجاه دوران حجر الجلخ وقطعة العمل.
- لاحظ اتجاه التغذية لحجر الجلخ.
- لاحظ شكل حجر الجلخ.

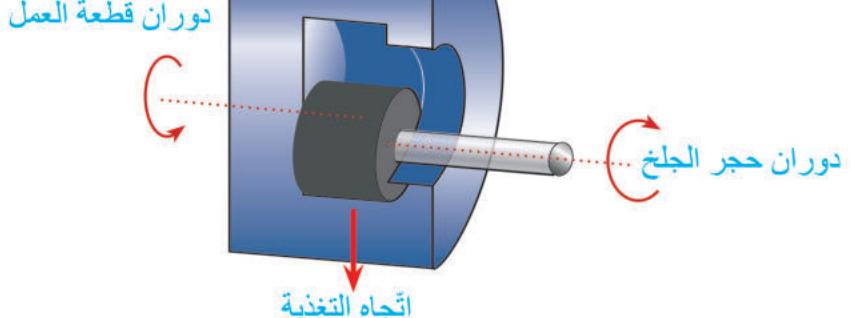

الشكل (18): الحركات المستعملة في الجلخ الأسطواني الداخلي حركة عرضية.

حسابات عملية الجلخ:

1 - حساب السرعة المحيطية والدوران لقرص الجلخ والمشغولة:

تعتمد السرعة المحيطية (سرعة القطع) على نوع معدن المشغولة، وهذه السرعة تكون محددة ضمن جداول مخصصة من الشركات الصانعة لأحجار الجلخ، وجرى اعتمادها بناءً على الفحوصات والتجارب؛ للحصول على ظروف التشغيل المعيارية وتقاس بوحدة (متر / دقيقة) (m/min)، ويمكن حسابها بالمعادلة الآتية:

$$V = \frac{\pi \times d \times N}{1000}$$

ويمكن كتابة المعادلة بدلالة سرعة الدوران (rpm) كما يأتي:

$$N = \frac{V \times 1000}{\pi \times d}$$

النوع سرعة القطع لحجر الجلخ	سرعة القطع لقطعة العمل
سرعه القطع لحجر الجلخ (م / ث) (m/sec)	سرعه القطع لقطعة العمل (م / د) (m/min)
قطر حجر الجلخ (مم) (mm)	قطر قطعة العمل (مم) (mm)
سرعه دوران حجر الجلخ (دوره / ث) (rps)	سرعه دوران المشغولة (دوره / د) (rpm)

2 - حساب سرعة التغذية لحجر الجلخ:

سرعه التغذية لحجر الجلخ، هي المسافة التي يتحركها قرص الجلخ باتجاه التغذية وتقاس بوحدة (مم / د). ولحسابها لا بد من حساب سرعة الدوران لحجر الجلخ بوحدة (دوره / ث). ومن ثم، يجب تحويل الوحدات من (دوره / ث) إلى (دوره / د)؛ بقسمة معادلة سرعة القطع على (60).

$$F = \frac{f \times N}{1000}$$

سرعه التغذية لحجر الجلخ	
سرعه التغذية (مم / د) (mm/min)	F
مقدار التغذية لكل دوره (مم) (mm)	f
سرعه دوران حجر الجلخ (دوره / ث) (rps)	N

2 - حساب زاوية الميل لجلخ القطع المسلوبة بإمالة تدرج الغراب الثابت أو إمالة تدرج الطاولة العليا:

$$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{D-d}{2 \times L}$$

زاوية الميل لجلخ السلبة	
القطر الأكبر للسلبة (مم)	D
القطر الأصغر للسلبة (مم)	d
طول السلبة (مم)	L
زاوية الميل (درجة)	$\frac{\Theta}{2}$

الجدوال الملحةة:

جدول (1): قيم توجيهية للسرعة المحيطية لقرص الجلخ (م/ث)

نوع الجلخ	فولاذ	حديد زهر	معدن قاسية	معدن ليتة
أسطواني خارجي	20	25	8	35
أسطواني داخلي	25	25	8	20

*(ملحوظة: الجدول للتطبيق وليس للحفظ)

جدول (2): قيم توجيهية للسرعة المحيطية لقطعة العمل (م/د)

نوع الجلخ	فولاذ طري	فولاذ مقسى	حديد زهر	معدن ليتة
أسطواني خارجي خشن	12 - 18	14 - 18	12 - 15	25 - 40
أسطواني خارجي ناعم	10 - 15	10 - 12	10 - 12	20 - 30
أسطواني داخلي	18 - 20	20 - 24	20 - 24	28 - 32

*(ملحوظة: الجدول للتطبيق وليس للحفظ)

جدول (3): مقدار التغذية (مم / دورة) بالنسبة إلى عرض حجر الجلخ

جلخ أسطواني داخلي		جلخ أسطواني خارجي		معدن قطعة العمل
تخشين	تنعيم	تخشين	تنعيم	
$\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{4} - \frac{1}{3}$	$\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$	فولاذ
$\frac{1}{5} - \frac{1}{3}$	$\frac{2}{3} - \frac{3}{4}$	$\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} - \frac{5}{6}$	حديد زهر

*(ملحوظة: الجدول للتطبيق وليس للحفظ)

أمثلة تطبيقية

مثال (1)

احسب سرعة دوران الجلخ المناسبة لقرص قطره (250) مم؛ لجلخ سطح خارجي لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من حديد الزهر بوحدة (دورة / د).

الحل:



باستعمال الجدول (1)؛ فإن السرعة المحيطية للجلخ الأسطواني الخارجي لحديد الزهر = 25 (م / ث).

$$N = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} \quad (1)$$

$$N = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} = \frac{25 \text{ (m/sec)} \times 1000}{\pi \times 250 \text{ (mm)}} = 31.83 \text{ (rPS)} \times 60 = 1909.9 \text{ (rpm)}$$

مثال (2)

احسب سرعة الدوران لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من حديد الزهر بوحدة (دورة / د) قطرها (135) مم؛ لجلخ السطح خارجي بشكل خشن؟

الحل:



باستعمال الجدول (2)؛ فإن السرعة المحيطية للجلخ الأسطواني الخارجي الخشن لحديد الزهر = 15-12 (م/د).

$$V_{متوسط} = \frac{12 + 15}{2} = 13.5 \text{ (m/min)}$$

$$N = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} \quad (1)$$

$$N = \frac{V \times 1000}{\pi \times d} = \frac{13.5 \text{ (m/min)} \times 1000}{\pi \times 135 \text{ (mm)}} = 31.83 \text{ (rpm)}$$

مثال (3)

احسب سرعة التغذية لجلخ سطح خارجي لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من حديد الزهر؛ إذا علمت أن سرعة دوران المشغولة 1000(دورة / دقيقة) وعرض حجر الجلخ (40) مم؟

الحل:



باستعمال الجدول (3)؛ فإن الجلخ الخشن = من عرض الحجر ، والجلخ الناعم = من عرض الحجر
نأخذ قيمة متوسطة: الجلخ الخشن = 0.792 ، الجلخ الناعم = 0.417

$$f_{\text{الخشن}} = 0.792 \times 40 = 31.68 \text{ mm}$$

$$f_{\text{الناعم}} = 0.417 \times 40 = 16.68 \text{ mm}$$

$$F_{\text{الخشن}} = \frac{f_{\text{الخشن}} \times N}{1000} = \frac{31.68 \times 1000}{1000} = 31.68 \text{ mm/min}$$

$$F_{\text{الناعم}} = \frac{f_{\text{الناعم}} \times N}{1000} = \frac{16.68 \times 1000}{1000} = 16.68 \text{ mm/min}$$

مثال (4)

احسب زاوية إمالة قطعة العمل؛ لعمل جلخ لقطعة مسلوبة قطرها الأكبر 90 مم والأصغر 30 مم، وبطول 30 مم؟

الحل:

$$\tan^{-1}\left(\frac{D-d}{2 \times L}\right) \text{ فإن زاوية الميل تساوي } \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{D-d}{2 \times L} : \text{ باستعمال المعادلة (3)}$$

$$\frac{\theta}{2} = \tan^{-1}\left(\frac{D-d}{2 \times L}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{90-30}{2 \times 30}\right) = \tan^{-1}(1) = 45 \text{ deg}$$

بالاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة ابحث عن حركات الجلخ اللامركزي، واكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.





1 - ما المقصود بالمفاهيم الآتية:

أ - السرعة المحيطية.

ب - سرعة التغذية.

2 - ما العوامل المؤثرة في تحديد السرعة المحيطية؟

3 - قارن بين الجلخ الضاغط والجلخ الطولي، من حيث اتجاه التغذية.

4 - ما طرائق الجلخ الأسطواني؟ مستعيناً بالرسم.

5 - وضح مستعيناً بالرسم اتجاه دوران حجر الجلخ والمشغولة، واتجاه التغذية عند الجلخ الأسطواني الداخلي.


6 - احسب سرعة الدوران لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من الفولاذ المقسى بوحدة (دورة / د)، وقطرها (100) مم؛ لجلخ السطح الخارجي جلخاً خشنًا.

7 - احسب سرعة الدوران لحجر الجلخ؛ إذا كان قطره (200) مم لجلخ سطح خارجي لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من الفولاذ بوحدة (دورة / د).

8 - احسب سرعة التغذية لجلخ سطح خارجي لقطعة عمل أسطوانية مصنوعة من الفولاذ؛ إذا علمت أن سرعة دوران المشغولة 800 (دورة / د) وعرض حجر الجلخ (50) مم.



الجلخ الأسطواني الآلي

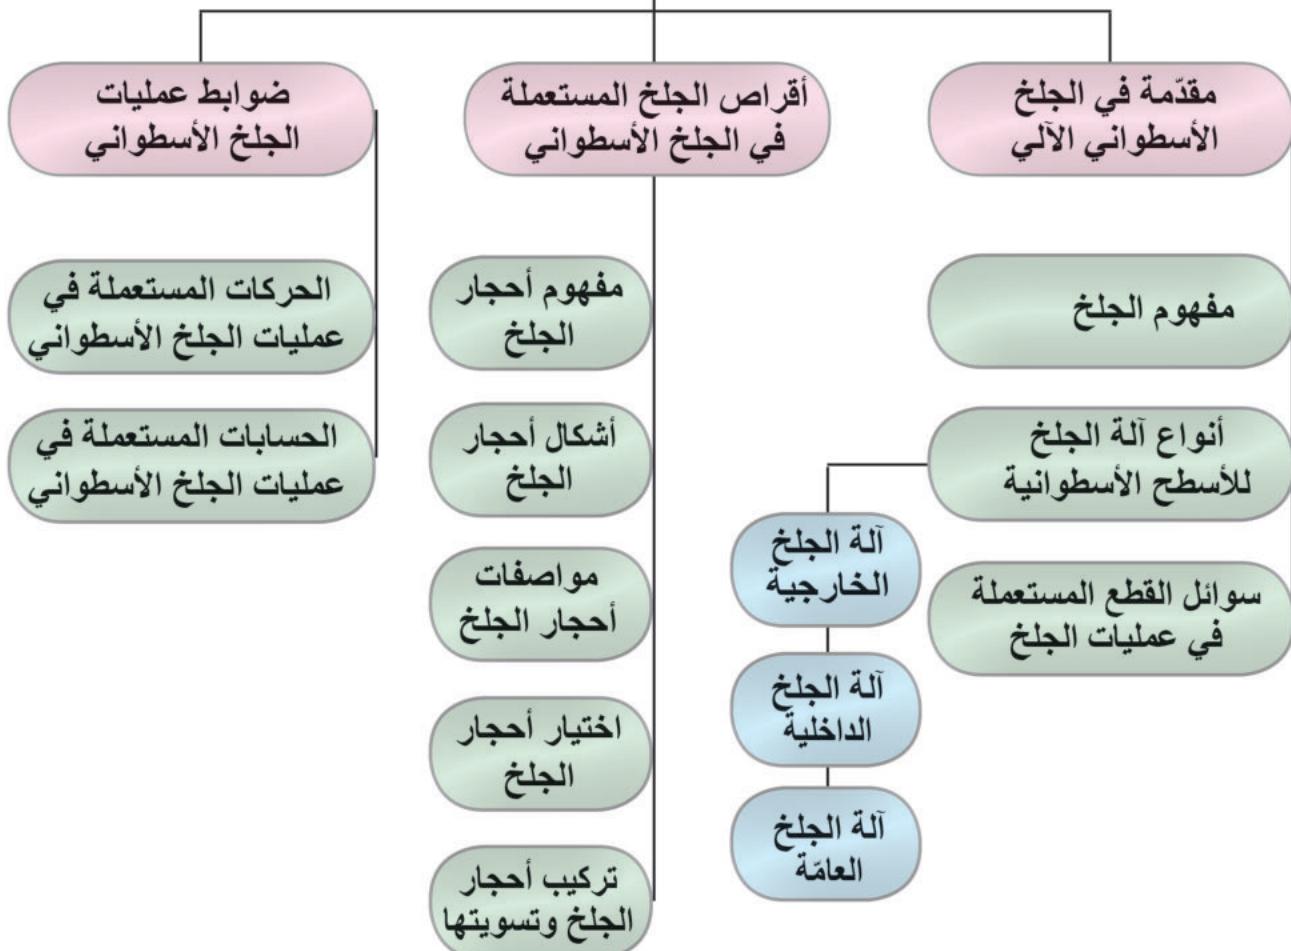



التعليمات الواجب اتباعها في أثناء العمل



- 1 - ارتداء اللباس الخاص بالمشغل، وتجهيز أدوات السلامة العامة اللازمة للتمرين.
- 2 - الحرص على نظافة مكان العمل وخلوه من الزيوت والرائش.
- 3 - التأكد من زيت آلة الجلخ وسائل التبريد قبل التشغيل.
- 4 - التقيد بالرسومات التنفيذية اللازمة المرفقة مع التمارين.
- 5 - اختيار قرص الجلخ المناسب للتمرين، والتأكد من اتزانه.
- 6 - ضبط اتزان المشغولة باستعمال مبين القياس ومطرقة مطاطية، والتأكد من تثبيتها جيداً.
- 7 - ضبط سرعة الدوران والتغذية المناسبة للتمرين.
- 8 - التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من العمل؛ للتمكن من فك المشغولة وتنظيف الآلة من دون مخاطر.

المهارات الفنية العامة اللازمة لتشغيل آلة الجلخ الشاملة.



يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتباعها؛ عند استعمال آلة الجلخ الشاملة.
- يتعرّف أجزاء آلة الجلخ الشاملة ووظيفتها كل منها.
- يتمكّن من التعامل مع أجزاء آلة الجلخ الشاملة.


متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدّاد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدّات السلامة والصحّة المهنية. • آلة الجلخ الشاملة. • العدّاد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلية. • قطعة عمل مصنوعة من الفولاذ الطرify.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.</p>
	<p>2 - صل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس. - تعرّف مفتاح الطوارئ.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تعرّف أجزاء الآلة التي درستها في الجزء النظري والحركات لآلية، من دون إجراء عملية التشغيل.</p> <p>3</p>
	<p>- تعرّف طريقة اختيار حجر الجلخ.</p> <p>4</p>
	<p>- تعرّف طريقة فحص اتزان حجر الجلخ.</p> <p>5</p>
	<p>- تعرّف طريقة فك حجر الجلخ وتركيبه.</p> <p>6</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- تعرّف طريقة عمل تسوية محيط لحجر الجلخ؛ باستعمال الأداة الماسية.</p> <p>7</p>	
 	<p>- تعرف مكان تعبئة سائل التبريد وموقد التشغيل والإيقاف.</p> <p>8</p> <p>- تفقد منسوب سائل التبريد وصلاحيته.</p> <p>- تعرّف موقد التشغيل للمضخة.</p>	

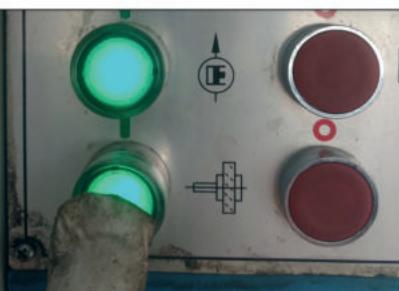

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تعرف زر التشغيل لنظام الهيدروليكي.</p> <p>9</p>
 	<p>- تعرف زر التشغيل لإدارة قطعة العمل.</p> <p>- تعرف الزر الخاص بإدارة حجر الجلخ.</p> <p>10</p>
	<p>- تعرف الأزرار الخاصة بزيادة أو تقليل سرعة قطعة العمل.</p> <p>11</p>

الرسم التوضيحي



خطوات الأداء

- تعرّف كيفية معايرة زاوية الإمالة للطاولة العليا.

12



- تعرّف كيفية معايرة زاوية مجموعة حجر الجلخ.

13



- تعرّف كيفية معايرة زاوية الغرابة الثابت.

14

الرسم التوضيحي



خطوات الأداء

- تعرّف كيفية فك الطرف الثلاثي وتركيبه.

15



- تعرّف طريقة معايرة حواجز (محدّدات) ضبط الشوط.

16



- تعرّف طريقة التحكّم بعجلات التحرير.

17



- تعرّف كيفية تصفييرها.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تعرّف كيفية ضبط عمق القطع.</p>
	<p>- تعرّف طريقة فحص اتزان قطعة العمل باستعمال مبيّن القياس.</p>
	<p>- تعرّف أزرع ضبط سرعة التغذية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>20 - تعرّف طريقة تحويل آلة الجلخ الشاملة من وضعية الجلخ الخارجي، إلى وضعية الجلخ الداخلي.</p>
	
	
	<p>21 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العُدَد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.</p>
	<p>22 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثمّ ارسم آلة الجلخ الموجودة في مشغلك.</p>



- 1 - اذكر أدوات السلامة التي استعملتها، عند التعامل مع آلة الجلخ الشاملة.
- 2 - وضح أهمية محددات الشوط لآلة.



الجلخ الخارجي لقطعة عمل أسطوانية؛ بالربط على الطرف الثلاثي باستعمال آلة الجلخ الشاملة.


التمرين الثاني:

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يستعمل أدوات السلامة العامة عند تعامله مع آلة الجلخ الشاملة.
- يستعمل آلة الجلخ الشاملة استعمالاً صحيحاً.
- يمتلك المهارة اللازمة لجلخ السطوح لقطع العمل الأسطوانية.
- يضبط اتزان القطع باستعمال مبين القياس، ويبتتها تثبيتاً صحيحاً.


متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدد اليدوية والتجهيزات
قطعة عمل من الفولاذ الطري جرى تشكيلها على آلة الخراطة، قطرها الأكبر (35) مم بطول (50) مم، والأصغر (30.5) مم بطول (70) مم.	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • آلة الجلخ الشاملة. • أدوات القياس (ميكروميتر، مبين قياس). • العدد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة.

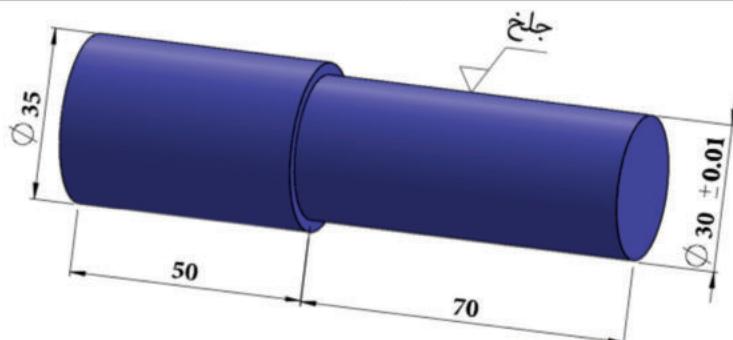


الرسم التنفيذي للتمرين

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ol style="list-style-type: none"> - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.

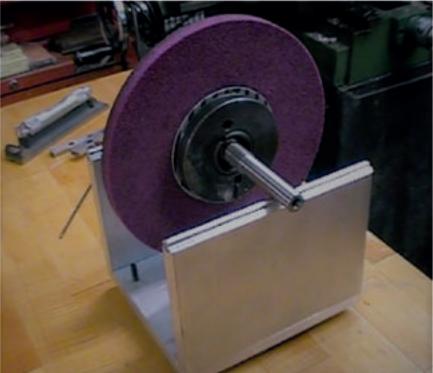
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- صِل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس.</p> <p>- تعرّف مفتاح الطوارئ.</p>
	<p>- اختر حجر الجلخ المناسب للتمرين.</p> <p>- تأكّد من اتزانه وثبته جيّداً.</p>
	
	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>4 - اعمل على تسوية حجر الجلخ باستعمال الأطراف الماسية إذا كان يتطلب ذلك.</p>
	<p>5 - اربط قطعة العمل في الظرف الثلاثي بالوضعية المناسبة؛ بوضع القطر الأكبر لقطعة العمل داخل الظرف بمسافة (30) مم.</p>
	<p>6 - اضيّط دوران قطعة العمل باستعمال مبين القياس؛ بإدارة الظرف الثلاثي يدوياً، وإيجاد أعلى انحراف ومعالجته باستعمال الطرق الخفيف بالمطرقة المطاطية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- أحكم تثبيتها باستعمال مفتاح الظرف.</p>
	
	<p>- أزل مبين القياس بعد ضبط دوران القطعة. - اضبط سرعة الدوران المناسبة لقطعة العمل.</p> <p style="text-align: right;">7</p>

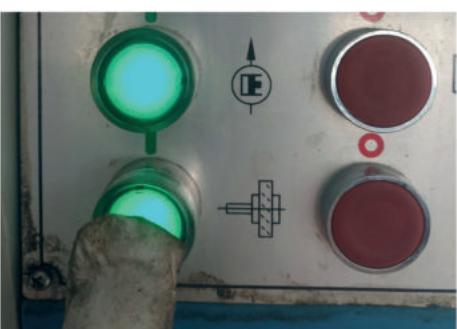الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>8 - شغل رأس الدوران لقطعة العمل.</p>
	<p>- شغل حجر الجلخ.</p>
	<p>- شغل نظام الهيدروليكي.</p>
	<p>9 - لامس حجر الجلخ لقطعة العمل باستعمال عجلة التحريك.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اضبط تدريج العجلة على الصفر.</p>	
	<p>- اضبط حواجز (محدّدات) الشوط، بما يتناسب مع طول سطح القطعة المراد تجليخه.</p>	10
	<p>- أغلق الباب الواقي للالة؛ لحمايتك من تطاير الشرر.</p>	11
	<p>- شغل مضخة سائل التبريد.</p>	12

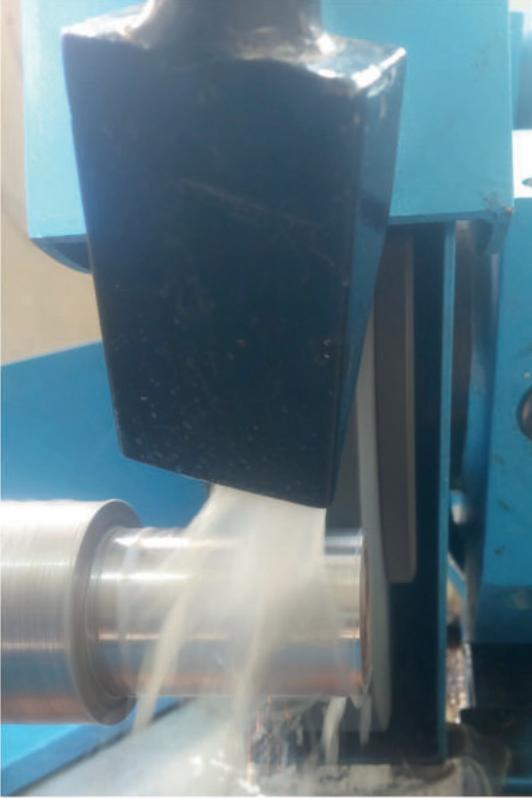الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>12 - وجّه الخرطوم إلى منطقة الجلخ.</p>
	<p>13 - اقطع شوط التخشين بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرجة.</p>
	<p>14 - أوقف الآلة. - أوقف مضخة سائل التبريد. - افتح الباب الواقي.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- امسح قطعة العمل باستخدام قطعة القماش.</p> <p>- أجرِ القياسات اللازمة باستعمال الميكرومتر الخارجي.</p>	15
	<p>-أغلق الباب الواقي.</p> <p>- شغل الآلة ومضخة سائل التبريد.</p> <p>- اقطع شوط التنعيم بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرّجة.</p>	16

خطوات الأداء

	- أوقف الآلة.	17
	- افتح الباب الواقي.	
	- أجرِ القياسات اللازمة لقطعة العمل باستعمال الميكرومتر الخارجي.	
	- فك قطعة العمل من الرأس الثلاثي.	18
	- نظف مكان العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.	19
	- دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثم ارسم آلة الجلخ الموجودة في مشغلك.	20



- 1 - اذكر طرائق ربط قطعة العمل المستعملة في آلة التجليخ الشاملة.
- 2 - علل استعمال الميكرومتر في عملية الجلخ الأسطواني لقياس قطعة العمل.

التمارين العملية :

التمرين الثالث:


الجلخ الخارجي لقطعة عمل أسطوانية؛ بالربط بين مركزين باستعمال آلة الجلخ الشاملة.

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يستعمل أدوات السلامة العامة عند تعامله مع آلة الجلخ الشاملة.
- يستعمل معدات الربط بين مركزين؛ لربط قطع العمل الطويلة.
- يضبط اتزان قطعة العمل باستعمال مبين القياس.

متطلبات تنفيذ التمرين:


المواد الأولية	العدد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> قطعة عمل من الفولاذ الطرify جرى تشكيلها على آلة الخراطة، قطرها الأكبر (38.5) مم بطول (300) مم، والأصغر (33) مم بطول (50) مم. 	<ul style="list-style-type: none"> معدات السلامة والصحة المهنية. آلة الجلخ الشاملة. أدوات القياس (ميكروميتر، مبين قياس). العدد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة. معدات الربط بين مركزين (سنبل ثابت، قلب دوار).

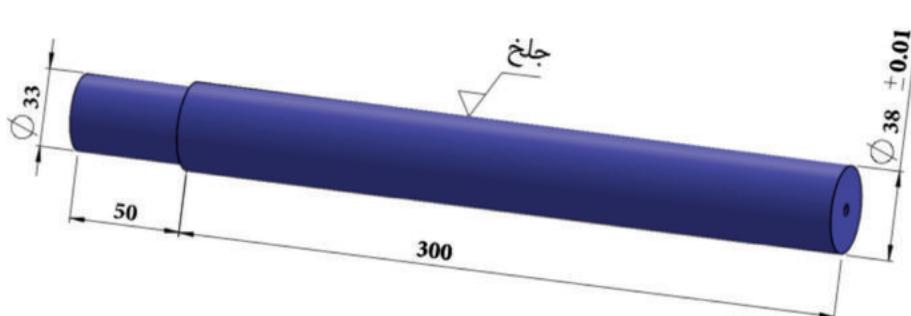


الرسم
التنفيذي
للتمرين

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<ul style="list-style-type: none"> - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين. 	1

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>2 - صِل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس.</p> <p>- تأكّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>
	<p>3 - اختر حجر الجلخ المناسب للتمرين.</p> <p>- تأكّد من اتزانه وثبتّه جيداً.</p>
	<p>4 - اعمل على تسوية حجر الجلخ باستعمال الأطراف الماسية إذا كان يتطلّب ذلك.</p>
	<p>5 - ثبتَ القلب الدوار على قطعة العمل على القطر (33) مم.</p>

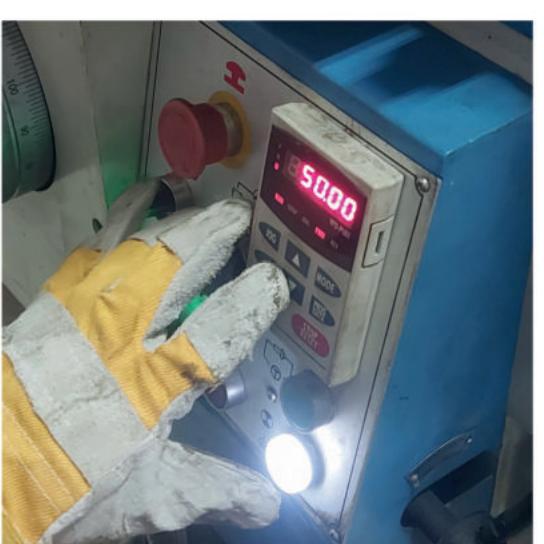الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- ثبّت قطعة العمل بين السنبل الثابت والمتحرّك.</p>	6
	<p>- اضبط قطعة العمل من حيث دورانها وموازاتها للفرش باستعمال مبيّن القياس.</p>	7
	<p>- احكّم تثبيتها باستعمال الغراب المتحرّك.</p>	
	<p>- أزل مبيّن القياس بعد ضبط دوران القطعة.</p> <p>- اضبط سرعة الدوران المناسبة لقطعة العمل.</p>	8

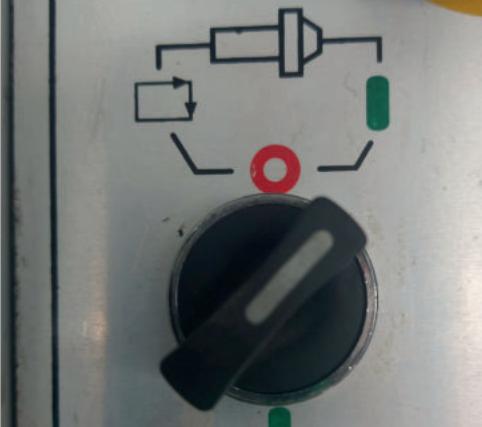الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>9 - شغل رأس الدوران لقطعة العمل وحجر الجلخ بالاتجاه المناسب.</p> <p>- شغل نظام الهيدروليكي.</p>
	
	<p>10 - لامس حجر الجلخ لقطعة العمل باستعمال عجلة تحريك حجر الجلخ.</p> <p>- اضبط تدريج العجلة على الصفر.</p>
	<p>11 - اضبط حواجز (محددات) الشوط، بما يتناسب مع طول سطح القطعة المراد تجليخه.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- أغلق الباب الواقي للآلة؛ لحمايتك من تطاير الشر.</p>	12
	<p>- شغّل مضخة سائل التبريد.</p>	13
	<p>- وَجَهْ الخرطوم إلى منطقة الجلخ.</p>	
	<p>- اقطع شوط التخشين بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرّجة.</p>	14

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>15</p> <ul style="list-style-type: none"> - أوقف الآلة. - أوقف مضخة سائل التبريد. - افتح الباب الواقي.
	<p>16</p> <ul style="list-style-type: none"> - امسح قطعة العمل باستعمال قطعة القماش. - أجري القياسات اللازمة باستعمال الميكرومتر من عدة مواضع.
	<p>17</p> <ul style="list-style-type: none"> -أغلق الباب الواقي. -شغّل الآلة ومضخة سائل التبريد.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	- اقطع شوط التعييم بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرج.	
	- أوقف الآلة. - أوقف مضخة سائل التبريد. - افتح الباب الواقي.	18
	- فك قطعة العمل.	19
	- نظف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.	20
	- دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمارين، ثم ارسم آلة الجلخ الموجودة في مشغلك.	21



- 1 - ما وظيفة القلب الدوار، عند الربط بين مركزين في عملية الجلخ الأسطواني؟
- 2 -وضح أهمية ضبط دوران قطعة العمل على آلة الجلخ الشاملة.

التمرين الرابع:


الجلخ الخارجي لقطعة عمل مسلوبة بإمالة الطاولة العليا باستعمال آلة الجلخ الشاملة.

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يستعمل أدوات السلامة العامة عند تعامله مع آلة الجلخ الشاملة.
- يستعمل معدات الربط بين مركزين؛ لربط قطع العمل الطويلة.
- يضبط اتزان قطعة العمل باستعمال مبين القياس.
- يُمْيل الطاولة العليا لآلية الجلخ الشاملة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> • قطعة عمل من الفولاذ الطرify جرى تشكيلها على آلة الخراطة، قطر السطبة الأكبر (29.1) مم بطول (50) مم، والأصغر (22.1) مم بطول (100) مم. 	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • آلة الجلخ الشاملة. • أدوات القياس (ميكروميتر، مبين قياس). • العدد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة. • معدات الربط بين مركزين (سنبل ثابت، قلب دوار).

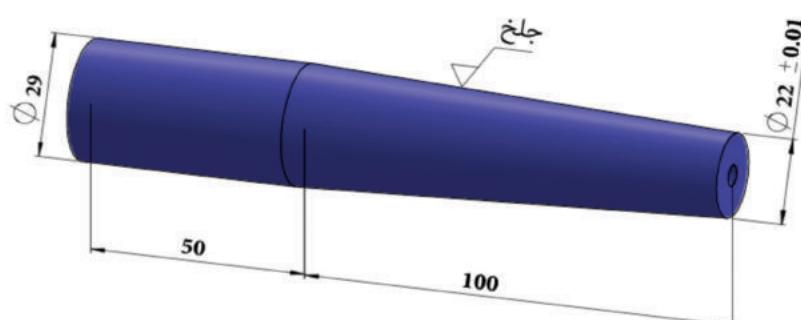

الرسم التنفيذي للتمرين

الرسم التوضيحي




خطوات الأداء

- 1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة.
- جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.


1

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- صِل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس.</p> <p>- تأكّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>
 	<p>- اختر حجر الجلخ المناسب للتمرين.</p> <p>- تأكّد من اتزانه وثبته جيداً.</p>
	<p>- اعمل على تسوية حجر الجلخ باستعمال الأطراف الماسية إذا كان يتطلّب ذلك.</p>

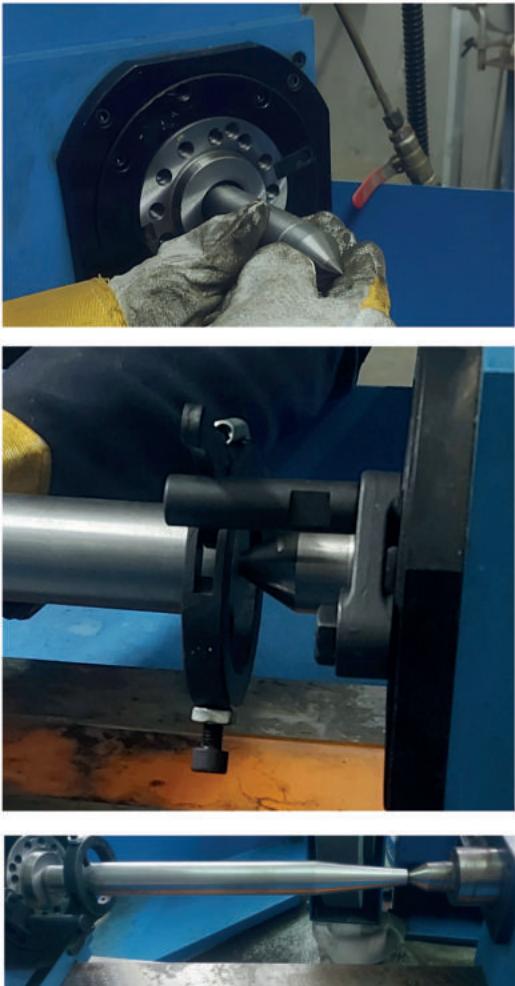الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p data-bbox="854 249 1436 359">- ثبّت القلب الدوار على قطعة العمل على القطر (29) مم.</p> <p data-bbox="1453 249 1503 293">5</p>
	<p data-bbox="854 973 1436 1039">- ثبّت قطعة العمل بين السنبل الثابت والمتّحرك.</p> <p data-bbox="1453 973 1503 1017">6</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اضبط قطعة العمل من حيث دورانها وموازانتها للفرش باستعمال مبيّن القياس.</p>	7
	<p>- أحكم تثبيتها باستعمال الغراب المتحرك.</p>	
	<p>- أزل مبيّن القياس.</p>	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- أجري الحسابات اللازمة لإمالة الطاولة العليا بالزاوية المطلوبة؛ باستعمال المعادلة:</p> $\left(\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{D-d}{2 \times L} \right)$ <p>وتبين أن القيمة المراد إمالتها درجتان.</p> <p>- فك براغي الطاولة العليا باستعمال المفتاح السداسي (AlenKey)</p>
	<p>- اعمل إمالة بمقدار درجتين.</p>
	<p>- شد براغي الطاولة العليا باستعمال المفتاح السداسي.</p>

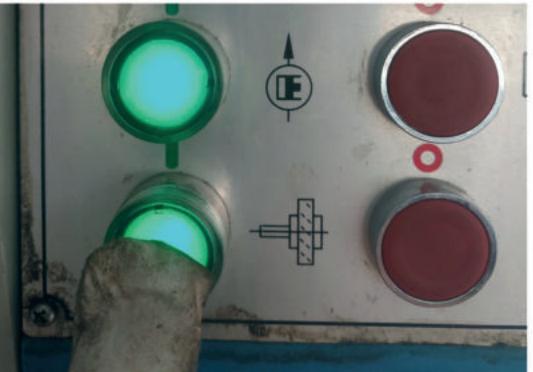الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اضبط سرعة الدوران المناسبة لقطعة العمل.</p>	9
	<p>- شغل رأس الدوران لقطعة العمل وحجر الجلخ بالاتجاه المناسب.</p> <p>- شغل نظام الهيدروليكي.</p>	10
		

خطوات الأداء

الرسم التوضيحي



- لامس حجر الجلخ لقطعة العمل باستعمال عجلة تحريك حجر الجلخ.

11



- اضبط تدريج العجلة على الصفر.



- اضبط حواجز (محدودات) الشوط بما يتناسب مع طول سطح القطعة المراد تجيشه.

12



- أغلق الباب الواقي للآلة؛ لحمايتك من تطاير الشر.

13

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- شغّل مضخة سائل التبريد.</p>	14
	<p>- وجّه الخرطوم إلى منطقة الجلخ.</p>	
	<p>- اقطع شوط التخشين بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرّجة.</p>	15
	<p>- أوقف الآلة. - أوقف مضخة سائل التبريد. - افتح الباب الواقي.</p>	16

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>17 - امسح قطعة العمل باستعمال قطعة القماش. - أجر القياسات اللازمة باستعمال الميكرومتر الخارجي من عدة مواضع .</p>
	<p>18 -أغلق الباب الواقي. - شغل الآلة ومضخة سائل التبريد.</p>
	<p>- اقطع شوط التنعيم بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرجة.</p>

خطوات الأداء	الرسم التوضيحي
- أوقف الآلة. - افتح الباب الواقي. - أجرِ القياسات اللازمة لقطعة العمل باستعمال الميكرومتر الخارجي من عدّة مواضع.	19
- فك قطعة العمل.	20
- نظّف مكان العمل، ثم اجمع العُدَد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.	21
- دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثم ارسم آلية الجلخ الموجودة في مشغلك.	22



1 - كيف تجري إمالة الطاولة العليا لآلية الجلخ الشاملة؟

2 - كيف يُحسب مقدار الزاوية المناسبة للسلبة؟



التمرين الخامس:


الجلخ الداخلي لقطعة عمل أسطوانية باستعمال آلة الجلخ الشاملة.

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يستعمل أدوات السلامة العامة عند تعامله مع آلة الجلخ الشاملة.
- يستعمل معدات الربط بين مركزين لربط قطع العمل الطويلة.
- يضبط اتزان قطعة العمل باستعمال مبين القياس.
- يجلخ السطوح الداخلية باستعمال آلة الجلخ الشاملة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> • قطعة عمل من الفولاذ الطرify جرى تشكيلها على آلة الخراطة من الخارج والداخل، قطرها الخارجي (60) مم والداخلي (49.5) مم بطول (70) مم. 	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • آلة الجلخ الشاملة. • أدوات القياس (ميكروميتر داخلي، مبين قياس). • العدد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة.

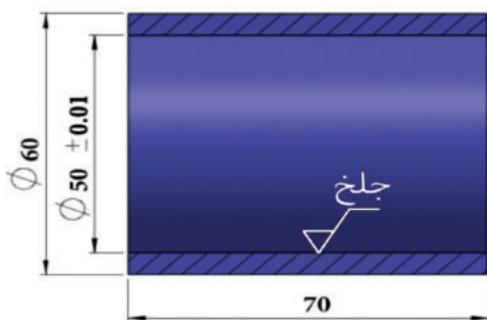

الرسم
التنفيذي
للتمرين

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ol style="list-style-type: none"> - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- حول وضعية الآلة من الجلخ الخارجي إلى الجلخ الداخلي.</p>	2
	<p>- صِل الكهرباء بالآلة باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس.</p> <p>- تأكَّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>	3
	<p>- اختر حجر التجليخ المناسب للتمرين، ثم ثبته جيداً.</p>	4
	<p>- اربط قطعة العمل في الظرف الثلاثي.</p>	5

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- اضبط دوران قطعة العمل باستعمال مبين القياس على القطر الخارجي.</p>
	<p>- أحكم تثبيتها باستعمال مفتاح الطرف.</p>
	<p>- أزل مبين القياس بعد ضبط دوران القطعة.</p> <p>- اضبط سرعة الدوران المناسبة لقطعة العمل.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<ul style="list-style-type: none"> - شغل رأس الدوران لقطعة العمل. - شغل حجر الجلخ بالاتجاه المناسب. 	8
	<ul style="list-style-type: none"> - شغل نظام الهيدروليكي. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - لامس حجر الجلخ لقطعة العمل من الداخل باستعمال عجلة تحريك حجر الجلخ. 	9
	<ul style="list-style-type: none"> - اضبط تدريج العجلة على الصفر. 	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p data-bbox="809 280 1426 390">- اضبط حواجز (محدّدات) الشوط، بما يتناسب مع طول سطح القطعة المراد تجليخه.</p> <p data-bbox="1460 280 1510 324">10</p>
	<p data-bbox="834 828 1426 938">- أغلق الباب الواقي للآلية، لحمايتك من أيّ تطاير للشرر.</p> <p data-bbox="1460 828 1510 872">11</p>
	<p data-bbox="1084 1376 1426 1420">- شغّل مضخة سائل التبريد.</p> <p data-bbox="1460 1376 1510 1420">12</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<ul style="list-style-type: none"> - وجّه الخرطوم إلى منطقة الجلخ . 	
	<ul style="list-style-type: none"> - اقطع شوط التخشين بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحرير المدرّجة. 	13
	<ul style="list-style-type: none"> - أوقف الآلة. - أوقف مضخة سائل التبريد. - افتح الباب الواقي. 	14
	<ul style="list-style-type: none"> - امسح قطعة العمل باستعمال قطعة القماش. - أجر القياسات اللازمة باستعمال الميكرومتر الداخلي. 	15

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>16 - أغلق الباب الواقي.</p>
	<p>- شغل الآلة ومضخة سائل التبريد.</p>
	<p>- اقطع شوط التنعيم بالعمق المناسب؛ بضبط العمق باستعمال عجلة التحريك المدرّجة.</p>
	<p>17 - أوقف الآلة. - افتح الباب الواقي. - أجري القياسات اللازمة لقطعة العمل؛ باستعمال الميكرومتر الخارجي من عدة مواضع.</p>
	<p>18 - فك قطعة العمل.</p>



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	- نظف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.
	- دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثم ارسم آلة الجلخ الموجودة في مشغلك.



1 - وضح كيف تجري معايرة محورية قطعة العمل في الجلخ الأسطواني الداخلي.

2 - ما أهمية إزالة الغراب المتحرك من فرش آلة الجلخ الشاملة؟

التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	اختار وسيلة التثبيت المناسبة لقطعة العمل.			
2	استعمل أدوات القياس بطريقة صحيحة.			
3	أسوي محيط حجر الجلخ.			
4	أفك قطعة العمل على الرأس الثلاثي، وأركبها.			
5	أنفذ عملية الجلخ الأسطواني الخارجي.			
6	أنفذ عملية الجلخ الأسطواني بالربط بين مركزين.			
7	أفك براغي الطاولة العليا، ثم أثبتتها باستعمال المفتاح السادس (Allen Key) بعد تدويرها.			
8	أنفذ عملية الجلخ الأسطواني بإمالة الطاولة العليا.			
9	أضبط سرعة التغذية المناسبة.			
10	أنفذ عملية الجلخ الأسطواني الداخلي.			
11	استعمل سائل التبريد ووسائل الحماية الخاصة.			
12	أنظف الآلة بعد الانتهاء من العمل.			

الوحدة الثانية

التفريز



- ما المجالات التي تُستعمل فيها آلة التفريز الشاملة في القطاع الصناعي؟
- بماذا تختلف آلة التفريز الشاملة عن الأنواع الأخرى؟

2

تُعد آلة التفريز (الفرizia) من أهم الآلات المستعملة في عمليات تشكيل المعادن؛ إذ ساعدت هذه الآلة على تسوية سطوح قطع العمل الضخمة، وتعمل هذه الآلة أيضاً على تشكيل السطوح المختلفة، وفتح أسنان التروس، والعديد من العمليات. وتُقسم آلات التفريز إلى عدة أنواع، أهمها: الأفقية، والرأسمية، والعامنة (الشاملة)، والمحوسبة.



استكشف



القياس والتقويم
★★★★★



يتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف آلات التفريز المختلفة وأجزاءها.
- يتعرّف الحركات والإجراءات الازمة لعمليات التفريز المختلفة.
- يتعرّف طرائق التحكّم في حركات التفريز.
- يُميّز بين وسائل الربط المختلفة على آلات التفريز.
- يتعرّف زوايا سكين التفريز.
- يُميّز بين أنواع سكاكين التفريز المختلفة.
- يتعرّف طرائق تثبيت سكين التفريز.
- يوضح وظائف سائل القطع.
- يُجري الحسابات الازمة لإجراء عملية قطع ترس مستقيم.
- يتعرّف سكاكين تفريز المسنّات المناسبة .
- يتعرّف رأس التقسيم.

أولاً: مقدمة في التفريز

الوحدة
الثانية

الناتجات

يتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف آلات التفريز المختلفة وأجزاءها.
- يُتقن عمليات التفريز المختلفة .
- يتعرّف الحركات اللازمة لعملية التفريز.
- يتعرّف أوضاع التفريز بالنسبة إلى طاولة الآلة.
- يتعرّف طرائق التحكّم في حركات التفريز.
- يبيّن وسائل الربط المختلفة على آلات التفريز.

انظر
وتساءل

هل فكرت يوماً كيف تجري تسوية سطوح قطع العمل الضخمة؟ ما الآلة المناسبة لتشكيل التجاويف المختلفة في هذه القطعة؟ ستحتاج إلى آلة ذات طاولة ضخمة وملحقة بأدوات قطع (سكاكين تفريز) متعددة.






درست في صف سابق آلة الخراطة، حاول مع زملائك معرفة الفرق بين آلة الخراطة وآلة التفريز، واتكتب تقريراً عنها، ثم اعرضه على زملائك.

اقرأ وتعلم

تُعد آلة التفريز (الفريزة) من أهم الآلات المستعملة في عمليات تشكيل المعادن؛ إذ يجري تشكيل السطوح المختلفة كتفريز السطوح العدلة والمائلة، وفتح أسنان التروس، والعديد من العمليات التي سنتعرّفها لاحقاً؛ وذلك عن طريق إزالة الرائش باستعمال أدوات قطع متعددة الحدود القاطعة، يُطلق عليها اسم سكاكين التفريز. بحيث تُركب السكاكين على عمود الدوران، وتثبت قطعة العمل على طاولة الآلة. وبشكل عام، تجري عملية التفريز بعد ضبط الآلة؛ نتيجة دوران السكين وحركة التغذية الناتجة عن تحريك طاولة الآلة المثبتة عليها قطعة العمل. انظر إلى الشكل (1)، ثم ناقش معلمك فيه.

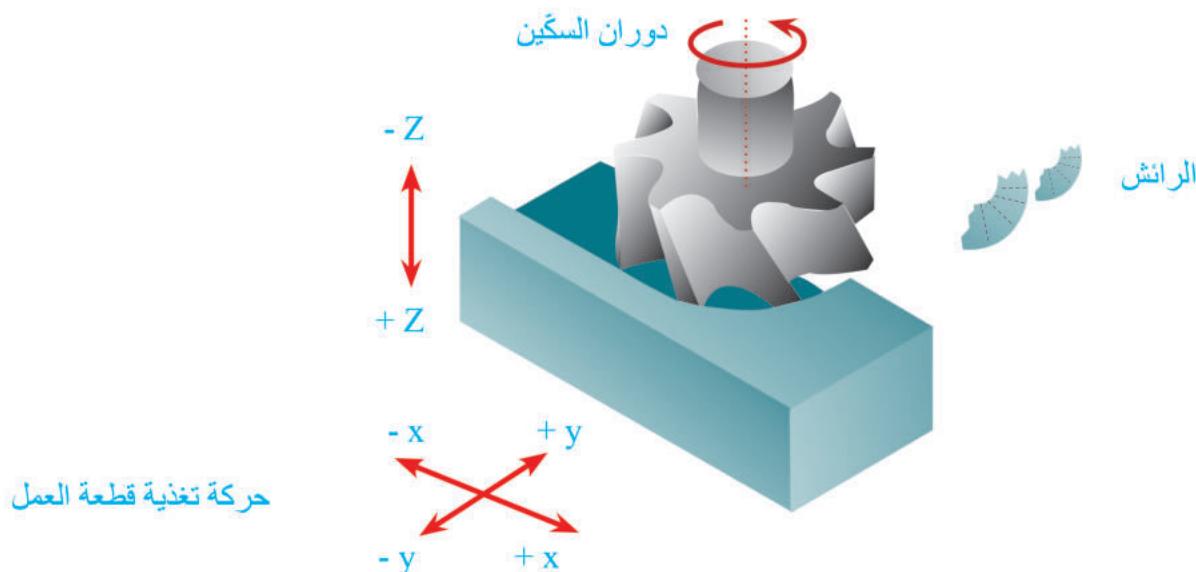


الشكل (1): مبدأ عمل التشكيل بالتفريز.

فَكْر


انظر إلى الشكل (1)، ماذا يحدث إذا تغيرت حركة دوران السكين بالاتجاه المعاكس، وإذا تحركت قطعة العمل بالاتجاه المعاكس؟

عمليات التفريز


يُستعمل التفريز في العديد من المجالات؛ إذ يعمل على تشكيل عمليات قطع متعددة، أبرزها:

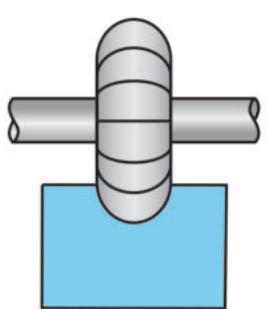


(ج)

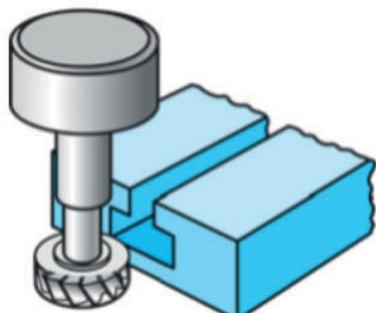


(ب)

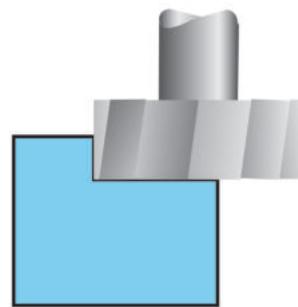

(د)

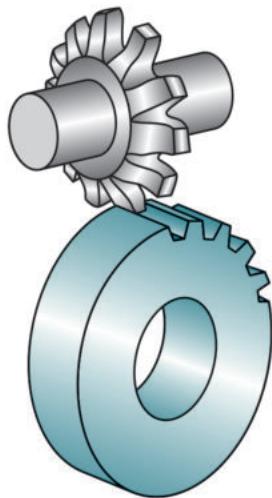

(هـ)

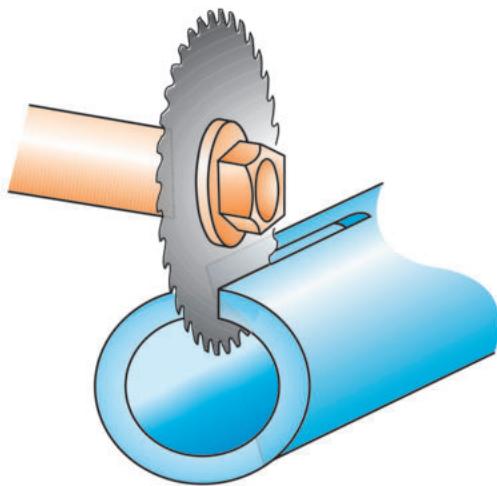

(ـجـ)

الشكل (2): أبرز عمليات القطع المستعملة في آلة التفريز.


- أ - تشكيل سطوح قطع العمل القائمة والمائلة والمنبسطة؛ بدرجة استوائية عالية.
- ب - فتح المجاري والمسالك الدليلية بأنواعها كافة.
- ج - تشكيل السطوح المنحنية سواء أكانت مقعرة أم محدبة.
- د - قص قطع العمل باستعمال سكين النشر.
- هـ - قطع أسنان التروس بأنواعها كافة.

تصنيف آلات التفريز

يوجد العديد من آلات التفريز ومن أهمها:

1 - آلات التفريز الأفقية:

انظر إلى الشكل (3)، ثم لاحظ اتجاه عمود محور الدوران الذي يحمل السكين، ستجد أنه موازٍ للمستوى الأفقي وسطح طاولة الآلة؛ لذا، أطلق على هذه الآلة اسم الفريزة الأفقية. وستعمل هذه الآلة في عمليات التفريز المختلفة، وأهمها: تشكيل السطوح المستوية والجانبية والمتعامدة، وتشكيل المجرى المتعامدة من الجانبين، وتشكيل أسنان التروس.

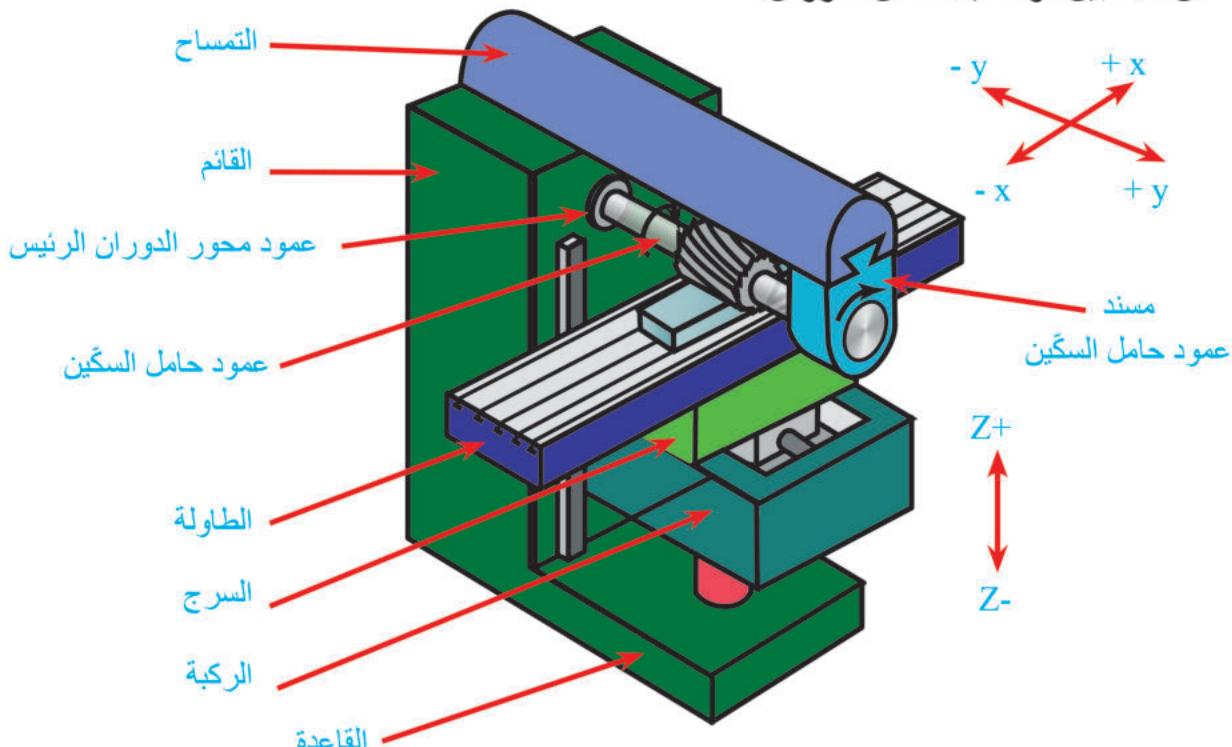


الشكل (3): آلة التفريز الأفقية.

- القاعدة: ترتكز أجزاء الآلة جميعها على القاعدة المصنوعة من حديد الزهر؛ وذلك لامتصاص الاهتزازات الناجمة عن عمليات القطع، وتحتوي عادة على وعاء ومضخة سائل التبريد.
- القائم: يحتوي على صندوق السرعات، الذي يتحكم بسرعة دوران عمود حامل السكين، ويحتوي على مسالك دليلية توجه حركة الركبة إلى الأعلى والأسفل باتجاه المحور (Z).
- الركبة: تحتوي على صندوق تروس التغذية ومسالك دليلية عرضية؛ ليتحرك عليها السرج باتجاه المحور (Y).
- السرج: يحتوي على سطحه العلوي مسالك دليلية أفقية؛ لتتحرك عليها طاولة الآلة باتجاه المحور (X).
- الطاولة: تحتوي على مدار على شكل حرف (T)؛ لثبيت قطعة العمل بطرائق الربط المختلفة.
- التمساح: ينزلق فوق القائم، ويستعمل لثبيت مسند عمود حامل السكين الذي يثبت بعمود محور الدوران الرئيس؛ وذلك لنقل الحركة الدورانية للسكين.

2 - آلات التفريز الرأسية:

انظر إلى الشكل (4)، ثم لاحظ اتجاه عمود محور الدوران الذي يحمل السكين، ستجد أنه عمودي بالنسبة إلى طاولة الآلة؛ لذا، أطلق على هذه الآلة اسم التفريز العمودية أو الرأسية.

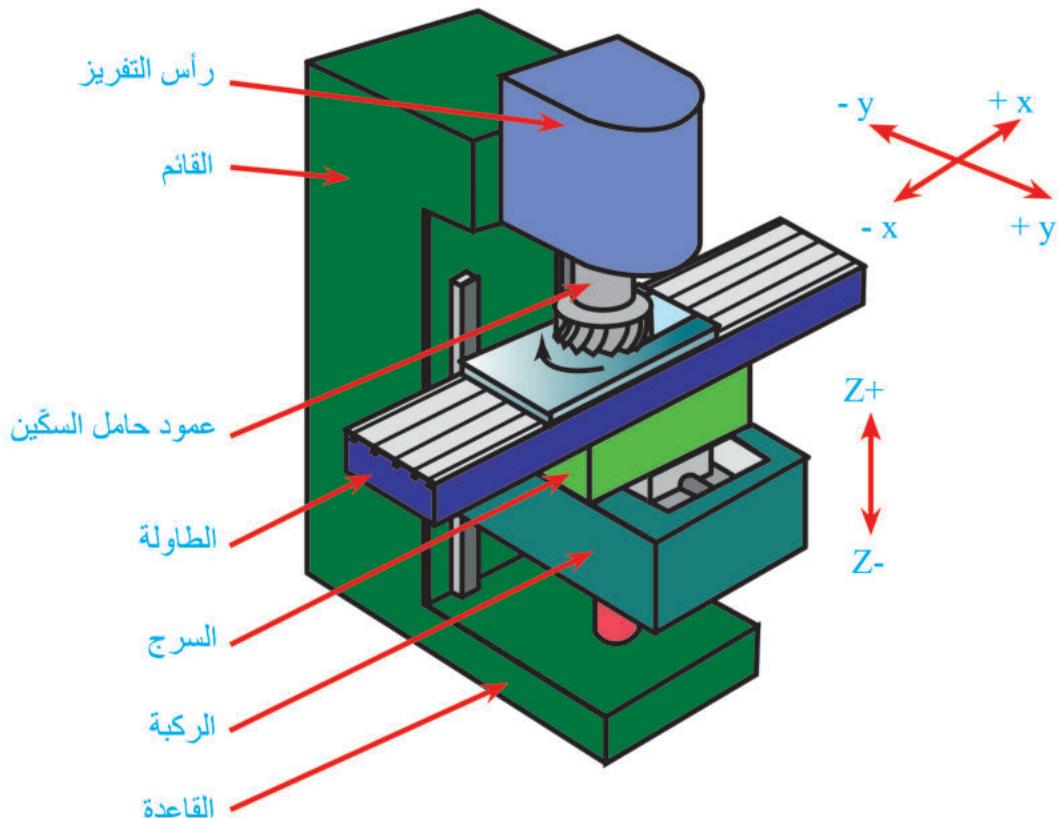

الشكل (4): آلة التفريز الرأسية.

3 - آلات التفريز العامة (الشاملة):

انظر إلى الشكل (5)، قد تعتقد أن الآلة الموجودة في الشكل هي آلة التفريز الأفقي، لكن يمكن فيها أيضًا استعمال رأس التفريز العمودي الملحق مع الآلة بدلاً من عمود الدوران الأفقي؛ وذلك بإرجاع التمساح إلى الخلف، ثم تثبيت الرأس العمودي. تُعد هذه الآلة جامعة بين التفريز الأفقي والتفريز الرأسي، وتتميز أيضًا بطاولتها القابلة للدوران (صينية الفرش) باتجاهين متعاكسين بزاوية (45°) ، وتحتاج إلى عمليات التفريز جميعها من تسوية السطوح المستوية والمائلة وتشكيلها، وفتح المجاري بأشكالها كافة، وقطع أنواع التروس جميعها، والعديد من العمليات.



الشكل (5): آلة التفريز العامة.

انظر إلى الشكل (6) الذي يوضح الرأس العمودي الخاصّ بآلات التفريز الشاملة، ويُستعمل لحمل سكّين التفريز بشكل عموديّ التي ترکب على محور الدوران الرئيسي. وتوجد أنواع من الرؤوس العمودية لها إمكانية إمالة السكّين بزوايا مختلفة.



الشكل (6): الرأس العمودي.


4 - آلة التفريز المحوسبة:



الشكل (7): آلة التفريز المحوسبة

الحركات الأساسية لآلة التفريز


انظر إلى الشكل الآتي سُلِّمْاً حظ وَجُود الحركات الأساسية التي تتطلبها عملية التشغيل على آلات التفريز، وهي:

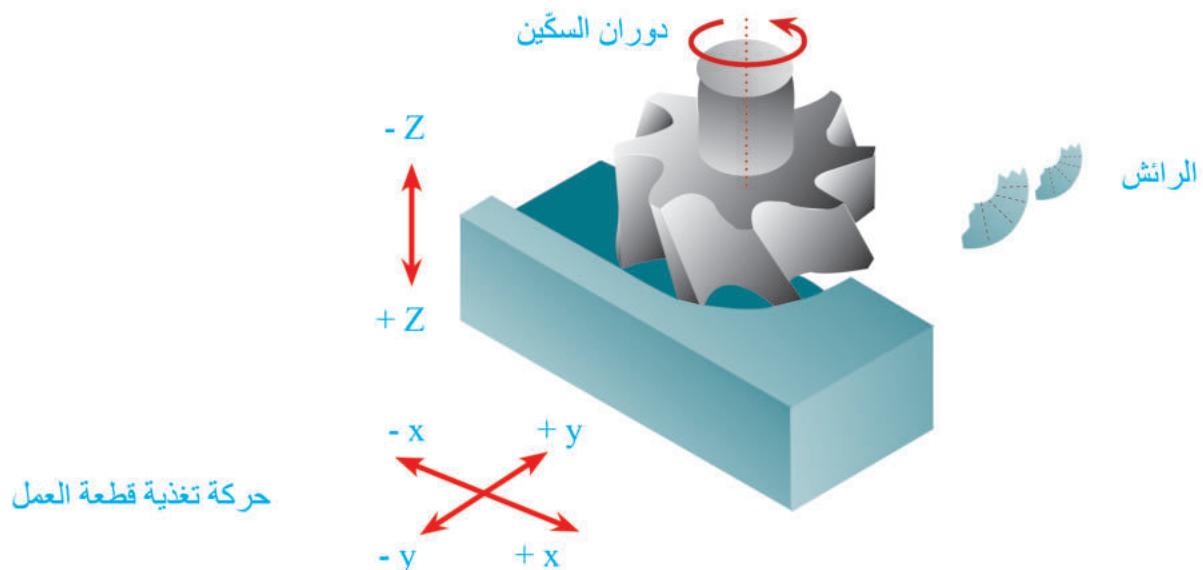

الشكل (1): مبدأ عمل التشكيل بالتفريز.

1 - حركة سكين القطع الدورانية:


تُسمى حركتها الدورانية من صندوق السرعات بوساطة عمود حامل السكين، وتقاس بوحدة (دورة / د) (rpm). ويجري التحكم بسرعة صندوق السرعات بوساطة ذراع خاصة بالتحويل بين وضعية السرعات العالية ووضعية عدم التعشيق (N) ووضعية السرعات المنخفضة، والذراع الأخرى لتحديد السرعة المناسبة. انظر إلى الشكل (8).

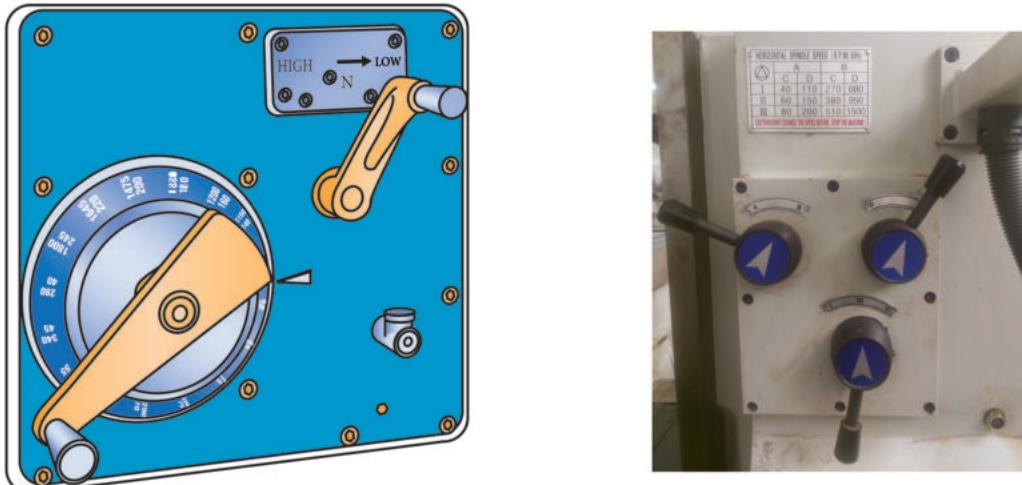

الشكل (8): التحكم بصندوق السرعات.

2 - حركة الطاولة باتجاه (+X , -X):

تُسمى حركة التغذية الطولية، وتُسمى حركتها الخطية من صندوق التغذية، وتقاس بوحدة (مم / دقيقة) (mm\Min). ويجري التحكم في سرعة صندوق التغذية عن طريق ذراع خاصة، ويجري التحكم بهذه الحركة يدوياً بتدوير العجلة الخاصة، أو آلياً عن طريق الذراع المخصص. انظر إلى الشكلين (9 – 10).

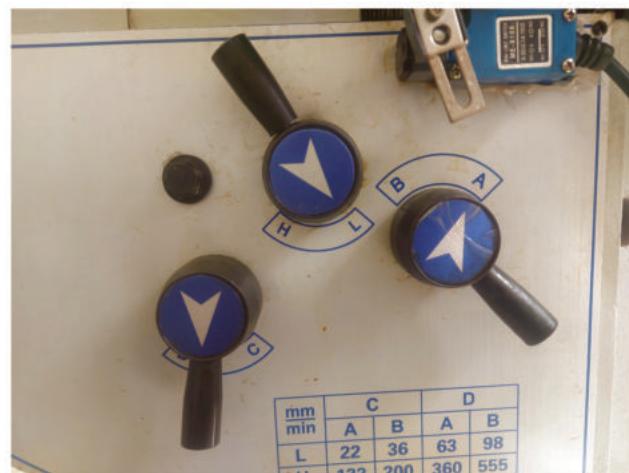


الشكل (9): التحكم بسرعة التغذية.

3 - حركة الطاولة باتجاه (Y - , +Y) :

تُسمى حركة التغذية العرضية، وتستمد حركتها الخطية من صندوق التغذية، وتقاس بوحدة (مم / دقيقة) (mm\Min)، ويجري التحكم في هذه الحركة يدوياً بتدوير العجلة الخاصة، أو آلياً عن طريق الذراع المخصص. انظر إلى الشكل (10).

4 - حركة الركبة باتجاه (Z - , +Z) :

تُسمى حركة الاقتراب (ضبط عمق القطع)، وتستمد حركتها الخطية من صندوق التغذية (تُستعمل في حالة الاقتراب من قطعة العمل)، وتقاس بوحدة (مم / دقيقة) (mm\Min)، ويجري التحكم في هذه الحركة يدوياً بتدوير العجلة الخاصة (تُستعمل في حالة ضبط عمق القطع)، أو آلياً عن طريق الذراع المخصص. انظر إلى الشكل (10).

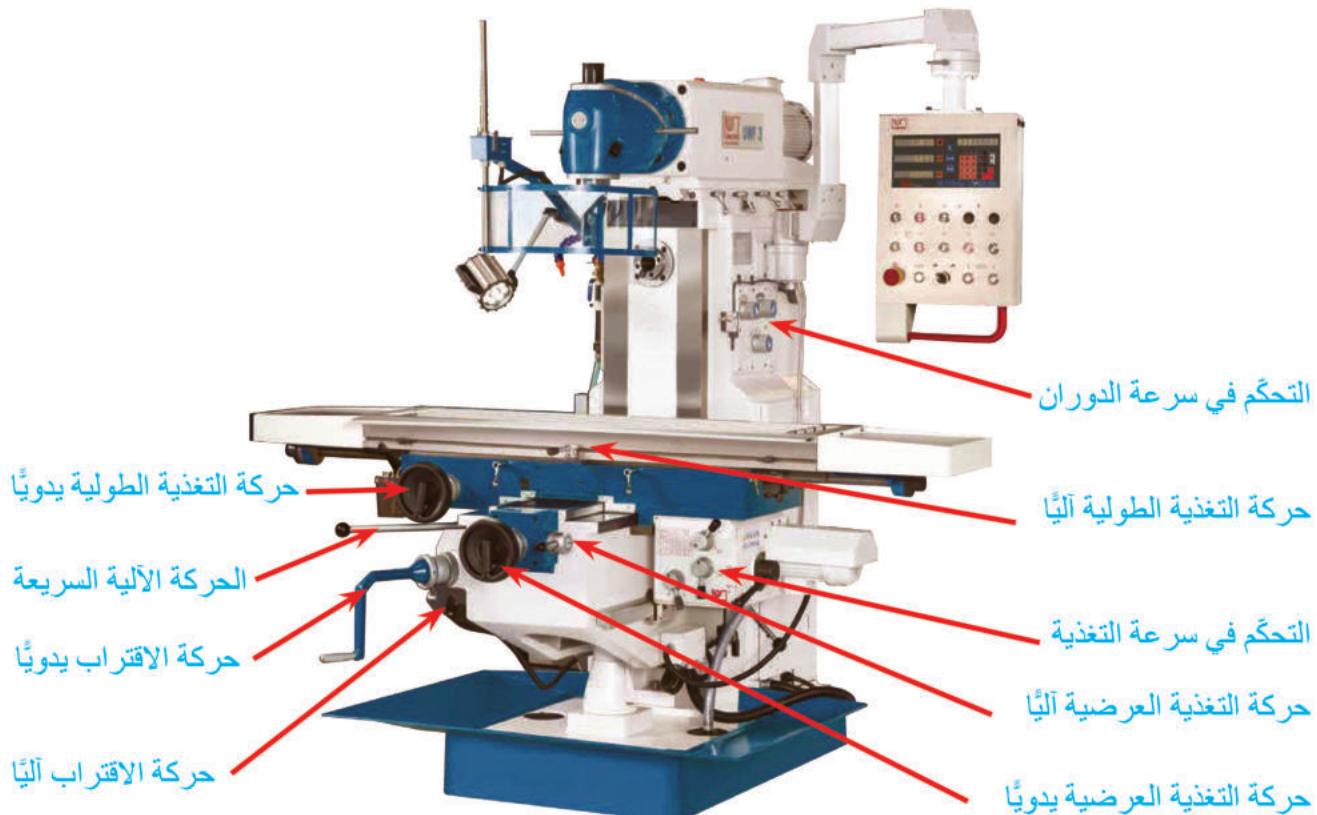


الشكل (10): تحريك قطعة العمل يدوياً وآلبياً.

طرائق ربط قطع العمل في آلات التفريز

يوجد العديد من الملحقات الخاصة لربط قطع العمل بآلات التفريز، ومنها:

1 - جهاز التقسيم:

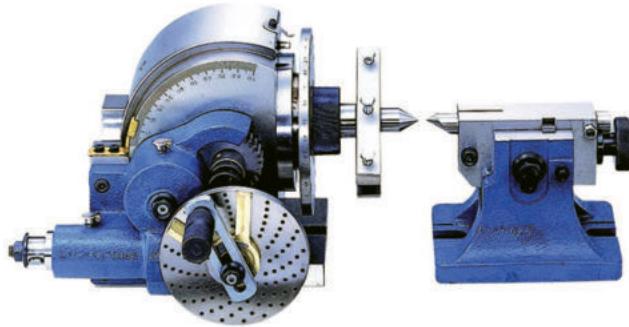

الشكل (11): جهاز التقسيم والغراب.

يُعدّ من أهمّ الملحقات لربط قطعة العمل؛ إذ إنه يُقسم محيط القطع الأسطواني إلى عدد من الأقسام، ويُستعمل عادةً لتشكيل التروس، وَتُسند قطع العمل الطويلة المتباعدة عليه باستعمال الغراب الثابت. وسيُشرح بشكل مفصل في الدرس الرابع. انظر إلى الشكل (11).



الشكل (12): صينية التقسيم الدوارة.

2 - صينية التقسيم الدوارة:

تُعدّ من الملحقات لربط قطعة العمل، وتُستعمل في عمليات التقسيم وفتح المجاري الدائرية والحلزونية. انظر إلى الشكل (12).



الشكل (13): الملزمة المتوازية.

3 - الملزمة المتوازية:

تُعدّ من الملحقات لربط قطعة العمل، وتُستعمل لربط قطع العمل الصغيرة. انظر إلى الشكل (13).



الشكل (14): زهرة التخطيط.

4 - زهرة التخطيط (V-Block):

تُعدّ من الملحقات لربط قطعة العمل، وتُستعمل لربط قطع العمل الأسطوانية. ويجري عادةً تشكيل مجاري الخوابير لقطع العمل الأسطوانية. انظر إلى الشكل (14).

5 - المرابط والمساند المتدرجة:

تُستعمل في الأعمال الكبيرة الحجم، التي يتعدّر ربطها بتجهيزات الربط الأخرى على طاولة الآلة باستعمال براغي وصواميل حرف (T). انظر إلى الشكل (15).



الشكل (15): تجهيزات الربط على طاولة الآلة.



الشكل (16): البلطة الزاوية القابلة للضبط



الشكل (17): البلطة الزاوية القائمة.

6 - البلطة الزاوية القابلة للضبط:

تُعدّ من الملحقات لربط قطعة العمل؛ إذ يمكن ضبطها لأي زاوية مطلوبة، وتُستعمل في وضعية التفريز الزاوي. انظر إلى الشكل (16).

7 - البلطة الزاوية القائمة:

تُعدّ من الملحقات لربط قطعة العمل بشكل عمودي بالنسبة إلى سطح طاولة العمل. انظر إلى الشكل (17).

ابحث في مصادر المعلومات المتوفرة عن آلات التفريز الخاصة، واكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك في ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.



- 1 - وضح مستعيناً بالرسم الحركات الالزمة لعملية القطع على آلة التفريز.
- 2 - اذكر استعمالات آلة التفريز.
- 3 - اذكر الأجزاء الرئيسية لآلة التفريز الأفقية.
- 4 - قارن بين آلة التفريز الأفقية وآلة التفريز الرأسية، من حيث محور الدوران.
- 5 - عدّ أنواع آلات التفريز.
- 6 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
 - (1) في آلات التفريز الأفقية يكون:
 - أ - محور سكين التفريز متعامداً لآلية التفريز.
 - ب - محور سكين التفريز متعامداً مع سطح الطاولة.
 - ج - محور سكين التفريز موازياً لسطح قطعة العمل.
 - د - محور سكين التفريز متعامداً مع سطح قطعة العمل.
 - (2) من الملحقات الخاصة لربط قطع العمل على آلات التفريز (زهرة التخطيط)، وهي تُستعمل لربط:
 - أ - قطع العمل الطويلة.
 - ب - قطع العمل الأسطوانية.
 - ج - قطع العمل غير المنتظمة.
 - د - قطع العمل القصيرة.
 - (3) من الحركات الأساسية لآلية التفريز، المسئولة عن عمق القطع:
 - أ - الحركة الطولية (X^- , $+X$).
 - ب - الحركة العرضية (Y^- , $+Y$).
 - ج - حركة سكين القطع الدورانية.
 - د - حركة الركبة (Z^- , $+Z$).

ثانيًا: سكاكين التفريز

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف زوايا سكّين التفريز.
- يُميّز بين أنواع سكاكين التفريز المختلفة.
- يتعرّف طرائق تثبيت سكّين التفريز.
- يتعرّف وظائف سائل القطع.

انظر
وتساءل




درست في فصول سابقة آلية الخراطة،
ما الفرق بين سكّين الخراطة وسكّين
التفريز؟ لاحظ عدد الحدود القاطعة
في سكاكين التفريز.

استكشف |

ناقش معلمك في التقنيات الحديثة الخاصة بالتفريز. ومن أمثلتها آلية التفريز المحوسبة CNC Milling.

انظر إلى الشكل (18)، ثم لاحظ زوايا سكين القطع، ستجد أن (Z) تمثل زاوية الجرف، وهي الزاوية المحسورة بين المستوى المحوري المار بنقطة المركز ومماس الوجه لإحدى أسنان السكين، و(β) تمثل زاوية القطع، وهي الزاوية المحسورة بين الحافة ووجه السن وتعتمد قيمتها على قيمة زاوية الجرف

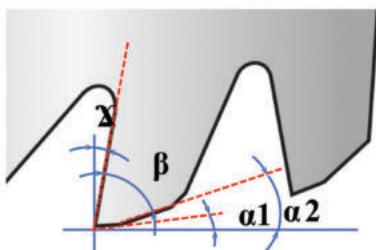

الشكل (18): زوايا سكين التفريز.

والخلوص؛ إذ إن $\alpha + \beta + Z = 90^\circ$ ، حيث (α) زاوية الخلوص في سكين التفريز، وهي الزاوية المحسورة بين الخط العمودي على المستوى المحوري المار بحافة القطع والمماس لحافة السن، وتتكون من زاويتين (α_1)؛ زاوية الخلوص الابتدائي و(α_2) زاوية الخلوص الثاني.

الحافة: السطح الذي يوجد خلف الحد القاطع المجلخ لتكوين زاوية الخلوص.

أنواع سكين التفريز

أهم أنواع سكاكين التفريز الأفقية: (انظر إلى الشكل 19)

1 - سكين التفريز المدخلية: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وُتُستعمل في تفريز السطوح والأكتاف وتسويتها، إضافة إلى تفريز السطوح العريضة عند استعمال أكثر من سكين كمجموعة واحدة.

2 - سكين التفريز المدخلية الجبهية: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وتشبه سكين التفريز المدخلية إلا أن أسفلها مجوف؛ للتمكن من القطع الجبهي، وُتُستعمل هذه السكين في التفريز المحيطي الجبهي.


3 - سكين تفريز قرصية محيطية الحدود القاطعة (المجاري الأفقية): تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وهي سكين أسطوانية ذات سُمك صغير تتوزع على محيطها الحدود القاطعة المستقيمة، وُتُستعمل في فتح المجاري ومجاري الخوابير، وفرز الأوجه المستوية الضيقة.

4 - سكين تفريز قرصية محيطية وجبهية الحدود القاطعة: تُصنع الحدود القاطعة لهذه السكين من الكربيد، وتقطع بواسطة جانب السن وجبهته، الذي يتوزع بانتظام على محيط الأسطوانة.

5 - سكين تفريز منشارية: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وُتُستعمل في قص قطع العمل

وقطع الحزوز الضيق.

- 6 - سكين تفريز زاوي: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وتصنف حسب الزاوية الى منفرد الزاوية ومزدوج الزاوية، وستعمل في قطع المخاري الزاوية.
- 7 - سكين تفريز محدبة: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وستعمل في تفريز السطوح المحدبة.
- 8 - سكين تفريز مقعرة: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وستعمل في تفريز السطوح المحدبة.
- 9 - سكين فتح أسنان التروس (الموديول).

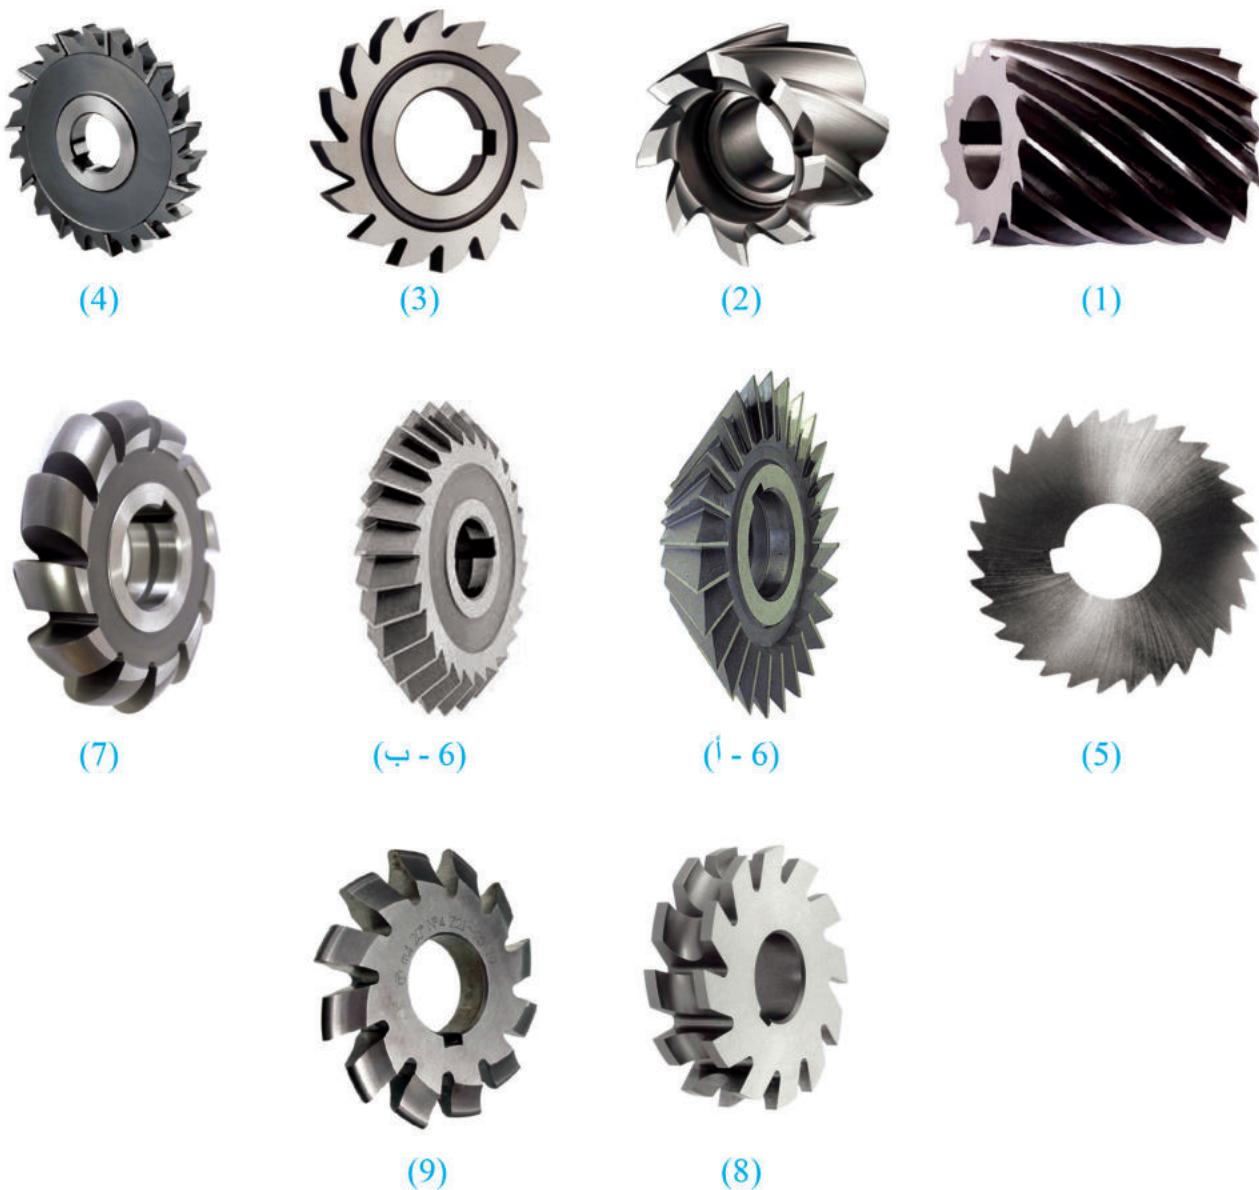

الشكل (19): سكاكين التفريز الأفقى.

أنواع سكين التفريز العمودي: (انظر إلى الشكل 20)

- 1 - سكين تفريز طرفية (Endmill): تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية أو الكربيد؛ وذلك لتفريز معادن ذات قساوة مختلفة، ويوجد منها أنواع مختلفة. من هذه الأنواع ثنائية الحدّ القاطع ومتعددة الحدود القاطعة وكروية الحدّ القاطع.
- 2 - سكين تفريز مجرى حرف (T): تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وُتُستعمل في تفريز مجرى حرف (T)، ولكن يجب أن يسبقها عملية تفريز بسكين طرفية.
- 3 - سكين تفريز غفارى: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وتكون بزاوية منفردة، وُتُستعمل في فتح المجاري الغفارية وشفط الحواف.
- 4 - سكين تفريز تدوير الحواف: تُصنع هذه السكين من صلب السرعات العالية، وُتُستعمل في تدوير الحواف حسب مقياس نصف قطر الحدّ القاطع.



الشكل (20): سكاكين التفريز العمودي.

ما الفرق بين سكين التفريز الطرفى وريشة الثقب؟

فَكْر

طرائق تثبيت السكين

يمكن تثبيت السكين بالآلة التفريز بعدة طرائق، أبرزها:

- 1 - التثبيت بعمود حمل السكين المعياري: تثبت السكين الأفقية بأشكالها المختلفة على هذا العمود، بين حلقات الفصل المتوفرة بسماكات متعددة، ويمكن تركيب أكثر من سكين على العمود نفسه، ويكون التعشيق بين السكين والعمود بوساطة الإسفين. وتثبت بالآلة من جهة السلبة باستعمال برغي الشد، ومن الأمام على المسند بوساطة شد صمولة العمود. كما يمكن استعمال دعامة داخلية إضافية مع العمود المعياري. انظر إلى الشكل (21).



الشكل (21): عمود حمل السكين المعياري

- 2 - العمود القصير: يركب هذا المحور مباشرة في عمود الدوران الرئيس ويأخذ الحركة منه، ويُستعمل حلقات الفصل لتحديد موضع السكين. انظر إلى الشكل (22).



الشكل (22): عمود حمل السكين القصير.

3 - التثبيت بوساطة ظرف التفريز (الكولييت): يتوافر من الكولييت أقطار مختلفة يجري اختيارها في الحامل بناءً على قطر جذع السكين. انظر إلى الشكل (23).



الشكل (23): عمود حمل السكين بوساطة الكولييت.

وظائف سائل التبريد المستعمل في آلات التفريز

يعمل سائل التبريد على رفع كفاءة القطع وإطالة عمر الحَدّ القاطع للسكين ومنع تمدد المشغولة، ويعمل على إزالة الرائش وإبعاده عن منطقة القطع، ويساعد التحام الرائش بالحدّ القاطع للسكين. تحتوي آلات التفريز جميعها على نظام تبريد مكون من خزان ومضخة ومحبس وخراطيم؛ وذلك لضخ سائل التبريد إلى منطقة القطع بالطريقة المُثلِّي.

ابحث في مصادر المعلومات المتاحة عن سكاكين التفريز ذات اللقم القابلة للتبديل (insert end mill)، واكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك في ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.






القياس والتقويم



- 1 - وضح مستعيناً بالرسم الزوايا الرئيسة لسكين التفريز.
- 2 - بين الفرق بين سكين التفريز المدخلية وسكين التفريز المدخلية الجبهية، من حيث الاستعمال.
- 3 - اذكر أسماء (5) سكاكين تُستعمل في التفريز الأفقي.
- 4 - اذكر أسماء السكاكين الآتية:

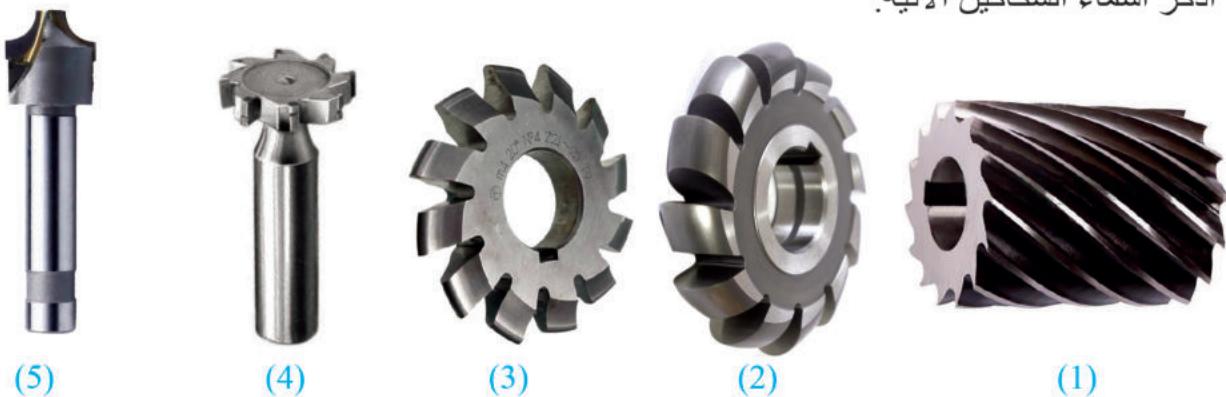

- 5 - وضح الفرق بين سكين التفريز الأفقي وسكين التفريز الطرفي، من حيث طريقة التثبيت على آلة التفريز.
- 6 - وضح مزايا استعمال سائل التبريد، في أثناء العمل على آلة التفريز.

7 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

- (1) تُستعمل في آلات التفريز العمودية:
- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| أ - سكين تفريز طرفية. | ب - سكين تفريز مدخلية. |
| ج - سكين تفريز منشارية. | د - سكين فتح أسنان التروس. |
- (2) من زوايا الحَد القاطع في سكين التفريز زاوية الجرف، ويُرمز إليها بالرمز:
- | | | |
|---------------|------------------|------------------|
| أ - β . | ب - α_2 . | ج - α_1 . |
|---------------|------------------|------------------|

- (3) تُصنع سكاكين التفريز من:
- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| أ - السيليكون (C). | ب - الصلب الكربوني (C.S.). | ج - صلب السرعات العالية (H.S.S.). |
| د - أكسيد الألمنيوم (A). | | |

ثالثاً: عمليات التفريز وطرائقه

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يُميّز بين أنواع التفريز المختلفة: المحيطي، والجبهي، والمحيطي الجبهي.
- يُميّز بين طرائق التفريز المختلفة.
- يتعرّف العمليات الحسابية الالزمة لعملية التفريز.


انظر
وتساءل

هل فكرت يوماً ماذا يحدث في أثناء عملية التفريز لو غيرنا اتجاه حركة قطعة العمل؟



استكشف |


ناقش معلمك وزملائك في حركة السكين المدخلية والسكين الجبهية، وقارن بينهما.

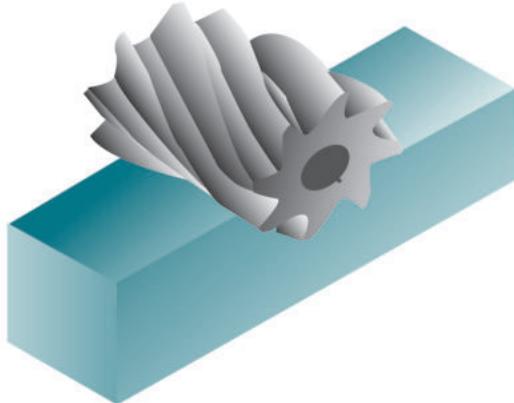

الشكل (24): التفريز المحيطي.

1 - التفريز المحيطي:


يكون محور السكين موازيًا لسطح تفريز قطعة العمل، وتجري عملية القطع بوساطة الحدود القاطعة الموزعة على محيط السكين بانتظام، وتتوفر السكين حركة القطع الدورانية، في حين تتحرّك الطاولة المثبتة عليها قطعة العمل حركة التغذية الطولية. انظر إلى الشكل (24).

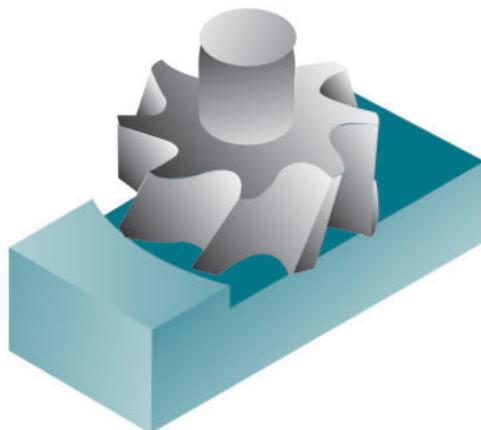

الشكل (25): التفريز الجبهي.

2 - التفريز الجبهي:

يكون محور السكين عموديًّا على سطح تفريز قطعة العمل، وتجري عملية القطع بوساطة الحدود القاطعة الموزعة على محيط وجبهة السكين بانتظام. يكون سمك الرأس متباوياً، وتجري عملية القطع بهدوء نتيجة التحميل المنتظم. انظر إلى الشكل (25).

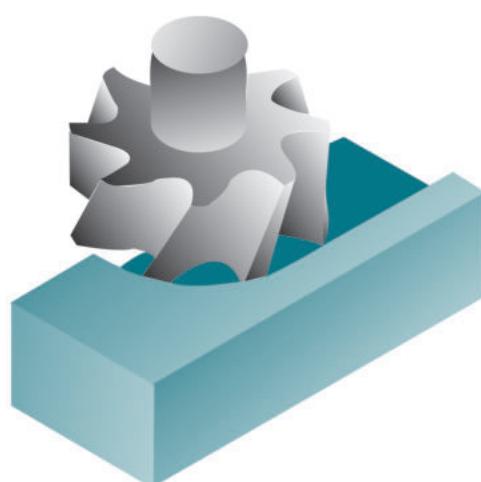


الشكل (26): التفريز المحيطي الجبهي.

3 - التفريز المحيطي الجبهي:

يكون محور السكين عموديًّا على سطح تفريز قطعة العمل، وتجري عملية القطع بوساطة الحدود القاطعة الموزعة على محيط وجبهة السكين في آن واحد. انظر إلى الشكل (26).


طريق التفريز

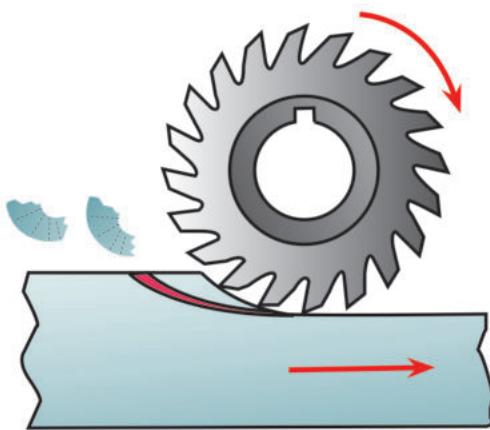

الشكل (27): التفريز العكسي.

1 - التفريز العكسي (التفريز الصاعد):

تتميز هذه الطريقة بأن اتجاه حركة القطع معاكس لاتجاه حركة التغذية لقطعة العمل، فعند حدوث عملية القطع يتغلغل الحد القاطع للسكين بشكل تدريجي في قطعة العمل، بحيث يكون الرأس ذا سماكة قليلة عند البدء ويكون ذا سماكة أعلى عند خروج السكين من قطعة العمل، ويدل ذلك على أن قوة القطع تزداد تدريجياً كلما زادت السماكة. من ثم، ستحاول السكين خلع قطعة العمل من مكانها، ما يتطلب ربط القطعة بطريقة محكمة وصحيحة؛ لذا تستعمل لتفريز قطع العمل الصلدة والسميكه. انظر إلى الشكل (27).

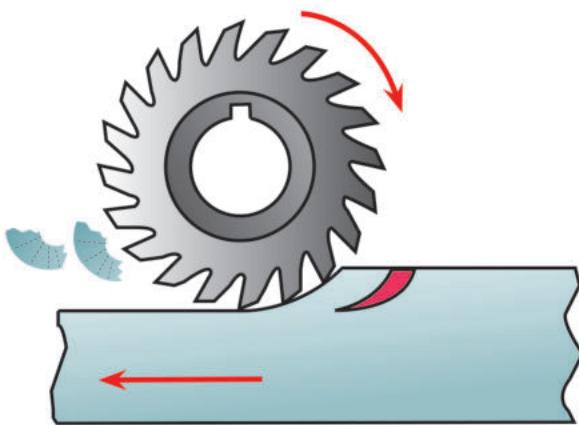


الشكل (28): التفريز المتفافق.

2 - التفريز المتفافق (التفريز الهابط):

في هذه الطريقة، يكون اتجاه حركة القطع موافقاً لاتجاه حركة التغذية لقطعة العمل، فعند حدوث عملية القطع تتعرض السكين في البداية إلى السماكة الأكبر من الرأس، ثم تقل تدريجياً لحين خروج الحد القاطع للسكين من قطعة العمل. من ثم، يتعرض الحد القاطع لأكبر قوة قطع في البداية، ما يؤدي إلى تعرض الطاولة إلى اهتزازات تؤدي إلى تلف الحدود القاطعة للسكين، وتؤثر في جودة قطعة العمل؛ لذا تستعمل هذه الطريقة في حالة ضبط عمق قطع صغير وتغذية بطيئة لقطعة العمل قليلة السمك، بوجود سرعة قطع عالية. انظر إلى الشكل (28).

3 - التفريز العكسي المتوافق (التفريز المزدوج):

تحدث هذه الطريقة في أثناء التفريز المحيطي؛ إذ تكون حركة القطع بعكس حركة التغذية لقطعة العمل جزءاً من عملية التشغيل، وتكون حركة القطع بالاتجاه نفسه لحركة التغذية لقطعة العمل في جزء آخر. وفي هذه الطريقة، تنتج سطوح ناعمة، ويكون التشكيل ناعماً وخاليًا من الاهتزازات؛ لأنَّ أسنان حدود القطع تكون ملامسة طوال عملية التشكيل. انظر إلى الشكل (29).

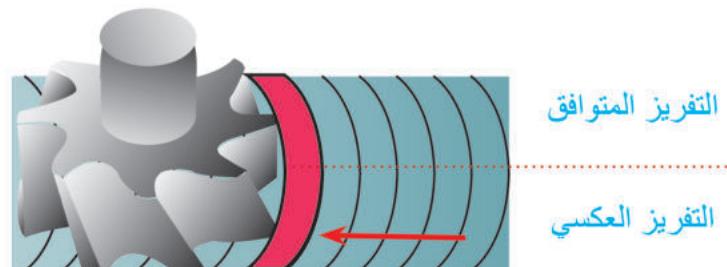

الشكل (29) التفريز المزدوج.

العوامل المؤثرة في عمليات التفريز، وطريقة حسابها

1 - سرعة القطع (السرعة المحيطية):

تُعرف سرعة القطع بأنها المسافة الخطية التي يقطعها الحد القاطع للعدة بالنسبة إلى السطح المشغل في اتجاه الحركة الرئيسية في وحدة الزمن، وتعتمد على قطر الشغالة، وعدد دورات عدة القطع، ويمكن حسابها عن طريق المعادلة الآتية:

$$V = \frac{\pi \times d \times N}{1000}$$

سرعة القطع للتفريز	
سرعة القطع (m/min) (م / د)	V
قطر سكين التفريز (mm) (مم)	d
سرعة دوران سكين التفريز (دوره / د) (Rpm)	N

2 - سرعة التغذية:

تُعرف بأنّها المسافة التي تتحرّكها طاولة الآلة حركة خطّية باتجاه المحور الأفقي (X) والمحور العرضي (Y) بوحدة (mm / د) (mm\min). ويمكن حساب سرعة التغذية عن طريق المعادلة الآتية:

$$F = f \times N \times Z$$

سرعة التغذية لحجر الجلخ	
سرعة التغذية (mm / د)	F
مقدار التغذية لكلّ سنّ (mm)	f
سرعة دوران سكّين التفريز (دورة / د)	N
عدد الحدود القاطعة لسكّين التفريز	Z

الجدول الملحق:

معدن قطعة العمل	الجدول (1): قيم توجيهية لسرعة القطع م/ دقيقة	الجدول (2): قيم توجيهية لمقدار التغذية لكلّ سنّ	تفريز ناعم	تفريز خشن	تفريز ناعم	تفريز خشن	تفريز خشن
فولاذ طري			0.1	0.2	18 - 22	16 - 18	
فولاذ قوالب			0.1	0.16	14 - 18	12 - 14	
حديد سكب			0.1	0.16	14 - 18	16 - 18	
المنيوم			0.05	0.1	200 - 300	150 - 290	
نحاس			0.1	0.2	40 - 60	30 - 45	

(ملحوظة: الجدول للتطبيق وليس للحفظ)

مثال (1)

قطعة من حديد السكب يُراد تسويتها باستعمال سكين تفريز قطرها (100) مم. احسب سرعة الدوران للتفريز الخشن والناعم، ثم احسب سرعة التغذية للتفريز الخشن والناعم؛ إذا علمت أنّ عدد الحدود القاطعة للسكين (4) حدود.

الحل:

باستعمال الجدول (1)؛ فإنّ سرعة القطع لحديد السكب للتفريز الخشن (18–16) وللتفريز الناعم (14–18).

$$V_{خشن\ متوسط} = \frac{16 + 18}{2} = 17 \text{ (m/min)}$$

$$V_{ناعم\ متوسط} = \frac{14 + 18}{2} = 16 \text{ (m/min)}$$

ولحساب سرعة الدوران نستعمل المعادلة

$$N_{خشن} = \frac{V \times 1000}{\Pi \times d} = \frac{17 \times 1000}{\Pi \times 100} = 54.14 \text{ (rpm)}$$

$$N_{ناعم} = \frac{V \times 1000}{\Pi \times d} = \frac{16 \times 1000}{\Pi \times 100} = 50.95 \text{ (rpm)}$$

ولحساب سرعة التغذية نستعمل المعادلة باستعمال الجدول (2)؛ فإنّ سرعة التغذية لكل سنت لحديد السكب للتفريز الخشن (0.16) وللتفريز الناعم (0.1).

$$F_{خشن} = f_{خشن} \times N_{خشن} \times Z = 0.16 \times 54.14 \times 4 = 34.65 \text{ (mm/min)}$$

$$F_{ناعم} = f_{ناعم} \times N_{ناعم} \times Z = 0.1 \times 50.95 \times 4 = 20.4 \text{ (mm/min)}$$

فَكْر

عند حساب سرعة الدوران وسرعة التغذية، فإنّ الأرقام الناتجة في أغلب الأحيان لا تتطابق مع الأرقام الموجودة على الآلة. فكيف نضبط السرعات المناسبة؟

3 - زمن التفريز:

يعتمد زمن التفريز على طول شوط حركة سكين التفريز، وعلى سرعة التغذية وعدد أشواط القطع. فكلما زاد قطر السكين، زاد طول الشوط. ويجري حساب زمن التفريز باستعمال المعادلة الآتية:

$$T_{min} = \frac{L \times i}{F}$$

$$L = (L_{work} + D)$$

زمن التفريز	
زمن التفريز (دقيقة)	T_{min}
الطول الكلي (الفعلي) للتشكيل	L
عدد الأشواط	i
سرعة التغذية (مم / د)	F
طول قطعة العمل	L_{work}
قطر سكين التفريز	D

مثال (2)

قطعة مستطيلة من حديد السكب طولها (400) مم وعرضها (100) مم وسماكتها (200) مم، يراد تصفيية سمك القطعة ليصبح (190) مم، فإذا علمت أنّ عمق القطع المسموح للتخشين (3) مم وعمق القطع المسموح للتنعيم (1) مم، وكان قطر سكين التفريز (100) مم تحتوي على (14) سنًا؛ فاحسب زمن التفريز.

الحل:

$$i = \frac{200-190}{3} = 3.3 \cong 4$$

$$(3) \text{ أشواط تخشين: } 3 \text{ شوط} \times 3 \text{ مم} = 9 \text{ مم}$$

$$(1) \text{ شوط تنعيم: } 1 \text{ شوط} \times 1 \text{ مم} = 1 \text{ مم}$$

نحسب الطول الفعلي للتشكيل:

$$L = (L_{work} + D) = 400 + 100 = 500 \text{ mm}$$

نحسب سرعة الدوران:

$$N_{خشن} = \frac{V \times 1000}{\Pi \times d} = \frac{13 \times 1000}{\Pi \times 100} = 41.4 \text{ (Rpm)}$$

$$N_{ناعم} = \frac{V \times 1000}{\Pi \times d} = \frac{16 \times 1000}{\Pi \times 100} = 50.95 \text{ (Rpm)}$$

نحسب سرعة التغذية:

$$F_{خشن} = f_{خشن} \times N_{خشن} \times Z = 0.16 \times 41.4 \times 14 = 92.74 \text{ (mm/min)}$$

$$F_{ناعم} = f_{ناعم} \times N_{ناعم} \times Z = 0.1 \times 50.95 \times 14 = 71.33 \text{ (mm/min)}$$

نحسب زمن التفريز بالدقائق:

$$T_{خشن} = \frac{L_{خشن} \times i_{خشن}}{F_{خشن}} = \frac{500 \times 3}{92.74} = 16.17 \text{ min}$$

$$T_{ناعم} = \frac{L_{ناعم} \times i_{ناعم}}{F_{ناعم}} = \frac{500 \times 1}{71.33} = 7 \text{ min}$$

$$T_{الكلي} = T_{ناعم} + T_{خشن} = 16.17 + 7 = 23.17 \text{ min}$$

بالاستعانة بمصادر المعلومات المتوفرة ابحث عن التفريز المتواافق والتفريز العكسي، واكتب تقريراً عنه، وشارك زملاءك في ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.



القياس والتقويم

★★★☆☆

- 1 - ما المقصود بكل من: التفريز المحيطي، التفريز الجبهي؟
- 2 - ما العوامل المؤثرة في تحديد السرعة المحيطية؟
- 3 - بين كيفية حدوث التفريز العكسي المتواافق (التفريز المزدوج)، موضحا ذلك بالرسم.
- 4 - احسب سرعة القطع المحيطية عند استعمال سكين تفريز قطرها (63) مم، عندما تدور (75) دورة لكل دقيقة.
- 5 - قطعة من الفولاذ الطري يُراد تسويتها باستعمال سكين تفريز قطرها (80) ملم. احسب سرعة الدوران للتفريز الأولي (الخشن) والتفريز النهائي (الناعم).
- 6 - احسب سرعة الدوران للتفريز الخشن والناعم، عند تسوية قطعة من فولاذ القوالب باستعمال سكين تفريز قطرها (50) مم.
- 7 - احسب سرعة التغذية للتفريز الخشن والناعم لقطعة من النحاس باستعمال سكين تفريز قطرها (60) مم، وعدد حدودها القاطعة (5) حدود.
- 8 - قطعة من الفولاذ الطري طولها (600) مم وعرضها (100) مم وسماكتها (200) مم. يُراد تصفيية سماكة القطعة لتصبح (193) مم. إذا علمت أن عمق القطع الخشن المسموح به (3) مم، وعمق القطع الناعم المسموح به (1) مم، وباستعمال سكين تفريز قطرها (100) مم وطولها (100) مم وعدد حدودها القاطعة (12) حداً؛ فاحسب زمان التفريز.
- 9 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
 - (1) من طرائق التفريز الشائعة التفريز العكسي، الذي يبدأ عن طريقه قطع الرأس بسمك:
 - أ - كبير ويصغر تدريجياً.
 - ب - صغير ويكبر تدريجياً.
 - ج - متساوٍ.
 - د - كبير حتى النهاية.
 - (2) تُقاس سرعة التغذية في آلات التفريز بوحدة:
 - أ - مم / دورة.
 - ب - مم / دقيقة.
 - ج - دورة / دقيقة.
 - د - دورة / مم.

رابعاً: تشغيل الترس المستقيم

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف الحسابات اللازمة لإجراء عملية قطع ترس مستقيم.
- يتعرّف وسيلة الربط المناسبة لفتح المسنّن.
- يتعرّف سكاكين تفريز المسنّنات المناسبة.
- يتعرّف رأس التقسيم.

انظر...
وتساءل



هل تسأّلت يوماً كيف تُقطع التروس؟

وما الآلة والمعدّات الخاصة بذلك؟

استكشف |

ناقش معلمك في أنواع التقسيم على آلة التفريز، وقارن بينهما.

التقسيم على آلة الفريزة

يُعد رأس التقسيم أحد الملحقات الخاصة بربط قطعة العمل على آلة التفريز التي تثبت على طاولة الآلة، ويُستعمل في حالة تفريز قطعة العمل بزوايا منتظمة ومتاوية على محيط القطع الأسطواني؛ فيمكن استعماله لعمل تفريز مضلّع على القطعة، وتشكيل التجاويف بزوايا مختلفة، وفتح أسنان الترسوس؛ باستعمال سكاكين خاصة. وتوجد (3) أنواع من التقسيم هي:


فَكْر

هل تُركب قطعة العمل الخام
مباشرة على رأس التقسيم، أم
توجد عمليات تشكيل تسبقها؟

- 1 - التقسيم المباشر (العدل).
- 2 - التقسيم البسيط (المركب).
- 3 - التقسيم الفارقي (التفاضلي).


رأس التقسيم الشامل:

انظر إلى الشكل (30)، وستتعرف الأجزاء الخاصة برأس التقسيم الشامل، الذي سمى ذلك لأنّه يشمل أنواع التقسيم جميعها. وهو الجهاز الأكثر استعمالاً لدى الفنيين لتقسيم محيط قطع العمل إلى أقسام متاوية، ويحتوي الجهاز في داخله على ترسوس حلوانية مكونة من دودة وترس دودي، نسبة النقل بينهما (40 : 1)، وهذا يعني أنه إذا دارت الدودة (40) دورة، فإن الترس الدودي يدور دورة واحدة.

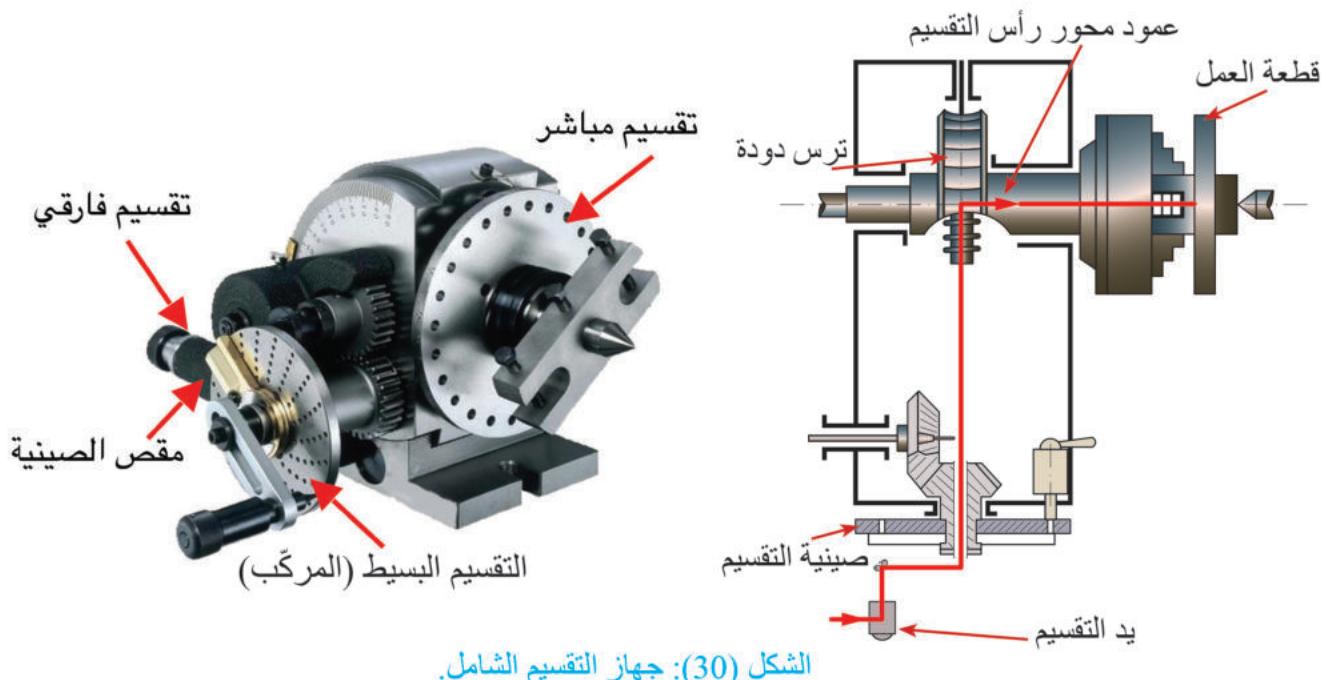

التقسيم المباشر (العدل):

يُعد من أبسط طرائق التقسيم؛ إذ تثبت قطعة العمل بين ذنبَي كل من الغراب الثابت وجهاز التقسيم، أو باستعمال لقَم الطرف الثلاثي. يكون قرص التقسيم غالباً مقسماً إلى (24) ثقباً، ويمكن تثبيت السقاطة في أيٍ من هذه الثقوب للحصول على التقسيمات لمحيط قطعة العمل التي يحتويها العدد (24) من دون باقي قسمة، مثل: (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24). وبعد الانتهاء من تفريز الزاوية الأولى يُدار قرص التقسيم بمقدار عدد الثقوب اللازمة. انظر إلى الشكل (31).

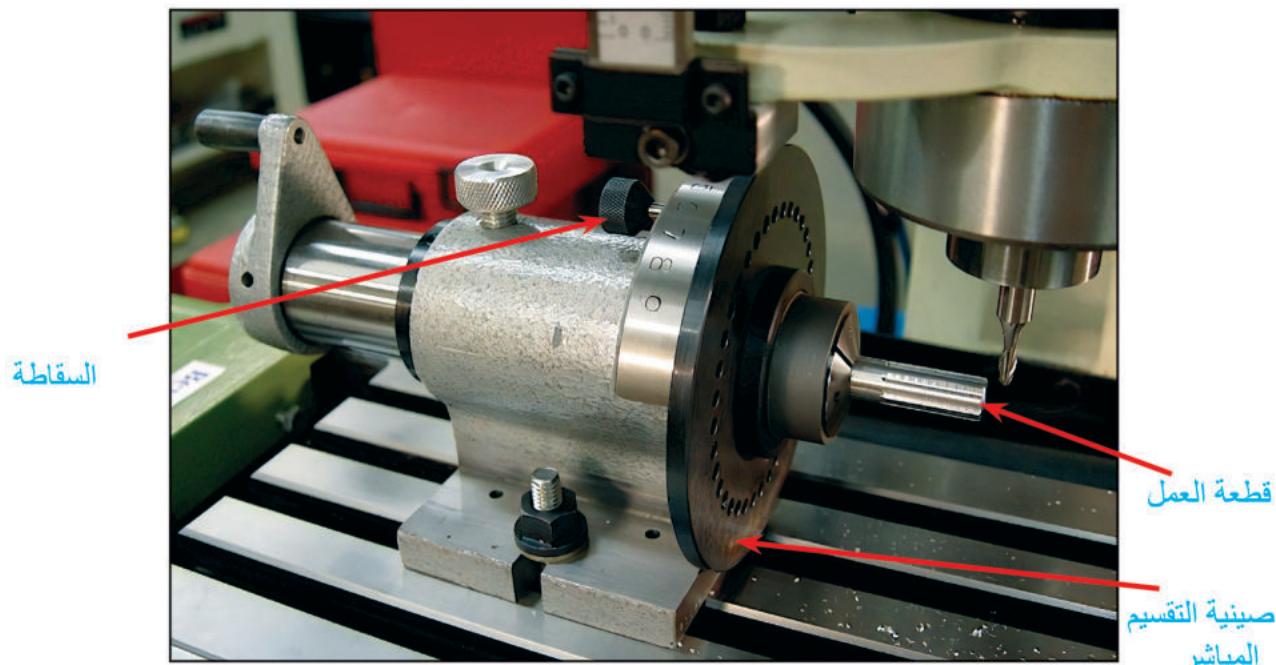

الشكل (31): جهاز التقسيم المباشر.

وتحسب عدد ثقوب تدوير صينية التقسيم المباشر عن طريق المعادلة الآتية:

$$\text{عدد ثقوب التدوير} = \frac{\text{عدد ثقوب صينية التقسيم}}{\text{عدد أقسام قطعة العمل}}$$

مثال (1)

قطعة من الألمنيوم قطرها (50) ملم، يُراد تحويل شكلها إلى مضلع سداسي. احسب عدد ثقوب تدوير صينية التقسيم المباشر.

الحل:

$$\text{عدد ثقوب التدوير} = \frac{\text{عدد ثقوب صينية التقسيم}}{\text{عدد أقسام قطعة العمل}} = \frac{24}{6} = 4 \text{ ثقوب}$$

يجري تدوير الصينية بمقدار (4) ثقوب لكل سطح؛ للحصول على المضلع السداسي.

التقسيم البسيط (المركب):

يجري التقسيم باستعمال جهاز التقسيم الشامل؛ فكلما تحركت يد التقسيم دورة واحدة تحركت قطعة العمل بنسبة $\frac{1}{40}$ من الدورة. فإذا أردنا تقسيم محيط قطعة العمل إلى مضلع ثماني، فعلينا أن نُدير يد التقسيم $(\frac{40}{8}) = 5$ دورات.

$$\text{عدد دورات يد التقسيم} = \frac{40}{\text{عدد الأقسام المطلوبة}}$$

ولكن، لا نحصل في الحالات جميعها على عدد صحيح من الدورات الكاملة؛ لذا يزود جهاز التقسيم بـ (3) صوانى تقسيم، تحتوي على الأعداد الآتية من الثقوب:

صينية 1: تحتوي على دوائر الثقوب (15، 16، 17، 18، 19، 20).

صينية 2: تحتوي على دوائر الثقوب (21، 23، 27، 29، 31، 33).

صينية 3: تحتوي على دوائر الثقوب (37، 39، 41، 43، 47، 49).

مثال (2)

يُراد قطع مسنٍ يحتوي على (14) سنًا. ما الصيغة المناسبة لذلك ودائرة الثقوب وعددها؟ لضبط مقص الصينية باستخدام طريقة التقسيم المركب؟

الحل:

$$\text{عدد دورات يد التقسيم} = \frac{6}{7} = \frac{40}{14}$$

إدارة يد التقسيم دورتين كاملتين بالإضافة إلى $\frac{6}{7}$ من الدورة. وللحصول على هذا الكسر يمكن اختيار دائرة تقسيم بمضاعفات العدد (7)، باختيار صيغة (2): $\frac{18}{21} = \frac{6 \times 3}{7 \times 3}$ فيتمثل الرقم (21) دائرة الثقوب والرقم (18) عدد الثقوب للتقسيمة، ويُضبط مقص الصينية بناءً على ذلك. وثُدار يد التقسيم لفتين، و(18) ثقبًا من دائرة تحتوي على (21) ثقبًا عند تفريز كل سن.

التقسيم التفاضلي:

يمكن بهذه الطريقة تقسيم محيط قطعة العمل إلى عدد من الأقسام، التي لا تتوافق دوائر التقسيم المناسبة لها على الصوانى الملحة برأس التقسيم، وتكون الحركة بين يد التقسيم وصيغة التقسيم حركة نسبية؛ فعند إدارة اليد تدور الصيغة بفعل بين المحور الرئيسي لجهاز التقسيم ومجموعة ترسos الجر الملحة مع رأس التقسيم الشامل. انظر إلى الشكل (32).



الشكل (32): التقسيم التفاضلي.

صينية التقسيم الأفقي الدوارة:



الشكل (33): صينية التقسيم
الأفقي الدوارة المدرّجة.

ثُرَكَب قطعة العمل على سطح صينية التقسيم المزودة بمحاري حرف (T)؛ باستعمال أداة الربط المناسبة لها، ويحتوي هذا الجهاز على تدرج مقسّم إلى (360°)، بحيث نحصل على عدد الدرجات المناسبة بقسمة (360) على عدد الأقسام المطلوبة لقطعة العمل. انظر إلى الشكل .(33)

مثال (3)


قطعة من الفولاذ يُراد تضليعها إلى (20) ضلعاً؛ باستعمال جهاز صينية التقسيم الأفقي الدوارة المدرّجة.
احسب مقدار الزاوية المطلوب تحريكها على الصينية.

الحل:

$$\text{مقدار الزاوية لكل قسم} = \frac{360}{20} \text{ درجة}$$

التروس الاسطوانية العدلة:

هي ترس ذات أسنان مستقيمة موازية لمحور الترس، وقد تكون هذه الأسنان خارجية أو داخلية، وستعمل لنقل الحركة بين المحاور للقدرات الصغيرة والمتوسطة، فقبل فتح التروس العدلة على آلة التفريز يجب معرفة المصطلحات الخاصة بها. انظر إلى الشكل (34).

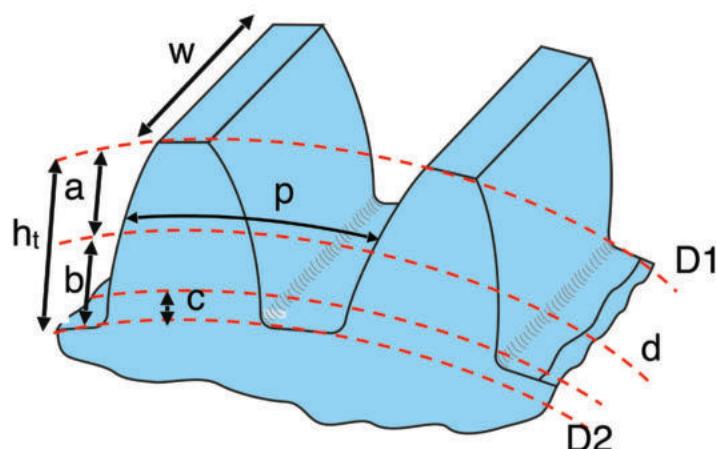

الشكل (34): عناصر الترس العدل.

- 1 - قطر دائرة القمة (القطر الخارجي للترس) (D1): الدائرة التي تمر بأعلى نقطة في السن.
- 2 - الخطوة الدائرية (p): طول المسافة بين أي نقطة على دائرة الخطوة في سن ما، ونقطة مشابهة لها تماماً على السن التي تليها.
- 3 - قطر دائرة الخطوة (d): دائرة وهمية تقع بين الدائرة التي تمر بقム أنسنان الترس (القطر الخارجي للترس)، والدائرة التي تمر بقیعان الترس (دائرة الجذر).
- 4 - قطر دائرة القاع (D2): تسمى أيضاً قطر دائرة الجذر، وهي الدائرة السفلية التي تمر بقاع أنسنان الترس.
- 5 - ارتفاع السن الكلّي (ht=a+b): يُسمى العمق الكلّي للسن، وهو الارتفاع المقيس بين قمة سن وقاعها.
- 6 - ارتفاع رأس السن (a): الارتفاع بين قمة السن وقطر دائرة الخطوة، ويساوي الموديول.
- 7 - ارتفاع جذر السن (b): الارتفاع بين دائرة الخطوة وقاع السن.
- 8 - الموديول (m): وحدة فرنسيّة لقياس السكين، وهو رقم نمطي يدل على الطول الذي تشغله كل سن من قطر دائرة الخطوة.
- 9 - الخلوص (c): الخلوص بين الأسنان هو مقدار الخلوص بين نهاية سن الترس القائد، وبداية سن الترس المنقاد على دائرة الخطوة عند التشغيل.

حسابات الترس العدل			
المعادلات	العنصر	الرمز	
$d = m \times N = \frac{p \times N}{\pi}$	قطر دائرة الخطوة	d	
$m = \frac{d}{N} = \frac{p}{3.14} = \frac{D1}{N + 2}$	الموديول	m	
$p = m \times \pi = \frac{d \times \pi}{N} = \frac{D1 \times \pi}{N - 2}$	الخطوة الدائرية	p	
$D1 = d + 2 \times m = m \times (N + 2)$	القطر الخارجي	D1	
$D2 = d - 2.334 \times m$	القطر الداخلي	D2	
$N = \frac{d}{m} = \frac{d \times \pi}{p} = \frac{D1 - 2 \times m}{m}$	عدد الأسنان	N	
$h = 2.167 \times m$	عمق السن الكلّي	ht	

مثال (4)

ترس عدل عدد أسنانه (40) سنًا والموديول (2). احسب:

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 3 - القطر الخارجي للترس. | 2 - الخطوة. |
| 5 - عمق السن الكلّي. | 4 - القطر الداخلي للترس. |

الحل:

$$d = m \times N = 2 \times 40 = 80 \text{ mm}$$
 1 - قطر دائرة الخطوة:

$$p = m \times \pi = 2 \times \pi = 6.28 \text{ mm}$$
 2 - الخطوة:

$$D_1 = d + 2 \times m = 80 + 2 \times 2 = 84 \text{ mm}$$
 3 - القطر الخارجي للترس:

$$D_2 = d - 2.334 \times m = 80 - 2.334 \times 2 = 75.33 \text{ mm}$$
 4 - القطر الداخلي للترس:

$$h = 2.167 \times m = 2.167 \times 2 = 4.334 \text{ mm}$$
 5 - عمق السن الكلّي:

بالاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة، ابحث عن أنواع الترسos والحسابات الخاصة بها. واكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.






القياس والتقويم



- 1 - اذكر أنواع التقسيم التي تجري على جهاز التقسيم.
- 2 - عدّ الأجزاء الرئيسية التي يتكون منها جهاز التقسيم.
- 3 - قطعة عمل أسطوانية الشكل، يُراد عمل جزء منها مربع الشكل على آلة الفريزة باستعمال جهاز التقسيم، وضح كيف يجري ذلك.
- 4 - يُراد عمل ترس عدل على آلة التفريز عدد أسنانه (20) سنًا. احسب عدد لفات يد التقسيم المناسبة لذلك.
- 5 - احسب عدد لفات يد التقسيم، عند عمل كل سن من أسنان ترس عدد أسنانه (30) سنًا ومودوله (2)، ثم احسب القطر الخارجي اللازم تجهيزه على المخرطة؛ إذا علمت أن دائرة التقسيم في صينية التقسيم تحتوي على الثقوب الآتية: (15، 16، 17، 18، 19، 20).
- 6 - يُراد عمل (18) ثقباً على محيط قطعة من الفولاذ قرصية الشكل باستعمال صينية التقسيم الأفقية. كم درجة يجب أن تُدار الصينية عند عمل كل ثقب؟
- 7 - اذكر مسميات الرموز الموضحة على الشكل الآتي:

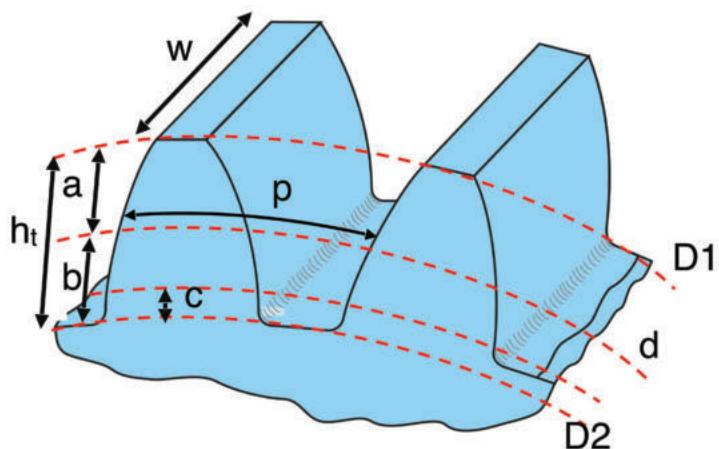



التعليمات الواجب اتباعها في أثناء العمل

- 1 - ارتداء اللباس الخاص بالمشغل، وتجهيز أدوات السلامة العامة اللازمة للتمرين.
- 2 - الحرص على نظافة مكان العمل وخلوه من الزيوت والرائش.
- 3 - التأكد من زيت آلة التفريز وسائل التبريد قبل التشغيل.
- 4 - التقيد بالرسومات التنفيذية اللازمة المرفقة مع التمارين.
- 5 - اختيار سكاكين القطع المناسبة للتمرين، والتأكد من اتزانه.
- 6 - ضبط اتزان المشغولة باستعمال مبين القياس ومطرقة مطاطية، والتأكد من تثبيتها جيداً.
- 7 - ضبط سرعة الدوران والتغذية المناسبة للتمرين.
- 8 - التأكد من فصل التيار الكهربائي بعد الانتهاء من العمل؛ للتمكن من فك المشغولة وتنظيف الآلة من دون مخاطر.

المهارات الفنية العامة اللازمة لتشغيل آلة التفريز الشاملة.



يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يتعرف تعليمات السلامة الواجب اتباعها، عند استعمال آلة التفريز الشاملة.
- يتعرف أجزاء آلة التفريز الشاملة ووظيفة كل منها.
- يتمكن من تحريك الأجزاء العاملة في آلة التفريز الشاملة.
- يتمكن من تهيئة المشغولة لعملية التفريز.

متطلبات تنفيذ التمارين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • آلة التفريز الشاملة. • العُدَد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة. • قطعة عمل مصنوعة من التفلون.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العُدَد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.</p>
	<p>2 - صِل الكهرباء بالآلة باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس. - تعرّف مفتاح الطوارئ.</p>

الرسم التوضيحي

خطوات الأداء


- تعرّف العجلات الخاصة بتحريك الآلة يدوياً في المحاور الثلاثة: (XYZ).

3



- تعرّف الأذرع الخاصة بالتحكم في سرعة التغذية للمحاور .

4

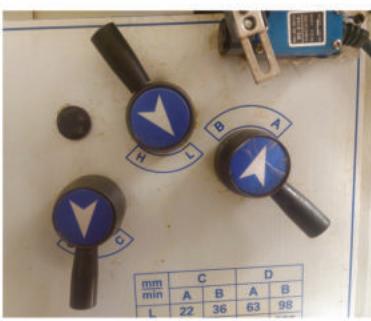

- حرك المحور (-X ، +X) آلياً باستعمال الذراع الخاصة.


5



الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- حرك المحور (Y+ ، Y-) آلياً باستعمال الذراع الخاصة.</p>
	
	
	<p>- تعرف أذرع التحكم في سرعة محور رأس الدوران.</p>
	<p>- شغل رأس الدوران مع عقارب الساعة.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- أوقف رأس الدوران.</p>
	<p>- شغل رأس الدوران عكس عقارب الساعة.</p>
	<p>- أوقف رأس الدوران.</p>
	<p>- تعرّف مكان تعبئة سائل التبريد وفتحة التشغيل والإيقاف للمضخة.</p>
	
	<p>- تفقد منسوب سائل التبريد وصلاحتيّه.</p>

الرسم التوضيحي

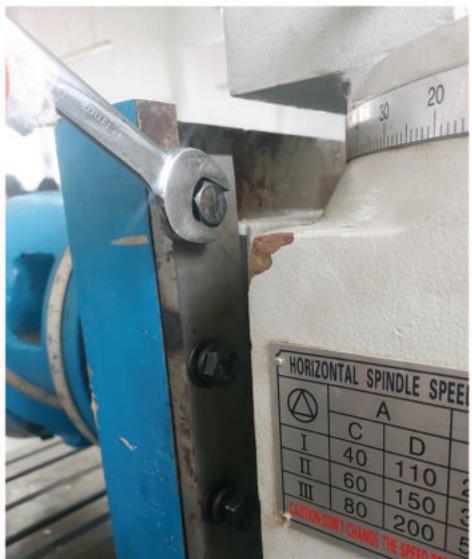

خطوات الأداء

- تعرّف طريقة تحويل الفريزة الشاملة من عمودية إلى أفقية.



الرسم التوضيحي




خطوات الأداء

- تعرّف طريقة تركيب حامل السكين العمودي.

- تعرّف طريقة تركيب حامل السكين الأفقي.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تعرّف طريقة تركيب حامل السكين العمودي.</p>
	<p>- تعرّف طريقة تركيب حامل السكين الأفقي.</p>
	<p>- تعرّف وسائل ربط السكين المختلفة.</p>
	<p>- تعرّف أنواع السكاكين الموجودة في المشغل وأشكالها.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- تعرّف وسائل ربط قطعة العمل المختلفة.</p>	10
	<p>- ثبّت الملزمه المتوازية على طاولة الآلة.</p>	11
	<p>- اضيّط الملزمه باستعمال مبيّن القياس.</p>	
		

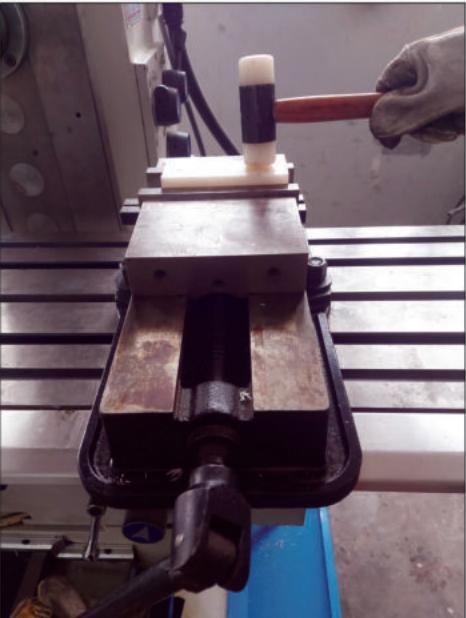الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- ثبّت قطعة العمل على الملزمه.</p> <p>12</p>
	<p>- شغل رأس الدوران بالاتجاه المناسب للحدود القاطعة.</p> <p>- لامس سطح قطعة العمل.</p> <p>ملحوظة: لا حاجة لاستعمال سائل التبريد لقطع العمل غير المعدنية.</p>
	<p>- صفر تدريج العجلة الخاصة بعمق القطع.</p>
	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- امسح وجه قطعة العمل بالاتجاهين (X,Y)؛ باستعمال الحركات المناسبة.</p>
	<p>- أوقف الآلة.</p>
	<p>13 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العُدَد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.</p>
	<p>14 - دوّن في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثمّ ارسم آلة التفريز الموجودة في المشغل.</p>



1 - اذكر الأجزاء الرئيسية لآلة التفريز الشاملة.

2 - قارن بين سكاكين التفريز العمودي والتفريز الأفقي.

التمرين الثاني:

تسوية سطح قطعة عمل باستعمال حامل السكين الأفقي على آلة التفريز الشاملة.

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتباعها عند استعمال آلة التفريز الشاملة.
- يستعمل حامل السكين الأفقي في آلة التفريز الشاملة.
- يختار السكين المناسب لتنفيذ التمرين.
- يحدّد سرعة الدوران والتغذية اللازمة لتنفيذ التمرين.
- يثبت قطعة العمل على آلة التفريز الشاملة بالطريقة المناسبة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • آلة التفريز الشاملة. • أدوات القياس (كليبر) • العُدَد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة. • قطعة عمل مربعة المقطع مصنوعة من التفلون.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العُدَد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.</p>
	<p>2 - صل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس. - تأكّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- ثبّت قطعة العمل على الملزمه المتوازية.</p> <p>3</p>
 	<p>- اختر السكين المناسب للتمرين.</p> <p>- ركب السكين على الحامل الأفقي كما في الشكل.</p> <p>- تأكّد من شدّ صمولة حامل السكين.</p> <p>4</p>
	<p>- اضبط السرعات المناسبة للعمل.</p> <p>5</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- شغل رأس الدوران بالاتجاه المناسب للحدود القاطعة.</p>
	<p>- لامس سطح القطعة باستعمال عجلات التحرير يدويًّا.</p> <p>- صفر تدريج عجلة التحرير (الاقتراب) لعمق القطع.</p> <p>- حرك الطاولة يدوًيا باتجاه محور (x)؛ لمسح وجه القطعة حتى الخروج من القطعة.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ul style="list-style-type: none"> - غُدْ عمق القطع المناسب باستعمال عجلة التقرير.
	<ul style="list-style-type: none"> - حَرَك الطاولة يدوياً باتجاه محور (x)، لمسح وجه القطعة حتى الخروج من القطعة.
	<ul style="list-style-type: none"> - أبعد قطعة العمل عن السكين باتجاه (Z-).
	<ul style="list-style-type: none"> - أوقف الآلة، ونظف قطعة العمل. - خذ القياسات باستعمال (الكلير). - فكّ القطعة عن الملزمه.

خطوات الأداء

<p>- كرر التمرين باستعمال التغذية الآلية بإشراف معلمك؛ لتصفية سُمك القطعة بالمقاس الذي يختاره.</p>	7
<p>- رَكِب ملزمة قابلة للضبط على طاولة الآلة، وسو سطحًا مائلًا بزاوية (10°) وذلك بإشراف معلمك.</p>	8
<p>- نظف مكان العمل، ثم اجمع العدد والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.</p>	9
<p>- دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين.</p>	10



1 - علّ اختلاف سُمك كل حلقة من حلقات الفصل.

2 - ما العلاقة بين سرعة الدوران وقطر السكين؟

التمارين العملية :

التمرين الثالث:


قطع مجّرى حرف (T) باستعمال حامل السكين العمودي
على آلة التفريز الشاملة

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتّباعها عند استعمال آلة التفريز الشاملة.
- يستعمل حامل السكين العمودي في آلة التفريز الشاملة.
- يختار السكاكين المناسبة لتنفيذ التمرين.
- يربط السكين الطرفية باستعمال ظرف التفريز (الكوليٍت).
- يُحدد سرعة الدوران والتغذية الازمة لتنفيذ التمرين.
- يثبت قطعة العمل على آلة التفريز الشاملة بالطريقة المناسبة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none">• معدّات السلامة والصحّة المهنية.• آلة التفريز الشاملة.• أدوات القياس (كليير).• العُدَد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة.• قطعة عمل مستطيلة المقطع مصنوعة من فولاذ طري.

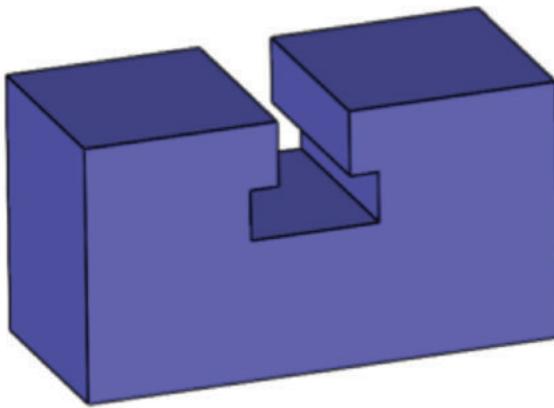

الرسم
التنفيذي
للتمرين

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة. - جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمارين.</p>
 	<p>2 - صل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس. - تأكّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>
	<p>3 - ثبّت قطعة العمل على الملزمه المتوازية.</p>

الرسم التوضيحي



خطوات الأداء

- اختر السكين الطرفية المناسبة للتمرين.

4

- رَكِّب السكين على ظرف التفريز كما في الشكل.
- تأكَّد من شدّ صمولة ظرف التفريز.



- اضبط السرعات المناسبة للعمل.

5

الشكل (7 - ب)

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- شغل رأس الدوران بالاتجاه المناسب للحدود القاطعة.</p>
	<p>- لامس السطح العلوي قطعة العمل بالسكين باستعمال عجلات التحرير يدوياً.</p>
	<p>- صفر تدريج عجلة التحرير (Z).</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<ul style="list-style-type: none"> - لامس أحد جانبي قطعة العمل بالسكين باستعمال عجلات التحريك يدوياً. - صفر تدريج عجلة التحريك (X). - حرك قطعة العمل باتجاه (Z-)، مع ترك مسافة أمان كافية أعلى قطعة العمل. 	7
	<ul style="list-style-type: none"> - احسب مسافة تحريك السكين إلى منتصف القطعة. - حرك الطاولة باتجاه (X) كي تتطابق السكين مع منتصف القطعة. - حرك الطاولة باتجاه (Y) كي تبعد القطعة عن السكين مسافة (10) مم تقريباً. - اضبط عمق القطع المطلوب؛ بتحريك الطاولة باتجاه (Z+). 	
	<ul style="list-style-type: none"> - شغل مضخة التبريد ووجه الخرطوم إلى منطقة العمل. - ابدأ بعملية القطع بتحريك الطاولة باتجاه (Y)؛ حتى خروج السكين من قطعة العمل بمسافة كافية. 	
	<ul style="list-style-type: none"> - أبعد قطعة العمل عن السكين باتجاه (Z-) بمسافة كافية لاستبدال السكين. - أوقف مضخة التبريد. - أوقف رأس الدوران ونظف قطعة العمل. 	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- قِس أبعاد المجرى باستعمال (الكليبر).</p>
	<p>- اختر السكين على شكل حرف (T) المناسبة للتمرين.</p> <p>8</p> <p>- رَكِّب السكين على ظرف التفريز.</p>
	<p>- تأكَّد من شدّ صمولة ظرف التفريز.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اضبط السرعات المناسبة للعمل.</p> <p>- شغل رأس الدوران بالاتجاه المناسب للحدود القاطعة.</p>	9
	<p>- لامس السطح العلوي لقطعة العمل بالسكين باستعمال عجلات التحرير يدوياً.</p>	10
		

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ul style="list-style-type: none"> - صفر تدريج عجلة التحريك (Z). - اضبط عمق القطع المطلوب؛ بتحريك الطاولة باتجاه (Z+). - حرك الطاولة باتجاه (Y) كي تبعد القطعة عن محيط السكين مسافة (20) مم تقريباً. - اضبط عمق القطع المطلوب؛ بتحريك الطاولة باتجاه (Z+) حتى نهاية المجرى السابق. - شغل مضخة التبريد ووجه الخرطوم إلى منطقة العمل. - ابدأ عملية القطع بتحريك الطاولة باتجاه (Y)، حتى خروج السكين من قطعة العمل بمسافة كافية. - أبعد قطعة العمل عن السكين باتجاه (Z-) بمسافة كافية؛ لاستبدال السكين. - أوقف مضخة التبريد. - أوقف رأس الدوران ونظف قطعة العمل. - قيس أبعاد المجرى باستعمال (الكليرير). - فك القطعة عن الملزمة.
	
	

الرسم التوضيحي

خطوات الأداء



20 - كرّر التمرين باستعمال التغذية الآلية بإشراف معلمك، وحاول استعمال السكّين الغنفارية.

21 - نظّف مكان العمل، ثمّ اجمع العدّ والأدوات، واحفظها في المكان المخصص لها.

22 - دون في دفترك الخطوات التي اتبعتها في تنفيذ التمرين، ثم ارسم آلية التفريز الموجودة في مشغلك.



القياس والتقويم



1 - اذكر أسماء السكاكين المستعملة في التمرين.



التمرين الرابع:


**قطع أسنان ترس عدل صنف (2) وعدد أسنانه (20)
سٌّتٌ على آلة التفريز الشاملة**



يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:



- يتعرّف تعليمات السلامة الواجب اتباعها عند استعمال آلة التفريز الشاملة.
- يستعمل جهاز التقسيم الملحق لآلية التفريز الشاملة، في آلية التفريز الشاملة.
- يختار سكين قطع أسنان الترس المناسبة.
- يحسب عدد لفات يد التقسيم عند قطع كل سن.
- يحدّد سرعة الدوران والتغذية اللازمة لتنفيذ التمرين.
- يثبت قطعة العمل على آلة التفريز الشاملة بالطريقة المناسبة.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدّاد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدّات السلامة والصحة المهنية. • آلة التفريز الشاملة. • أدوات القياس (كليير). • العدد والأدوات اليدوية الخاصة بالآلة. • جهاز التقسيم. • سكين قطع أسنان التروس موديل (2). • قطعة عمل أسطوانية مصنوعة من التفلون.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - ارتدي زي العمل المهني، والتزم تعليمات السلامة.</p> <p>- جهز العدد والأدوات الضرورية لتنفيذ التمرين.</p>

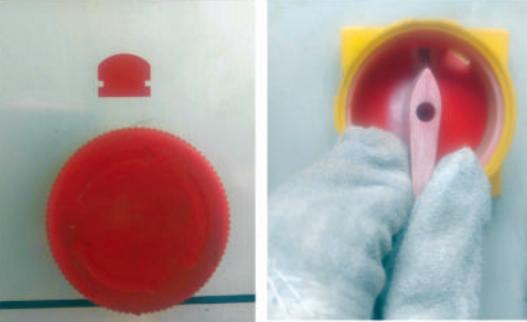الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- صِل الكهرباء بالآلية باستعمال مفتاح التشغيل الرئيس.</p> <p>- تأكّد من إيقاف مفتاح الطوارئ.</p>
	<p>- رَكِب جهاز التقسيم على طاولة الفريزة.</p> <p>- ثَبَّت الجهاز بالمرابط الخاصة لذلك.</p>
	<p>- احْسَب قطر قطعة العمل المناسب للتمرين حسب المعادلة الآتية:</p> $D_1 = m \times (N+2) = 2 \times (20+2) = 44 \text{ mm}$
	<p>- جَهَّز قطعة العمل على المخرطة واحرَط القطر الخارجي للمشغولة إلى فياس 44 مم، ثم انقب وسط المشغولة ووسع قطر الثقب.</p> <p>- ثَبَّت قطعة العمل على رأس التقسيم بالطريقة المناسبة أو رَكِب المشغولة على شاقة واحصرها بجلبتيين، ثم ثَبَّتها بظرف رأس التقسيم.</p>

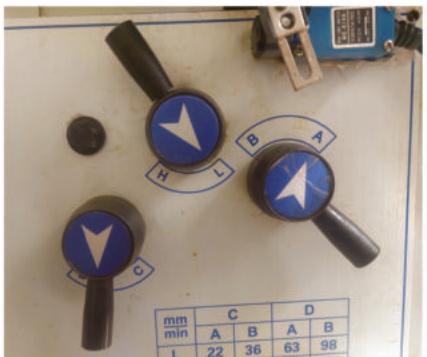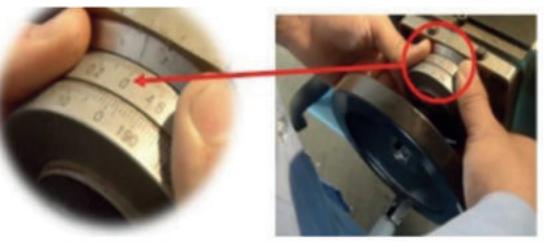الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>5 - رَكِّب سَكِّين قطع أَسْنَان التُّرُوس عَلَى الْحَامِل. - تَأْكِيد مِنْ شَدَّ صَمُولَة حَامِل السَّكَاكِين فِي تَجْوِيف الرَّأْس العَمُودِي.</p>
 	<p>6 - اضْبِط السُّرُعَات الْمُنَاسِبة لِلْعَمَل. - شَغَّل رَأْس الدُّورَان بِالاتِّجَاه الْمُنَاسِب لِلْحَدُود الْقَاطِعَة.</p>
 	<p>7 - لَامِس السُّطُوحُ الْعُلُويَّة لِمُحيط قَطْعَةِ الْعَمَل بِالسَّكِّين؛ باسْتِعْمَال عَجَلَاتِ التَّحْرِيك يَدُوِّيًّا. - صَفَّر تَدْرِيج عَجلَةِ التَّحْرِيك (Z). - حَرَّك الطَّاولة لِإِبْعَاد قَطْعَةِ الْعَمَل بِالسَّكِّين بِاتِّجَاه (X).</p>

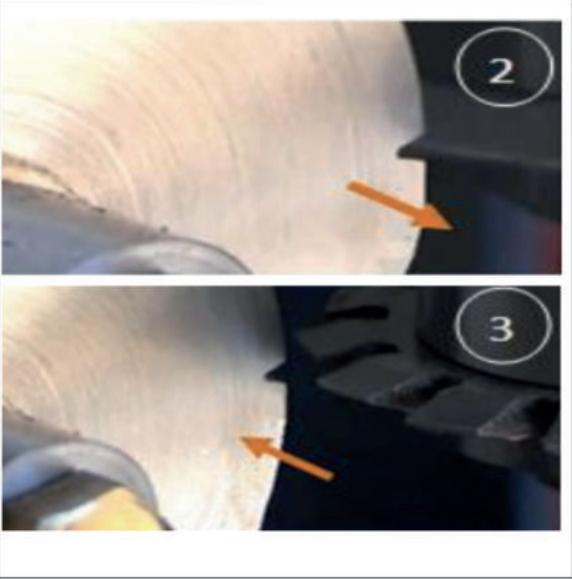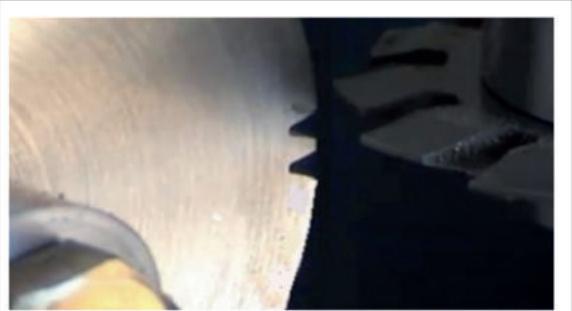الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ul style="list-style-type: none"> - احسب عمق القطع باستعمال المعادلة الآتية: $h=2.167 \times m = 2.167 \times 2 = 4.334 \text{ mm}$ - اضبط عمق القطع المطلوب؛ بتحريك الطاولة باتجاه (Z+). - اقطع أول سن وُعد إلى نقطة البداية. - تأكّد من قياس العمق باستعمال (الكلير).
 	<ul style="list-style-type: none"> - لفَّ يد التقسيم حسب المعادلة الآتية: (لقطان لكل سن) - أبعد قطعة العمل عن السكين باتجاه (Z-) بمسافة كافية. - كرر خطوات قطع السن الأول عند تنفيذ خطوات السن التالي حتى الانتهاء من المشغولة كاملة. - أوقف الآلة ونظف قطعة العمل. - فك قطعة العمل عن رأس التقسيم.
	

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
-	نَظَفَ مَكَانُ الْعَمَلِ، ثُمَّ اجْمَعَ الْعُدُّ وَالْأَدْوَاتِ، وَاحْفَظَهَا فِي الْمَكَانِ الْمُخَصَّصِ لَهَا.
-	دَوَّنَ فِي دَفْرُكِ الْخُطُوطِ الَّتِي اتَّبَعَهَا فِي تَفْعِيلِ التَّمَرِينِ، ثُمَّ ارْسَمَ آلَةَ التَّفَرِيزِ الْمُوْجَودَةِ فِي مَشْغُلِكَ.





- 1 - احسب عدد لفّات يد التقسيم لقطع ترس عدد أسنانه (30) سنًا.
- 2 - احسب الموديول لقطع ترس قطره الخارجي (44) مم، وعدد أسنانه (20) سنًا.

التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	ممتاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	أختار وسيلة التثبيت المناسبة لقطعة العمل.			
2	أستعمل أدوات القياس بطريقة صحيحة.			
3	أسوّي سطح قطعة على آلة التفريز الشاملة.			
4	أفك السكاكين المختلفة على آلة التفريز الشاملة، وأركبها.			
5	أنفذ عملية تفريز الأكتاف والمجاري المختلفة على آلة التفريز الشاملة.			
6	أتقن المهارات الأساسية للعمل على آلة التفريز الشاملة.			
7	أركب جهاز التقسيم على آلة التفريز الشاملة.			
8	أجري الحسابات اللازمة للتروس.			
9	أضبط سرعة التغذية وسرعة الدوران المناسبة للتمرين.			
10	أنفذ عملية التفريز لترس عدل.			
11	أستعمل سائل التبريد ووسائل الحماية الخاصة.			
12	أنظف الآلة بعد الانتهاء من العمل.			

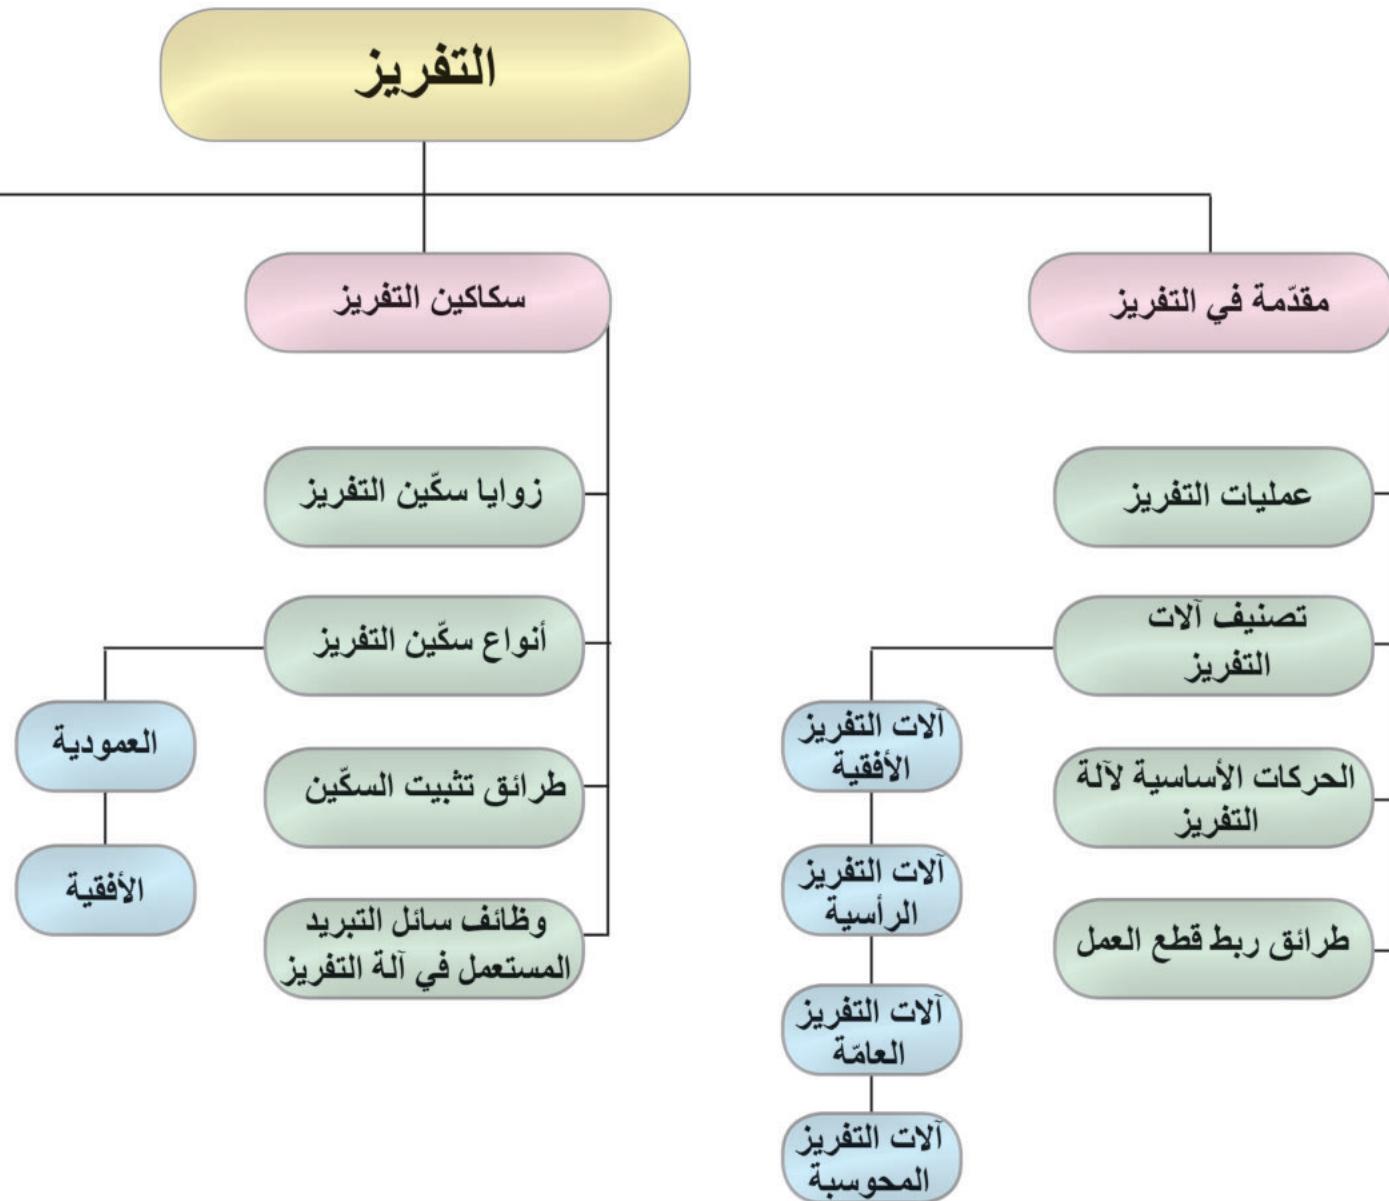

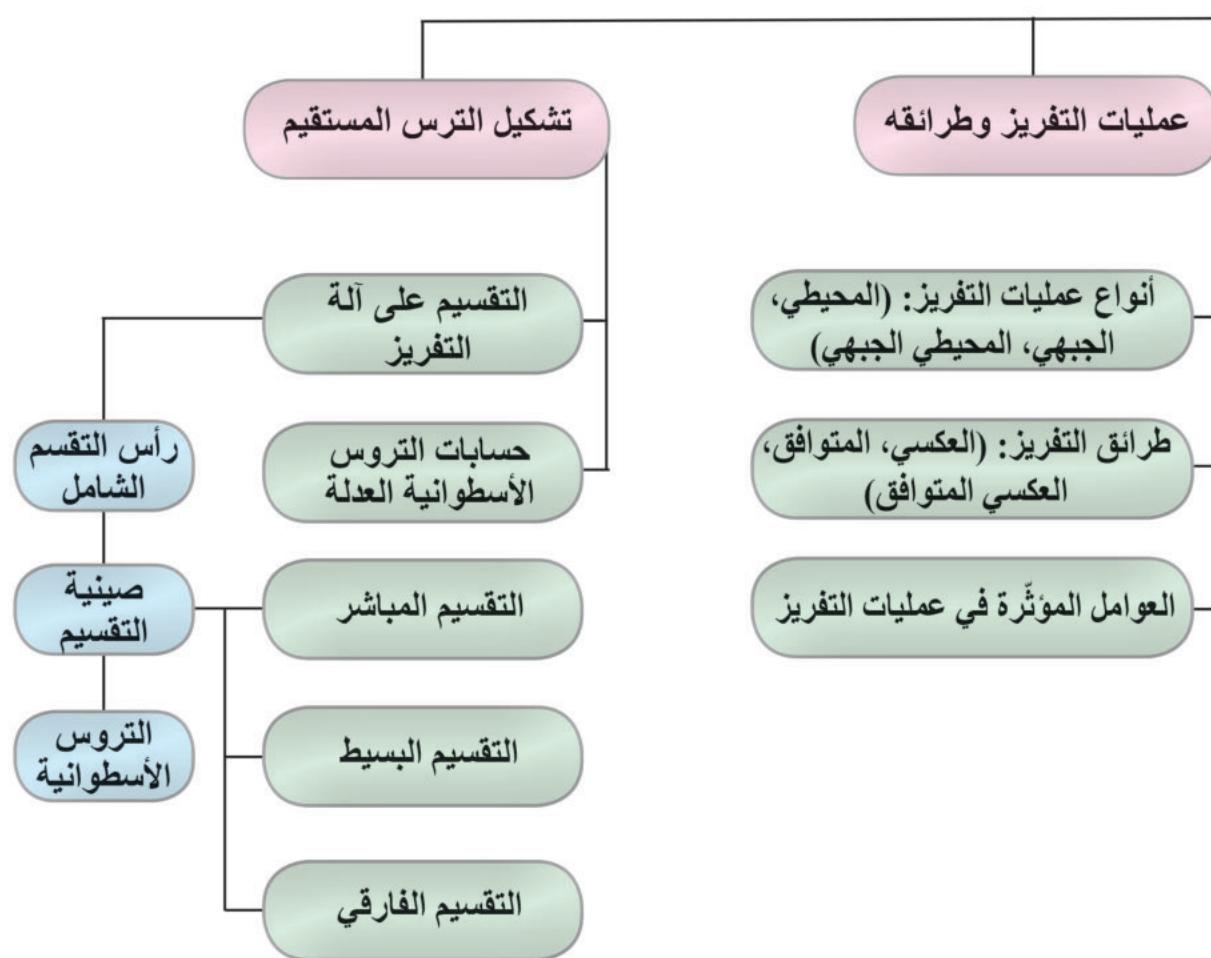

الوحدة الثالثة

اللحام بالقوس الكهربائي



- ما العلاقة بين اللحام بالقوس الكهربائي والتطور التكنولوجي؟
- ما أثر اللحام بالقوس الكهربائي في حياتنا اليومية؟

٣



استكشف |



يُعد اللحام بالقوس الكهربائي أحد أهم أنواع اللحام على الإطلاق، ويجري عن طريق الحرارة الناتجة من القوس الكهربائي بين إلكترود اللحام وقطعة العمل بعد تلامسهما، وتصل درجة الحرارة في هذا النوع من اللحام إلى (4000) درجة، وهي درجة حرارة كافية لصهر المعدن في نقطة اللحام أو صهر معدن إضافي من السلك، ويلتحم عند تبريد المكونان وصلة متينة، ويُستعمل اللحام بالقوس الكهربائي في العديد من الصناعات؛ كصناعة السفن وهياكل السيارات، ومظللات السيارات، والجسور، والأنابيب،... وغيرها.

يُتوقع من الطالب بعد دراسة هذه الوحدة أن:

- يتعرّف مخطّة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي، ويعيّن أنواع آلات اللحام بالقوس الكهربائي وأجزاءها ومكمّلاتها.
- يُصنّف أنواع وصلات وأوضاع اللحام المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي.
- يُصنّف الإلكترونات المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي، ويختار الإلكترون المناسب.
- يتعرّف طرائق توليد القوس الكهربائي اليدوي ومواصفاته، وحركات اليد عند إجراء توليد القوس الكهربائي.
- يتعرّف مفهوم اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي ومزاياه.
- يذكر خطوات تهيئة مكان العمل المناسب وتحضيره.
- يُحدّد خطوات اللحام في الوضع الأرضي للوصلات المختلفة، وإجراءاته، وزواياه.
- يتعرّف اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأفقي ومزاياه.
- يوضح كيفية التغلب على صعوبات اللحام في الوضع الأفقي.
- يعيّن أنواع الوصلات المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأفقي.
- يتعرّف عيوب اللحام بالقوس الكهربائي العادي.
- يُحدّد العيوب على وصلات اللحام المختلفة.
- يعيّن أسباب العيوب على وصلات اللحام المختلفة.
- يقترح حلولاً لتفادي عيوب اللحام في الوصلات المختلفة.
- يطبق تعليمات وإجراءات السلامة عند تجهيز المخطّة، وعند لحام المعادن بالقوس الكهربائي.

أولاً: مقدمة في اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي

النّتاجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف محطة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي، ومفاهيم اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي.
- يميّز أنواع وألات اللحام بالقوس الكهربائي وأجزاءها ومكمّلاتها.
- يتعرّف أنواع التيار الكهربائي المستعمل في اللحام بالقوس الكهربائي، ومفهوم القطبية، وحالات استعمال كل منها.
- يصنّف أنواع ووصلات اللحام المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي، وأوضاعه.
- يصنّف الإلكترونيات المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي، ويختار الإلكترونيات المناسب.

انظر...
وتساءل



هل شاهدت يوماً كيف تُرفع أشجار العنبر عن الأرض؟ وكيف تُرفع أجزاء عرائش العنبر؟



ابحث في مصادر المعلومات المتاحة، عن كيفية اختيار آلة اللحام بالقوس الكهربائي لعمليات اللحام، واتكتب تقريراً عنها، وشارك زملاءك في ما توصلت إليه، ثم قدمه إلى معلمك.

اقرأ وتعلم

اللحام بالقوس الكهربائي


يُعد اللحام بالقوس الكهربائي إحدى الطرق الكثيرة المستعملة في ربط المعادن، إلا أنه يُعد الأوسع انتشاراً واستعمالاً في عمليات الربط الدائمة للقطع المعدنية.

فَكْر

لماذا سُمي اللحام بالقوس الكهربائي بهذا الاسم؟

1 - محطة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي:

يُبيّن الشكل (1) محطة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي، وأجزاءها الرئيسية.

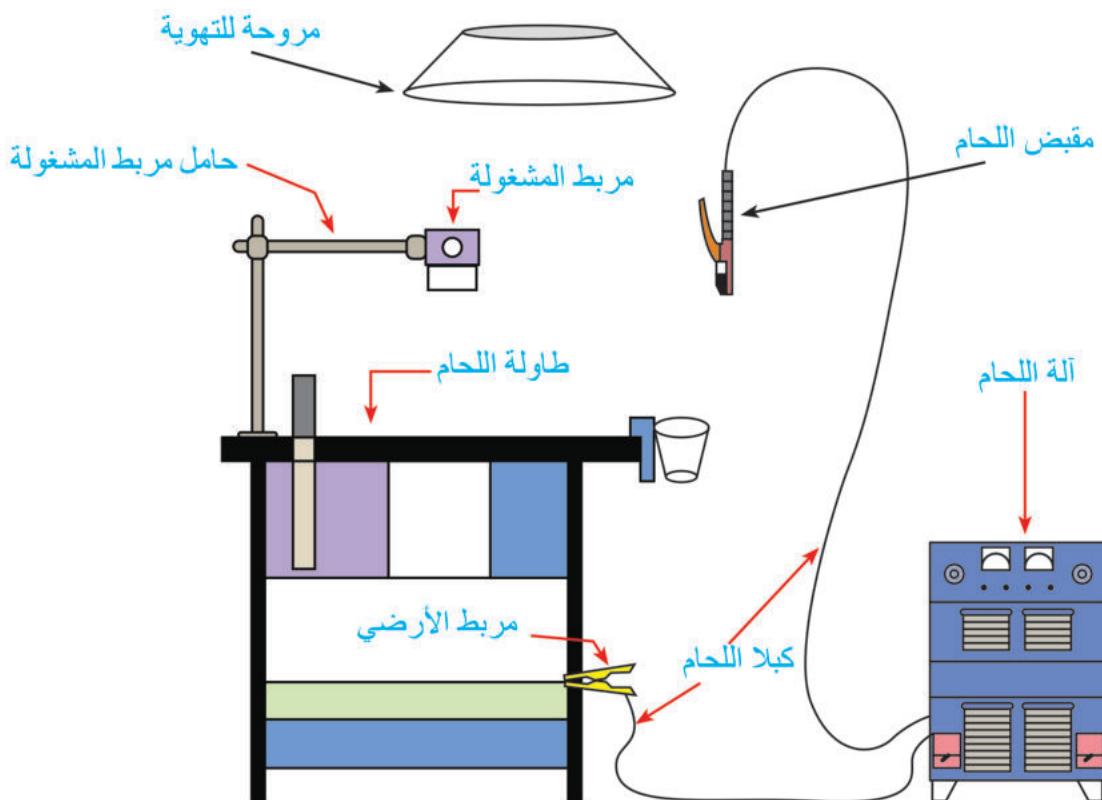

الشكل (1): محطة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي.

2 - مفهوم اللحام:

مجموعة من العمليات التي ينتج منها ترابط وتماسك (اندماج) بين ذرات الأجزاء المراد لحامها بوساطة التسخين إلى درجة حرارة اللحام مع استعمال الضغط أو من غيره، ويجري ذلك باستعمال إلكترود تعنة (سلك اللحام)، أو من غيره.


3 - القوس الكهربائي:

يجري عن طريق تفريغ شحنة كهربائية بين قطبين عبر وسيط من الغازات المؤينة تُعرف باسم البلازما، ولا يتولد القوس الكهربائي من غير تأين الوسيط الغازي؛ أي من غير تكون البلازما. ويمكن أن تجري هذه العملية بإحدى طرفيتين:

- استعمال طاقة كهربائية بضغط عالٍ، (تُستعمل في عمليات اللحام بالقوس المحجوب بالغازات).
- استعمال الحرارة المتولدة من تماس كهربائي مؤقت بين قطبين في نقطة محددة، (تُستعمل في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي).

المصطلحات الأساسية للحام بالقوس الكهربائي

تُعدّ مصطلحات اللحام المبينة في الشكل (2)، من المصطلحات الضرورية التي يجب أن يعرفها عامل اللحام، ومن أهمّ هذه المصطلحات ما يأتي:

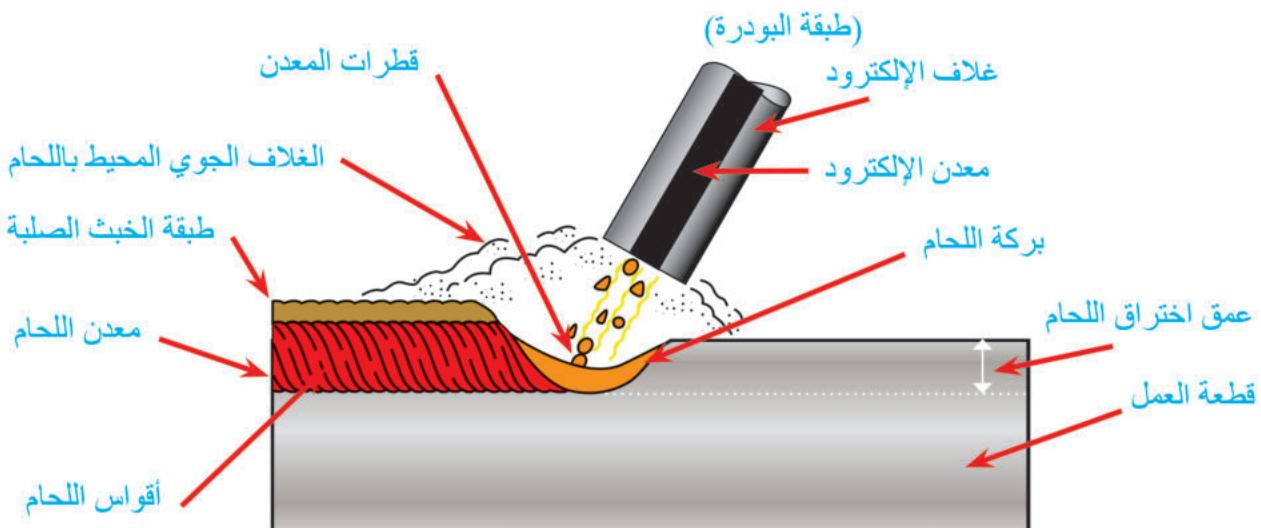


الشكل (2): مصطلحات عملية اللحام بالقوس الكهربائي.

- أ - قطعة العمل: القطعة المعدنية التي يُراد لحامها، ويمكن أن تكون قطعتين أو أكثر يُراد ربطهما معاً.
- ب- معدن اللحام: المعدن المنصهر والمترسب على قطعة العمل من إلكترود اللحام، مشكلاً خط اللحام أو نقطة اللحام سواء أكانت كبيرة أم صغيرة.
- ج - طبقة الخبث الصلبة: المادة المتجمدة فوق معدن اللحام الناتجة من انصهار طبقة البويرة التي تغطي إلكترود اللحام؛ (تشكل فوق خط اللحام لأن كثافتها أقل من كثافة معدن اللحام).
- د - قطرات المعدن: الكتل أو الجسيمات المنصهرة من معدن إلكترود اللحام ، وتكون في طريقها لقطعة العمل (قبل أن تتجمد).
- ه- معدن إلكترود اللحام: المعدن الذي يُصنع منه إلكترود اللحام، وهو مطابق في مواصفاته لمعدن قطعة العمل.
- و - الغلاف الجوي المحيط باللحام: طبقة من خليط الغازات التي يتكون منها الهواء، مثل: النيتروجين والأكسجين وبخار الماء وغازات أخرى، مثل: (الأرجون، ثاني أكسيد الكربون، والميثان، والهيليوم).
- ز - بركة اللحام (بركة الانصهار): تجويف أو حوض يُمزج فيه المعدن المنصهر لكل من إلكترود اللحام وقطعة العمل، ومكان بركة اللحام هو منطقة ترسيب معدن اللحام المنصهر.
- ك - عمق اختراق اللحام لمعدن قطعة العمل: المسافة التي يتغلغل فيها معدن اللحام داخل قطعة العمل، وتُقاس بين السطح العلوي لقطعة العمل والحد السفلي لخط اللحام المتغلغل داخل قطعة العمل.
- ل - طبقة البويرة التي تغطي إلكترود اللحام: الطبقة التي تغطي إلكترود اللحام من الخارج، وتساعد على توليد القوس الكهربائي، وتشكل عند انصهارها غلافاً من الغازات على معدن اللحام يعمل على حماية منطقة اللحام من الملوثات الخارجية، ويمكن إضافة مواد لتغيير مواصفات إلكترود اللحام.

دارة اللحام بالقوس الكهربائي

تزود آلة اللحام بالقوس الكهربائي إلكترود اللحام المغلف بطبقة من البويرة والمتثبت بمقبض اللحام بالتيار الكهربائي؛ فيمرّ التيار الكهربائي خلال الفجوة بين نهاية إلكترود اللحام ومعدن الأساس (قطعة العمل)، ما يؤدي إلى تكون قوس كهربائي يولد طاقة حرارية تصهر معدن الأساس ليكون لحاماً انصهارياً، ويحرق غطاء إلكترود اللحام فينتج غطاءً غازياً يحمي اللحام من التلوث بالجو، ويمنع الأكسجين من الدخول إلى منطقة اللحام، كما ينصهر معدن إلكترود اللحام ليؤمن معدن الإضافة (التعبيبة) الضروري.

ويلزم من أجل الحصول على قوس اللحام؛ توافر دارة كهربائية مزودة بمصدر خاص للتيار، وتكون هذه الدارة من الأجزاء المبنية في الشكل (3). ولتوليد القوس الكهربائي، لا بدّ من إغلاق الدارة الكهربائية بملامسة الإلكترود لقطعة العمل، ثم يرفع الإلكترود مسافة تساوي قطره تقريباً.

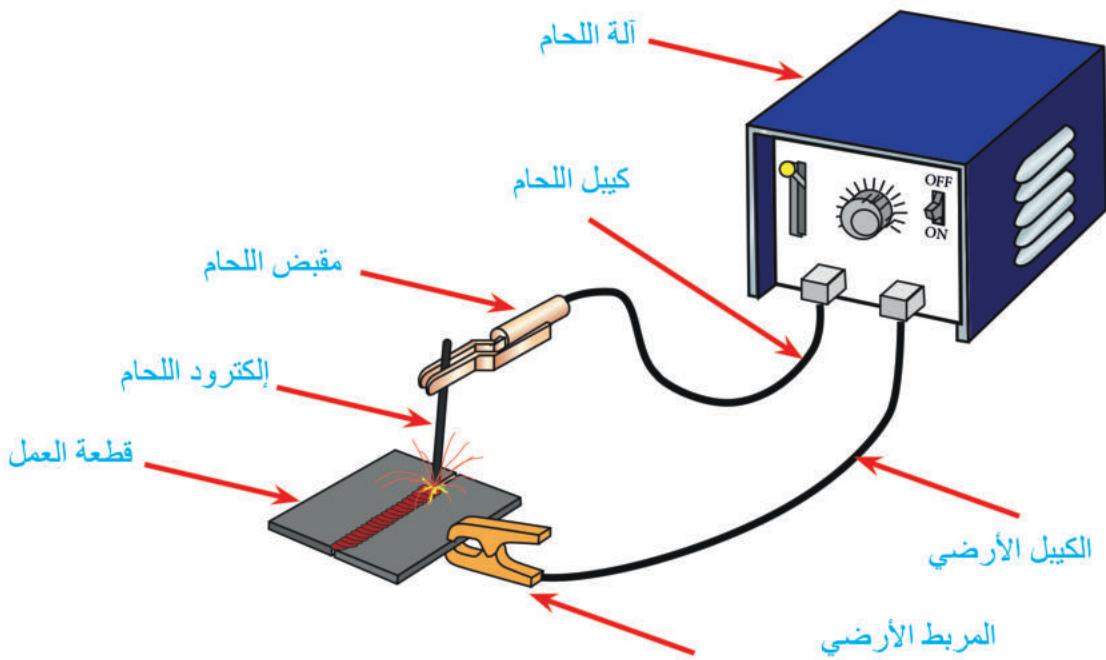


الشكل (3): دارة اللحام بالقوس الكهربائي.


طريق إشعال القوس الكهربائي:

يُولد القوس الكهربائي بإحدى طريقتين:

1. طريقة الحك أو الخدش: تُشبه عملية إشعال عود الثقاب تماماً، وعندما يلامس الإلكترود المعدن، فإن القوس الكهربائي سيتولّد. يُبيّن الشكل (4) طريقة الحك.
2. طريقة النقر: تجري عن طريق النقر على قطعة العمل بالإلكترود للحام، وعند تولّد القوس يجب الحفاظ على طوله المناسب. يُبيّن الشكل (5) طريقة النقر.

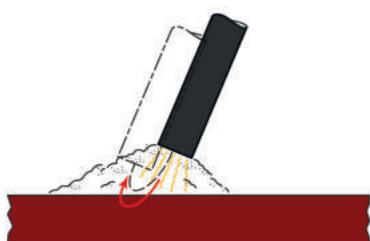



الشكل (4): طريقة الحك.

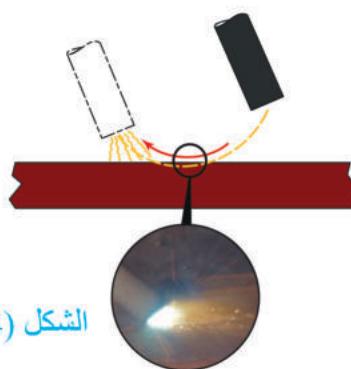


الشكل (5): طريقة النقر.

أوضاع اللحام:

- 1- الوضع الأرضي: تكون القطع المراد لحامها في وضع موازٍ لسطح الأرض ودون مستوى يد عامل اللحام، ويكون خط اللحام موازيًّا لسطح الأرض، كما هو موضح في الشكل (6 - أ).
- 2- الوضع العمودي (الرأسي): تكون قطعة العمل المراد لحامها موازية للمستوى الرأسي، ويكون خط اللحام موازيًّا للمستوى الرأسي، ويكون اتجاه اللحام من الأسفل إلى الأعلى أو العكس. كما هو موضح في الشكل (6 - ب).
- 3- الوضع الأفقي: تكون قطعة العمل المراد لحامها موازية للمستوى الرأسي، وخط اللحام موازيًّا لمستوى النظر، ويكون اتجاه اللحام من اليمين إلى اليسار أو العكس. كما هو موضح في الشكل (6 - ج).
- 4- الوضع فوق الرأس: حيث تكون القطع المراد لحامها فوق مستوى رأس عامل اللحام وفي وضع موازٍ لسطح الأرض، ويكون خط اللحام موازيًّا لسطح الأرض، ومن سلبياته صعوبة التغلب على تأثير الجاذبية الأرضية، ويحتاج اللحام في هذا الوضع إلى احتياطات سلامة خاصة وملابس وقاية شخصية لحماية الجسم من الشرر المتطاير والقطع المعدنية المنصهرة الساقطة، ويكون اتجاه اللحام من الأمام إلى الخلف والعكس. كما هو موضح في الشكل (6 - د).

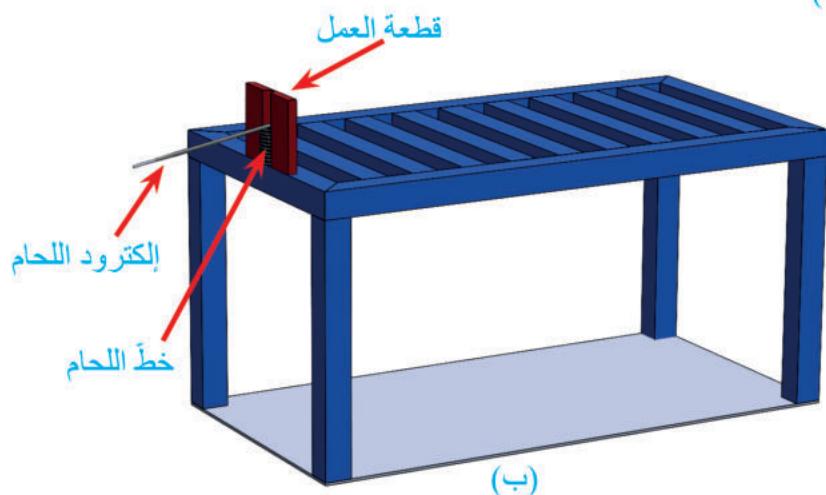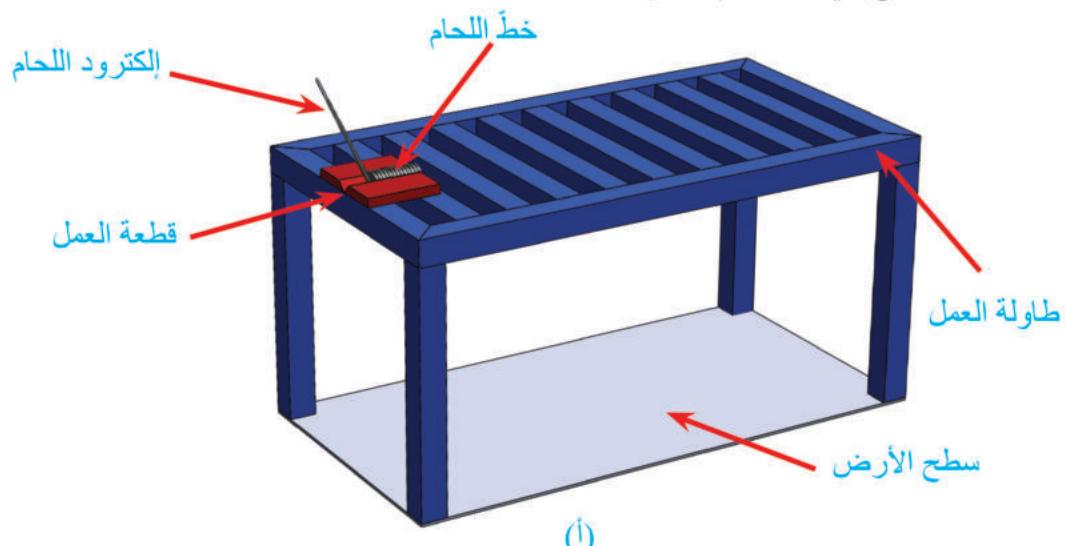

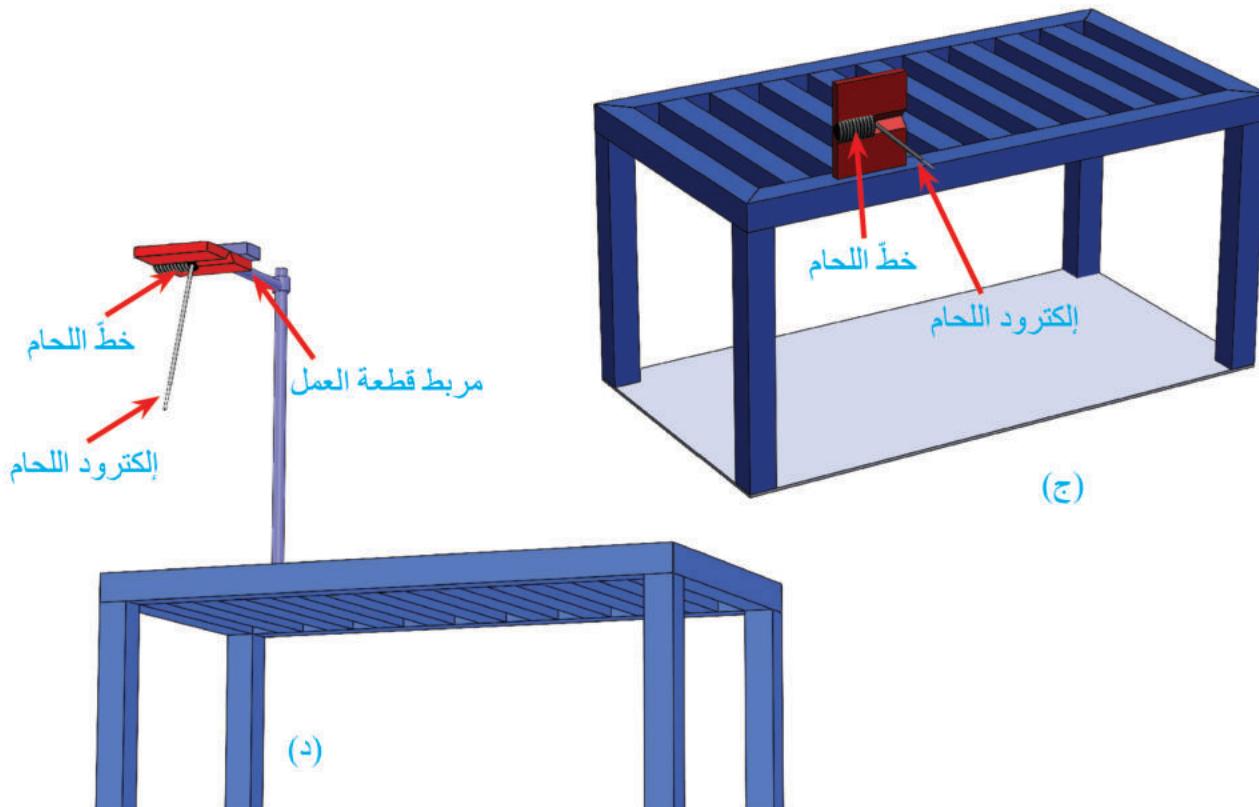


الشكل (6): أوضاع اللحام المختلفة.

مصادر الطاقة المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي:


1 - آلات اللحام ذات التيار المتناوب (AC):

تُنتج آلات اللحام هذه تياراً متناوباً (أي إن التيار يسري في نصف الدورة باتجاه، ثم ينعكس اتجاهه في النصف الثاني من الدورة)، ويتنبّذ بمقدار من (50 - 60) دورة في الثانية الواحدة كما هو موضح في الشكل (7).

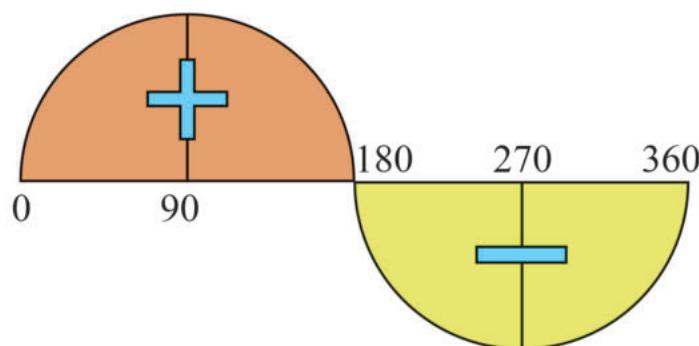

الشكل (7): التيار المتناوب.

يتحرّك سيل من الإلكترونات ويغيّر اتجاهه ومقداره بمعدل ثابت ومنتظم؛ لذا فإن شدة التيار وفرق الجهد يتغيّران في المقدار والاتجاه بمعدل ثابت. ونتيجة هذا التغيير؛ فإن كمية الحرارة متساوية بين قطعة العمل والإلكترود. ويُبيّن الشكل (8) آلة اللحام ذات التيار المتناوب ومكوناتها.

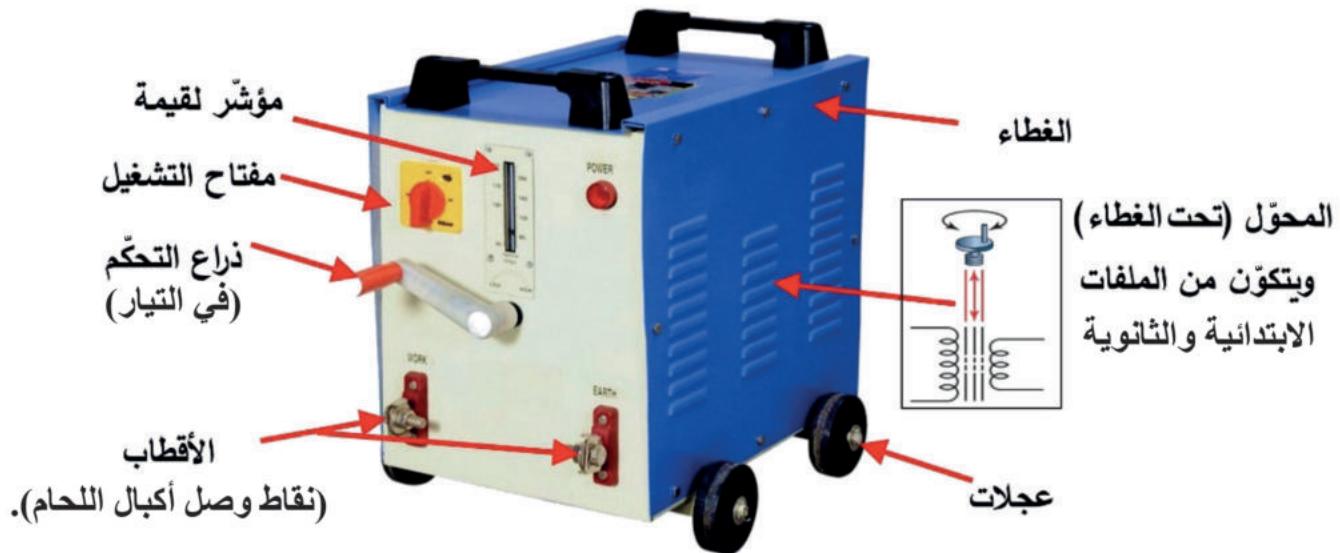

الشكل (8): آلة اللحام ذات التيار المتناوب ومكوناتها.

عيوب آلات اللحام ذات التيار المتناوب	مزايا آلات اللحام ذات التيار المتناوب
- عدم إمكانية اللحام بأنواع إلكترودات اللحام جميعها.	- يعطي اللحام باستعمال آلات اللحام ذات التيار المتناوب اختراعاً معتدلاً.
- يقتصر استعمالها فقط في الأماكن التي تتوافر فيها شبكة الكهرباء المحلية بوصفها مصدراً للطاقة.	- يمكن استعمال إلكترود بقطر كبير مع تيار متناوب عال؛ للحصول على نسبة ترسيب لمعدن اللحام بسرعة كبيرة.
	- عدم انحساس الخبث داخل خط اللحام؛ بسبب التأثير النافع للتيار المتناوب، الأمر الذي يُنتج خط لحام منتظماً وخاليًا من الشوائب.

2 - آلات اللحام ذات التيار المباشر (المستمر) (DC):

في هذا النوع من التيار، تتحرك الإلكترونات دائمًا في الاتجاه نفسه من القطب السالب إلى القطب الموجب؛ لذا يصبح القطب الموجب أكثر سخونة من القطب السالب. وستعمل الطرائق الآتية لتوليد التيار الكهربائي المباشر:

أ - من الشبكة المحلية (AC) إلى التيار المباشر (DC) باستعمال موحد التيار الذي يعمل على تحويل التيار من تيار متناوب إلى تيار مستمر كما في الشكل (9).

ب - من محرك يعمل على الوقود (بنزين أو ديزل) إلى التيار المباشر (DC)؛ باستعمال مولد كهربائي، ويُستعمل هذا النوع في المناطق التي لا يتواجد فيها مصدر كهربائي كما في الشكل (10).



الشكل (10)




الشكل (9)

مزايا آلات اللحام ذات التيار المستمر


- ثلاثة أنواع للإلكترودات جميعها.
- تتوافر هذه الآلات بقدرات عالية.
- يمكن التحكم في توزيع الحرارة بين قطعة العمل والإلكترود عن طريق التحكم في نوع القطبية.
- القدرة على اختيار تيار مستمر، ويكون الإلكترود موجباً.
- القدرة على اختيار تيار مستمر، ويكون الإلكترود سالباً.
- تُصمّم خصيصاً للعمل في المناطق بعيدة التي لا يصلها التيار الكهربائي؛ إذ توجد منها أنواع تعمل على الوقود (بنزين، ديزل).

الدارات الخاصة بالتيار المستمر (المباشر):

دارة القطبية المعكosaة (DCEP) (Direct current electrod positive)	دارة القطبية المستقيمة (DCEN) (Direct current electrod negative)
<p>يكون الإلكترود في هذه الدارة موصولاً بالقطب الموجب لآلية اللحام؛ إذ يسري التيار في هذه القطبية من القطب السالب لآلية اللحام إلى قطعة العمل، ثم إلى الإلكترود المربوط بالقطب الموجب. وعند استعمال القطبية المعكosaة، فإن تغلغل اللحام يكون كبيراً وعميقاً؛ لذا، تستعمل هذه القطبية في لحام القطع السميكة؛ لأن كمية الحرارة المتولدة على القطب الموجب (إلكترود اللحام) تساوي مثلي كمية الحرارة المتولدة على القطب السالب (قطعة العمل). يوضح الشكل (12) مخطط دارة لحام ذات قطبية معكosaة.</p>	<p>يكون الإلكترود في هذه الدارة موصولاً بالقطب السالب لآلية اللحام؛ إذ يسري التيار في هذه القطبية من القطب السالب لآلية اللحام إلى الإلكترود، ثم إلى قطعة العمل المربوطة بالقطب الموجب. وعند استعمال القطبية المستقيمة، فإن تغلغل اللحام يكون ضحلاً وغير عميق؛ لأن كمية الحرارة المتولدة على القطب السالب تساوي ثلث كمية الحرارة المتولدة تقريرياً وتتراوح بين (25-40%) من كمية الحرارة الكلية، وكمية الحرارة المتولدة على القطب الموجب تساوي ثلثي كمية الحرارة المتولدة تقريرياً وتتراوح بين (60-75%) من كمية الحرارة الكلية. يوضح الشكل (11) مخططاً دارة لحام ذات قطبية مستقيمة.</p>

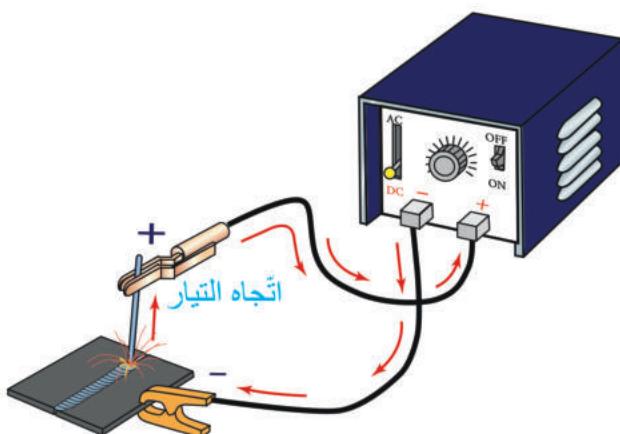

الشكل (12): مخطط دارة لحام ذات قطبية معكosaة.

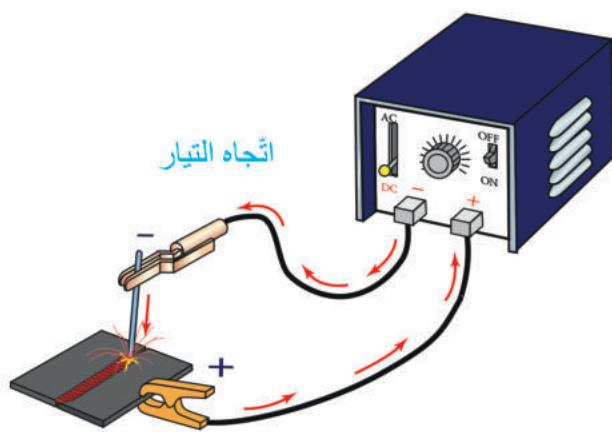

الشكل (11): مخطط دارة لحام ذات قطبية مستقيمة.

اختيار نوع القطبية:

يُحدّد نوع الإلكترود المستعمل اختيار نوع القطبية المستعملة في اللحام، علمًا بأنّ بعض أنواع الإلكترودات مصنوع للاستعمال في القطبية الموجبة أو السالبة، ومن العوامل التي تحدّد اختيار نوع القطبية ما يأتي:

أ - عمق التغلغل (الاختراق) المطلوب.

ب - معدل ترسيب معدن الإلكترود على قطعة العمل.

ج - وضع اللحام الذي ستلتحم فيه قطعة العمل.

د - سُمك قطعة العمل.


هـ - نوع المعدن المراد لحامه.

انظر إلى الجدول (1)، الذي يبيّن تأثير العوامل السابقة ونوع القطبية المستعملة.


جدول (1): العوامل التي تحدّد اختيار القطبية

تأثير القطبية	نوع القطبية
اختراق (تغلغل كبير)	قطبية معكوسة
المعدن غير الحديدية	قطبية معكوسة
الوضع الرأسى، الوضع الأفقي، الوضع فوق الرأسى	قطبية معكوسة
سُمك المعدن الكبير	قطبية معكوسة
معدن ترسيب عالٍ	قطبية معكوسة


أنواع وصلات اللحام المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي:
توجد وصلات عديدة مستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي، ومن أهمها:

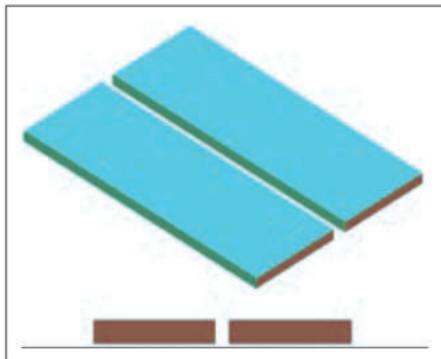


الشكل (13): وصلة تناكية قائمة مستقيمة.

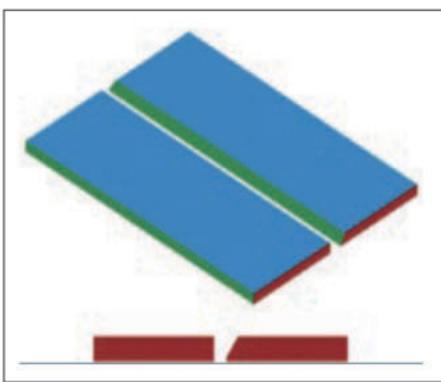

الشكل (14): وصلة تناكية مفردة.

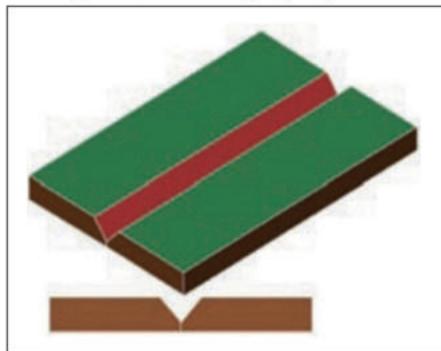

الشكل (15): الوصلة التناكية المفردة (V).

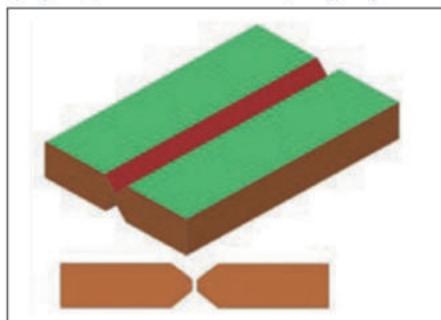

الشكل (16): الوصلة التناكية المزدوجة حرف (X).

أ - الوصلة التناكية: وتوجد بتصاميم مختلفة أهمها:

1. الوصلة التناكية (التقابلية): وتكون إما مستقيمة (قائمة) وإما مشطوفة، والوصلة التناكية المستقيمة تكون إما مغلقة للحام القطع ذات السُّمك الأصغر من (3mm) وإما مفتوحة للحام القطع ذات السُّمك الأكبر من ذلك حتى سماكة (5mm)، لأجل الحصول على تغلغل كاف لخط اللحام، والشكل (13) يُبيّن وصلة تناكية قائمة.


2. الوصلة التناكية ذات الحواف المشطوفة: وتُصمّم بأشكال مختلفة بناءً على سُمك المعدن المراد لحامه، ومن هذه الأشكال على سبيل المثال:

- الوصلة التناكية ذات الشطفة المفردة، والشكل (14) يوضح ذلك.

- الوصلة التناكية المفردة حرف (V) وتكون زاوية شطف كل قطعة من (30° - 35°)، والشكل (15) يوضح ذلك.


- الوصلة التناكية حرف (V) المزدوجة حرف (X)، ويُستعمل هذا النوع من الوصلات للحام الصفائح للسُّمك من (10-18 mm)، والشكل (16) يوضح ذلك.

ب - الوصلة التطابقية: ويوجد منها نوعان؛ المفردة والمزدوجة التطابقية:

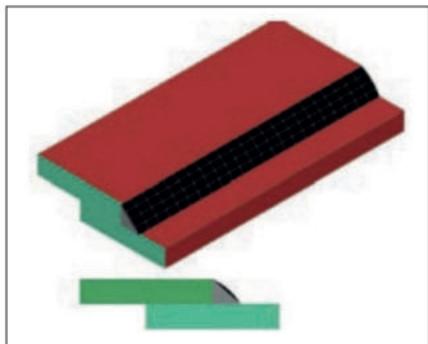


الشكل (17): الوصلة التطابقية المفردة.

1. الوصلة التطابقية المفردة: تُعد من الوصلات السهلة التحضير، وُتُسْتَعْمَل للحام الصفائح ذات السموك لغاية (18mm)، وُتُصَمَّم كما في الشكل (17).

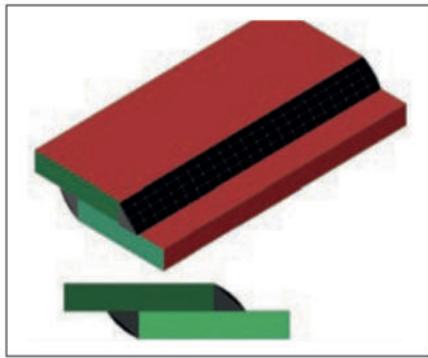

الشكل (18): الوصلة التطابقية المزدوجة

2. الوصلة التطابقية المزدوجة: وصلة متينة جدًا تتحمل إجهادات عالية وقليلة التكلفة، ولا تتطلب رواجاً كبيراً في الاستعمال، وُتُصَمَّم كما في الشكل (18).

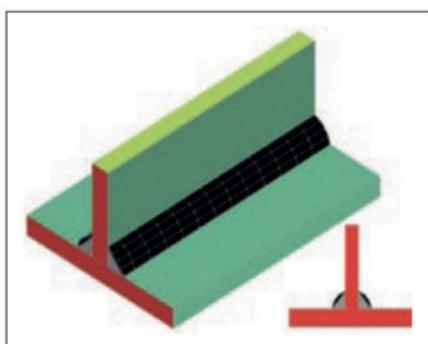


الشكل (19): الوصلة التعامدية القائمة شکل حرف (T).

ج - الوصلة التعامدية شکل حرف (T): تُصَمَّم هذه الوصلة بتركيب حافة إحدى القطعتين فوق سطح الأخرى بزاوية (90°)، وُتُسْتَعْمَل تصاميم مختلفة لهذه الوصلة منها:


1. الوصلة التعامدية القائمة شکل حرف (T): تُسْتَعْمَل هذه الوصلة للحام الصفائح التي يقل سمك كل منها عن (5mm)، وُتُصَمَّم كما في الشكل (19).

2. الوصلة التعامدية بشطفة مزدوجة شکل حرف (T): وُتُصَمَّم بشطف القطعة العلوية من الجهتين؛ وذلك لإمكانية لحامها من الجهتين كما في الشكل (20).

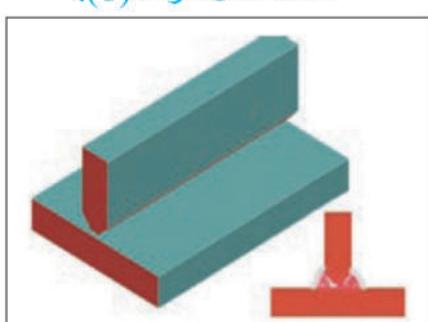

الشكل (20): الوصلة التعامدية بشطفة مزدوجة شکل حرف (T).

د - الوصلة الركنبية (الزاوية): وتصمم بـ (3) أشكال: الركنبية المفتوحة (أ)، والركنبية نصف المغلقة (ب)، والركنبية المغلقة (ج) كما هو موضح بالشكل (21).

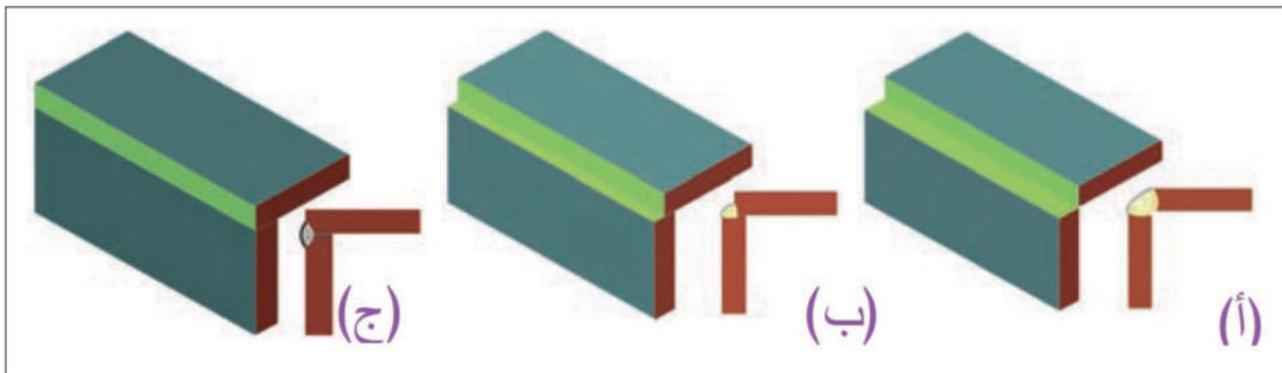

الشكل (21): الوصلة الركنبية.

الكترودات اللحام المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي:

الكترود اللحام: قضيب معدني شبيه في تركيبه للمعدن المراد لحامه، ومغطى بطبقة خارجية من البودرة، ويكون عاريًا من أحد طرفيه (30mm) تقريبًا، ليجري توصيله بمقبض اللحام. وتتلخص وظائفه في توليد القوس الكهربائي، وتوليد غازات لحماية بركة الصهر ، وإمداد خط اللحام بمعدن التعبئة .

تصنيف الكترودات اللحام: تصنف الكترودات اللحام حسب المعدن المصنوعة منه، وتصنع الكترودات اللحام من المعادن الآتية: (فولاذ طري، فولاذ عالي الكربون، سبائك فولاذية خاصة، حديد السكب، المعادن غير الحديدية). كما وضعت الشركات المصنعة لإلكترودات اللحام رموزاً خاصة لهذه الإلکترودات لسهولة استعمالها، والأكثر شيوعاً الترميز الآتي كما في الشكل (22).



الشكل (22): ترميز الكترودات اللحام.

يوضح الشكل (23) هذه الرموز على الإلكرودات، كما توفرها الشركات المصنعة لها.



الشكل(23): رموز الإلكرودات التي توفرها الشركات المصنعة.

رموز الإلكرودات واستعمالاتها:

- **E 60 10 :** مصمم للحام في أوضاع اللحام جميعها، ونوع التيار مستمر قطبية معكوسة؛ إذ يُستعمل في عدّة مجالات، منها لحام الخزانات، والجسور، والأنابيب، وتصنيع السفن.
- **E 60 11 :** مصمم للحام في أوضاع اللحام جميعها، ونوع التيار مستمر ذو قطبية معكوسة وتيار متناوب؛ إذ يُستعمل في عدّة مجالات، منها لحام الخزانات، والجسور، والأنابيب، وتصنيع السفن.
- **E 60 13 :** مصمم للحام في أوضاع اللحام جميعها، ونوع التيار مستمر ذو قطبية مستقيمة وتيار متناوب؛ إذ ينحصر استعماله في لحام الصفائح غير السميكة.
إضافة إلى إلكرودات أخرى لها مواصفات واستعمالات خاصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

E 60 12 , E 60 14 , E 60 18 , E 70 12 , E 60 17 , E 70 24 , E 70 27

ويُحدّد قياس قطر القلب المعدني للإلكرود قطر هذا الإلكرود، وتكون أقطار الإلكرودات كما يأتي:
(300mm, 450mm)، والأطوال الأكثر استعمالاً هي: (1.25 , 1.50 , 2.5 , 3.25 , 4 , 6) mm

• بالاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة، اذكر أنواعاً ورموزاً أخرى لإلكرودات اللحام.

• بالاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة، وضح كيف تُخزن إلكرودات اللحام بالشكل

الصحيح.





- 1 - عَرَفَ عَمَلِيَّةُ الْلَّهَامُ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ الْيَدَوِيِّ.
- 2 - اذْكُرْ (٣) أَوْضَاعَ لِعَمَلِيَّةِ الْلَّهَامِ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ الْيَدَوِيِّ.
- 3 - مَا أَنْوَاعُ التَّيَارِ الْمُسْتَعْمَلُ فِي عَمَلِيَّةِ الْلَّهَامِ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ الْيَدَوِيِّ لِلْلَّهَامِ الْمَعَادِنِ؟
- 4 - حَدَّدِ الْعَوَافِلُ الَّتِي يَجْرِي عَلَى أَسَاسِهَا اخْتِيَارُ نَوْعِ الْقَطْبِيَّةِ فِي عَمَلِيَّةِ الْلَّهَامِ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ.
- 5 - مَيَّزْ بَيْنَ دَارَةِ الْلَّهَامِ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ لِكُلِّ مِنَ التَّيَارِيْنِ الْمُبَاشِرِ وَالْمُتَرَدِّدِ.
- 6 - عَلَّلْ مَا يَأْتِي:

عدم استعمال آلات لحام التيار المتناوب في الأماكن النائية.

- 7 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

(1) يُعرَفُ الْلَّهَامُ (بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ)، بِأَنَّهُ مَجْمُوعَةُ مِنَ الْعَوَافِلِ يَنْتَجُ مِنْهَا:

- أ - تِرَابِطُ الْمَعْدَنِ بِوَسَاطَةِ التَّسْخِينِ.
- ب - تِرَابِطُ الْمَعْدَنِ بِوَسَاطَةِ التَّسْخِينِ وَالْإِكْتَرُودِ تَعْبِئَةً.
- ج - تِرَابِطُ الْمَعْدَنِ بِوَسَاطَةِ إِلْكَتْرُودِ تَعْبِئَةً.
- د - تِرَابِطُ الْمَعْدَنِ بِوَسَاطَةِ الضَّغْطِ.


(2) فِي آلاتِ الْلَّهَامِ ذَاتِ التَّيَارِ الْمُسْتَمِرِ، فَإِنَّ دَارَةَ الْقَطْبِيَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ تَوْصِيلِ:

- أ - إِلْكَتْرُودُ الْلَّهَامِ مُوصُولًا بِالْقَطْبِ السَّالِبِ.
- ب - إِلْكَتْرُودُ الْلَّهَامِ مُوصُولًا بِالْقَطْبِ الْمَوْجِبِ.
- ج - قَطْعَةُ الْعَوْلَمِ بِالْقَطْبِ السَّالِبِ.
- د - إِلْكَتْرُودُ الْلَّهَامِ مُوصُولًا بِأَحَدِ الْقَطْبِيْنِ.

3) من رمز الإلكترود (E 60 10)، فإنَّ الرقم (60) يدلُّ على:

- أ - إلكترود.
- ب - وضع اللحام.
- ج - نوع البودرة.
- د - قوة الشد.

8 - ضع الأجزاء المرقمة على آلة اللحام الموجودة في الشكل الآتي، ثم حدد اتجاه التيار والقطبية إذا كانت آلة اللحام تعمل بالتيار المباشر بقطبية معكوسة.

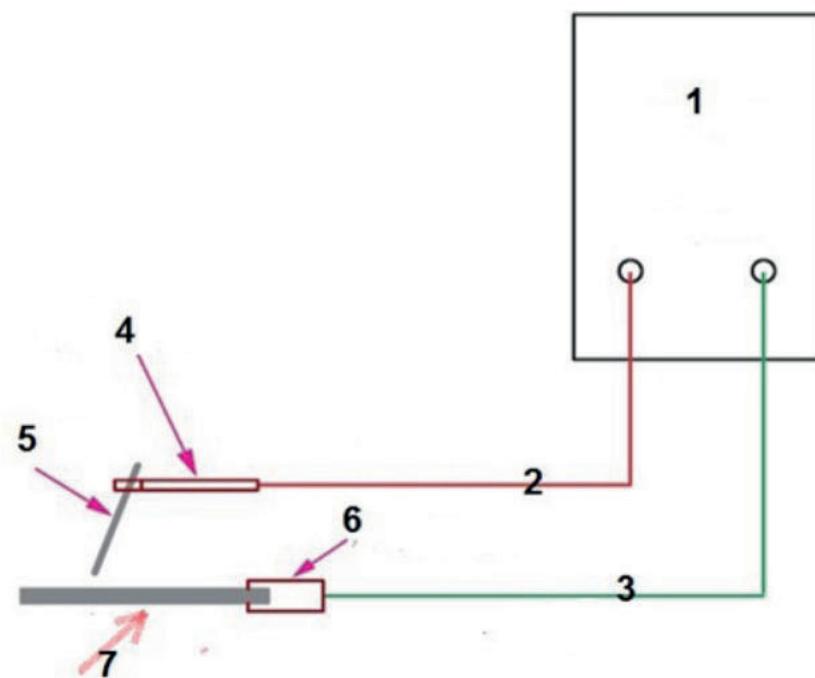



ثانيًا: اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يُتعرّف مفهوم اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي ومزایاه.
- يذكر خطوات تهيئه مكان العمل المناسب وتحضيره.
- يُصنّف وصلات اللحام المستعملة.
- يُتعرّف طرائق إشعال القوس الكهربائي.
- يُحدّد خطوات اللحام في الوضع الأرضي للوصلات المختلفة، وإجراءاته، وزواياه.



انظر وتساءل

ما اسم وضع اللحام المستعمل في الشكل
أعلاه؟ هل تلحّم الوصلات جميعها في
وضع واحد في الحياة العملية؟


استكشف



في حالات معينة، يفرض علينا الوضع الراهن أن نختار وضعًا معيناً للحام بالقوس الكهربائي. نقاش زملاءك ومعلمك في ذلك!

مفهوم اللحام بالقوس الكهربائي بالوضع الأرضي ومزاياه

اللحام في الوضع الأرضي، هو وضع لحام ثُبّت فيه القطعة المراد لحامها بمستوى يوازي سطح الأرض، ويكون خط اللحام كذلك موازياً لسطح الأرض، وتقع قطع العمل تحت مستوى اليد. وهذا الوضع هو أسهله أوضاع اللحام وأسرعها إنجازاً وأكثرها دقة، ويترسّب فيه المعدن المنصهر على سطح قطعة العمل. انظر إلى الشكل (1) الذي يوضح اللحام في الوضع الأرضي.

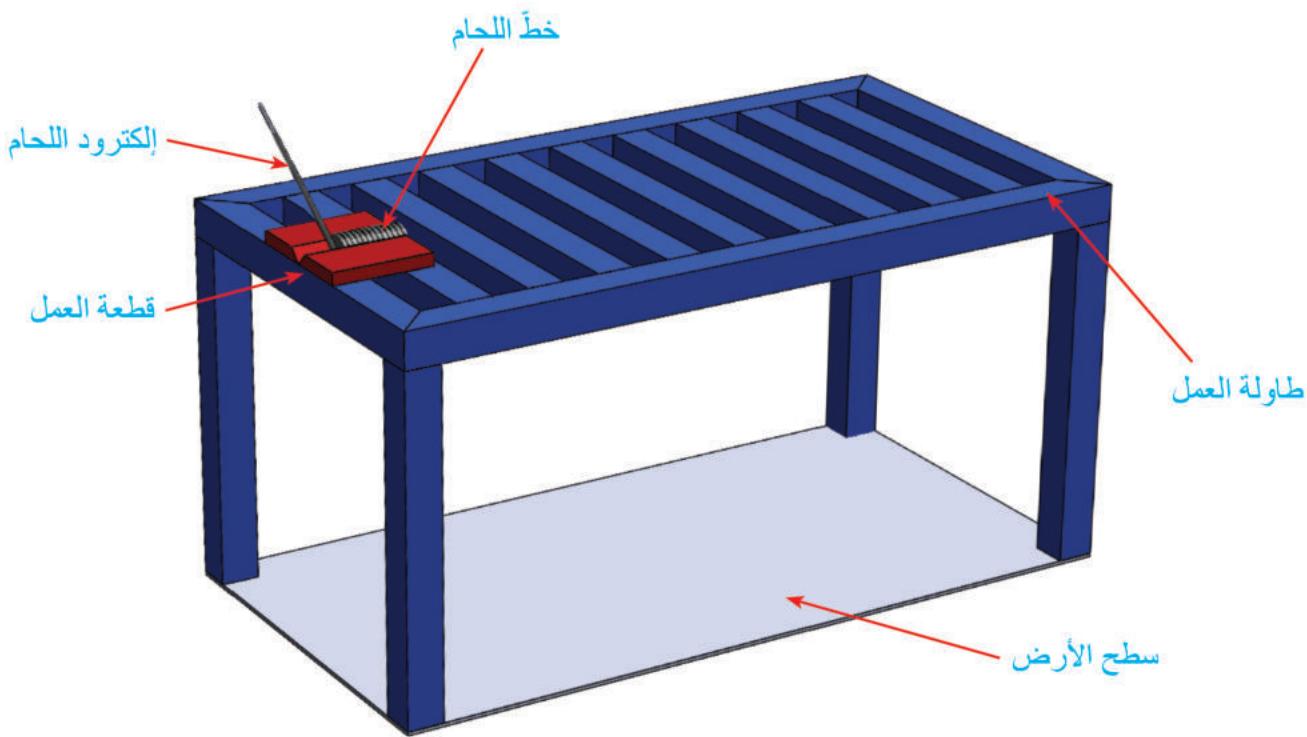

الشكل (1): اللحام في الوضع الأفقي.

الكترود اللحام وزواياه:


تُستعمل في عمليات اللحام زاويتان، هما: زاوية العمل وزاوية الحركة؛ إذ تُبيّن زاوية الحركة ميلان الكترود اللحام مع محور خط اللحام، بينما تُبيّن زاوية العمل ميلان الكترود اللحام عن المحور المعتمد مع محور خط اللحام.

زوايا ميل إلكترود اللحام في الوصلات:

لزوايا ميل إلكترود اللحام تأثير كبير في تعبئة خط اللحام وشكله وتغلغله، ومن هذه الزوايا:


1 - زاوية اللحام في الوصلة التناكية، ويوجد منها نوعان:

أ - زاوية الحركة: الزاوية المحصورة بين خط اللحام ومحور إلكترود اللحام، أو الزاوية المحصورة بين المحور العمودي على خط اللحام ومحور إلكترود اللحام، وتقيس هذه الزاوية مستوى سطح قطعة العمل، و**يُبيّن الشكل (4) زاوية الحركة**.

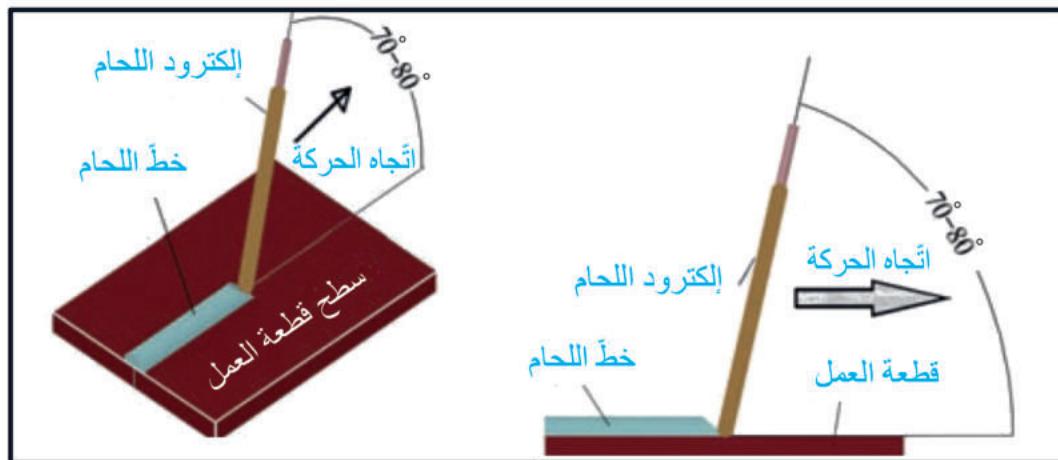

الشكل(4): زاوية الحركة.

ب - زاوية العمل: الزاوية الثانية التي تصف وضع إلكترود اللحام على قطعة العمل، وهي الزاوية الواقعة بين المحور العمودي (90°)، على سطح قطعة العمل أو محور إلكترود اللحام، والمحور العرضي لخط اللحام، و**يُبيّن الشكل (5) زاوية العمل**.

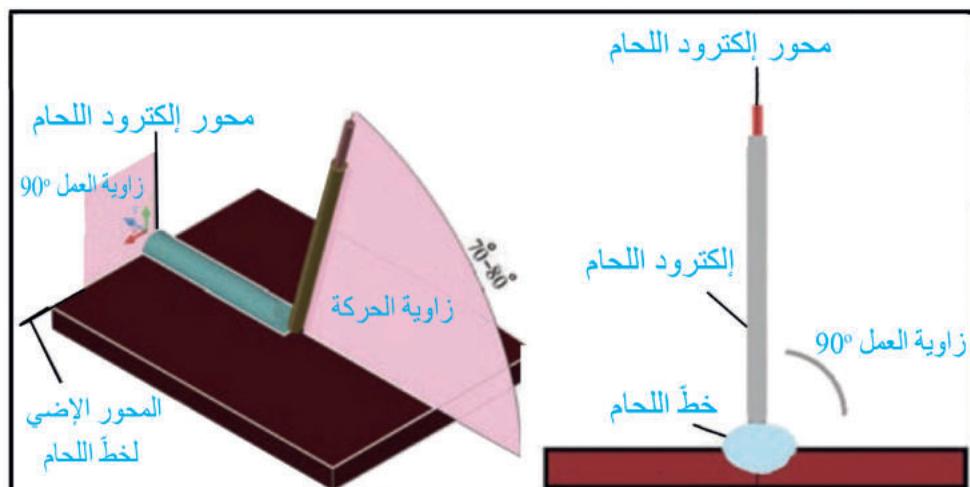


الشكل(5): زاوية العمل.


2 - زوايا اللحام بالوصلة التطابقية:

من أسهل الوصلات المستعملة، ولا تحتاج إلى تحضير مسبق، وتمتاز بمتانتها. ويُبيّن الشكل (6) زاوية ميل الإلكترود للوصلة التطابقية، بينما يُبيّن الشكل (7) زوايا اللحام (زاوية الحركة، وزاوية العمل)

للوصلة التطابقية.

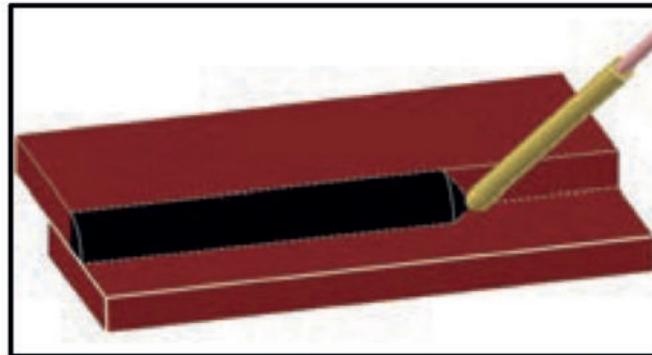

الشكل (6): زوايا اللحام للوصلة التطابقية.

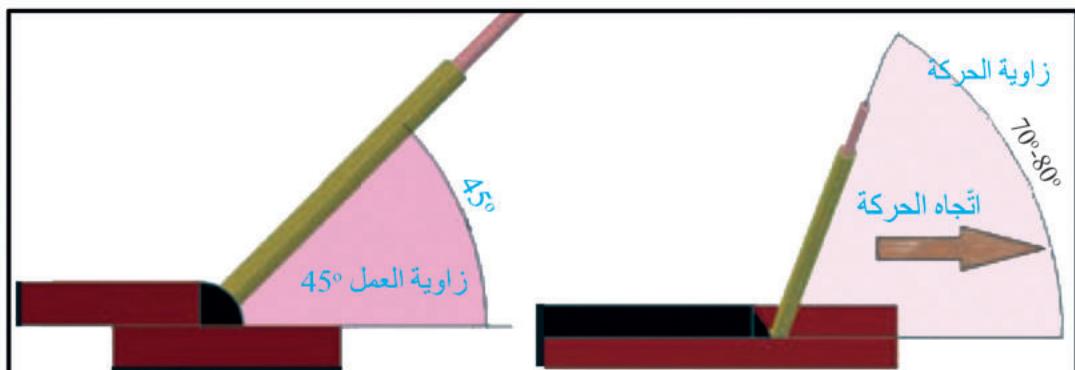

الشكل (7): زوايا اللحام (زاوية الحركة، وزاوية العمل) للوصلة التطابقية.

خطوات اللحام في الوضع الأرضي للوصلات المختلفة وإجراءاتها، وزوايا ميل سلك اللحام:

لا بدّ لعامل اللحام من القيام بإجراءات قبل الشروع في عملية اللحام، ومنها تقطيع القطع؛ أي تثبيتها ببعضها قبل لحامها لتلافي ظهور التشوّهات الناتجة من عمليات اللحام من تمدد وتقلص. وتجري عمليات اللحام في الوضع الأرضي للوصلات المختلفة على النحو الآتي:

1. تجهيز محطة اللحام، والتأكد من صلاحيتها.
2. تنظيف قطعة العمل بفرشاة السلك، و اختيار إلكترود اللحام المناسب، وثبتته في المكان المخصص له.
3. ضبط التيار بما يتاسب مع سمك القطعة المراد لحامها.
4. ثبيت قطعّي العمل بالتنقيط. ومن ثم، إجراء عملية اللحام بحركة تموجية بسيطة مع المحافظة على زاوية العمل والحركة وطول القوس في أثناء عمليات اللحام، فتكون زوايا سلك اللحام (70° - 80°) باتجاه خط اللحام، وتكون زاوية السلك مع قطعة العمل (90°).

بالاستعانة بمصادر المعلومات المتاحة، وضح المقصود في الوضع المركب (أرضي أفقي).





- 1 - ما مميزات الوضع الأرضي للحام بالقوس الكهربائي؟
- 2 - كيف تجري تهيئة مكان العمل المناسب لعمليات اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي؟
- 3 - صنف وصلات اللحام المستعملة بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي.
- 4 - اذكر (3) من أدوات ومتطلبات السلامة الشخصية عند اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأرضي.
- 5 - أجب بـ (نعم) أو (لا) عما يأتي:
 - أ - يُعد الوضع الأرضي أسهل أوضاع اللحام على الإطلاق ().
 - ب - تُستعمل الحركات التموجية لزيادة عرض خط اللحام ().
 - ج - لا يوجد فرق بين زاوية العمل وزاوية الحركة في اللحام ().
- 6 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
 - (1) درجة زاوية العمل في الوصلة التتابقية:

أ - 40° ب - 90° ج - 45° د - 15° .

 - (2) مقدار زاوية حركة الإلكترود عند لحام الوصلة التتابقية في الوضع الأرضي:

أ - 90° ب - 120° ج - 70° د - 45° .

 - 7 - حدد الأسباب المؤدية إلى حدوث التشوهات والانكماس في أثناء عملية اللحام.

ثالثاً: اللحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأفقي

الناتجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يتعرّف للحام بالقوس الكهربائي في الوضع الأفقي.
- يتعرّف حركة إلكترود اللحام المستعملة في اللحام في الوضع الأفقي، وزوايا اللحام.
- يوضح كيفية التغلب على صعوبات اللحام في الوضع الأفقي.
- يميّز أنواع الوصلات المستعملة في اللحام بالقوس الكهربائي، في الوضع الأفقي.
- يحدّد الخطوات والإجراءات المتّبعة، عند إجراء عمليات اللحام في الوضع الأفقي.

النظر...
وتساءل



ما اسم وضع اللحام المستعمل في الشكل أعلاه؟ ما تأثير الجاذبية الأرضية في عملية اللحام في الوضع المستعمل في الشكل أعلاه؟




ما الصعوبات التي يواجهها فنّي اللحام عند استعماله الوضع الأفقي في عملية لحام وصلة تناكية؟




مفهوم اللحام بالوضع الأفقي

تكون القطع المراد لحامها في الوضع الأفقي موازية للمستوى الرأسي، ويكون محور خط اللحام موازيًا للمستوى الأرضي (أو الأفقي) كما في الشكل (1)، ويكون اتجاه اللحام إما من اليمين إلى اليسار وإما من اليسار إلى اليمين وفقاً لسمك المعدن المطلوب لحامه.

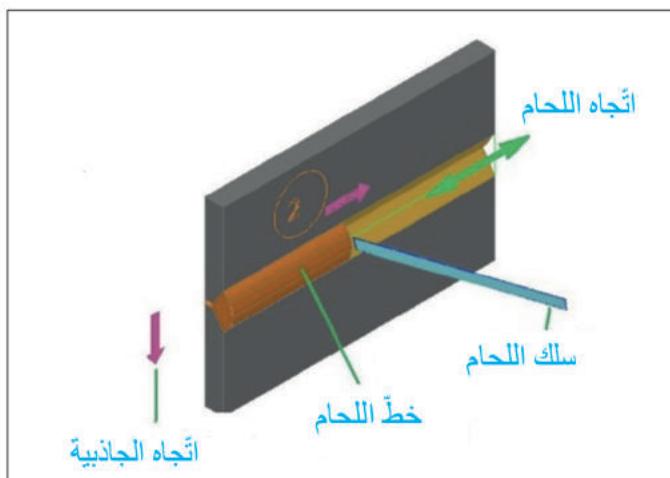

الشكل (1): اللحام في الوضع الأفقي.

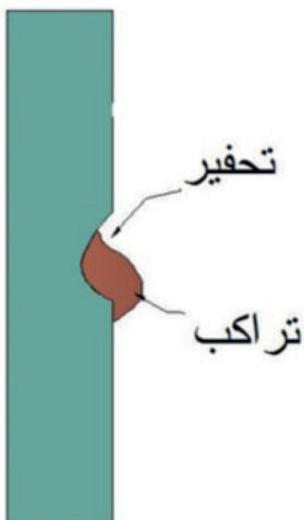

يوضح الشكل (2) وضع اللحام في الوضع الأفقي ومشاكله. هذا الوضع، يؤدي إلى مواجهة عامل اللحام صعوبة في التغلب على مشكلة جريان المعدن المنصهر في بركة الصهر تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية إلى الأسفل، وتجمده على السطح السفلي لخط اللحام، أي على طرف القطعة السفلية؛ إذ يظهر في هذه الحالة عيابان، هما: التحفيير والتراسب كما في الشكل (2).

الشكل (2): التحفيير والتراسب في اللحام في الوضع الأفقي.

ويجري التغلب على هذه المشكلة عن طريق التحكم بدرجة حرارة بركة الصهر عبر اختيار الإلكترون وشدة التيار وزوايا ميل الإلكترون وحركة اليد كما يأتي:

1. اختيار الإلكترون لحام يناسب الوضع الأفقي، وبقطر أقل نسبياً من قطر الإلكترون المستخدم في اللحام في الوضع الأرضي، وأن يكون للإلكترون خاصية سرعة التجمد.
2. تبعاً لتخفيض قطر الإلكترون، يمكن ضبط طول قوس أقصر وشدة تيار أقل؛ لتخفيض درجة حرارة بركة الصهر، وعدم استعمال تيار عالٍ ما أمكن.
3. تختلف زوايا ميل الإلكترون اللحام في الوضع الأفقي، بحيث تتحكم في درجة الحرارة لبركة الصهر والمنطقة المحيطة بها، وسيجري توضيح هذه الزوايا لكلّ نوع وصلة بالتفصيل، ونوع خط اللحام كذلك.
4. حركة اليد: باستعمال الحركة التموجية البسيطة للتحكم في درجة حرارة البحرة حسب نوع خط اللحام، مثلاً لخط الجذر لا تستعمل الحركة التموجية، وأكثر ما تستعمل هذه الحركة في الخطوط النهائية للحام، وتُستعمل الحركات التموجية البسيطة في خطوط التعبئة.

اختيار نوع الإلكترون اللحام المناسب:

اختر الإلكترون لحام يناسب أوضاع اللحام جميعها أو الوضع الأفقي، وإلكترونات سريعة التجمد للحام الفولاذ الطري أهمّها: (E 60 27، E 60 12، E 60 11، E 60 10، E 60 9). وأنسبها للوضع الأفقي وبخاصة خط الجذر هو النوع: (E 60 11)، والنوع (E 60 27) الذي يحتوي على برادة حديد تنتج كمية شرر قليلة وبودرة لحام سهلة الإزالة، ويُستخدم في لحام الفولاذ الطري في الوضع الأفقي عندما يتطلب لحاماً سريعاً وترسيباً كبيراً لمعدن اللحام، ولا يحتاج إلى تيار عالٍ. عند لحام فولاذ بدرجة أعلى من الصلادة ولحام خطوط التعبئة والخط النهائي استخدم الإلكترونات: (E 70 14)، و(E 70 24)، و(E 70 18).

شدة تيار اللحام:

يُعد اختيار شدة التيار المناسب من أهم العوامل التي تمكّنك من التحكم في طول قوس اللحام وحجم بركة الصهر. ومن ثم، الحصول على خط لحام جيد. ويعتمد اختيار شدة التيار على قطر الإلكترون اللحام، الذي يكون عادة مكتوباً على علبة الإلكترونات اللحام، نوع التيار المناسب ومقداره، وكذلك نوع القطبية إذا كان نوع الإلكترون يصلح للتيار المستمر. يُبيّن الجدول (4) مدى شدة التيار المستخدم في اللحام لأنواع وأقطار مختلفة من الإلكترونات اللحام.

الجدول (4): مدى شدة التيار المستخدم في اللحام لأنواع وأقطار مختلفة من إلكترودات اللحام.

شدة التيار بالأمبير						نوع الإلكترود
E6018	E6016	E6013	E6012	E6011	E6010	قطر الإلكترود mm
70-110	75-105	40-85	40-90	50-70	40-80	2.5
90-165	100-150	70-120	75-130	85-125	70-130	3.25
125-220	140-190	130-160	120-200	130-160	110-165	4


حركة إلكترود اللحام وزواياه:

تعلّمت في مفهوم الوضع الأفقي الصعوبات التي قد تواجهها عند اللحام في هذا الوضع، وكيفية التغلب عليها عن طريق اختيار إلكترود اللحام والتيار المناسبين، وستتعرّف الآن كيف تحدّد زوايا ميل إلكترود اللحام وحركته لوصلة اللحام التناكية في الوضع الأفقي.

الوصلة التناكية


التناكية المستقيمة المغلقة: تُستعمل هذه الوصلة للقطع التي يقل سمكها عن (3) مم، ويجري استعمال إلكترود E6011 وقطره $\geq 3\text{mm}$ حسب سماكة القطعة، وأما شدة التيار، فتضبط حسب قطر الإلكترود المكتوب على العلبة، وحسب الجدول (4).

زاوية العمل: هي زاوية ميل الإلكترود مع القطعة السفلى بالنسبة إلى الخط المتعامد مع خط اللحام، وتتراوح بين (75-85) $^{\circ}$ ، أي إن القوس يكون موجّهاً باتجاه القطعة العلوية كما في الشكل (4).

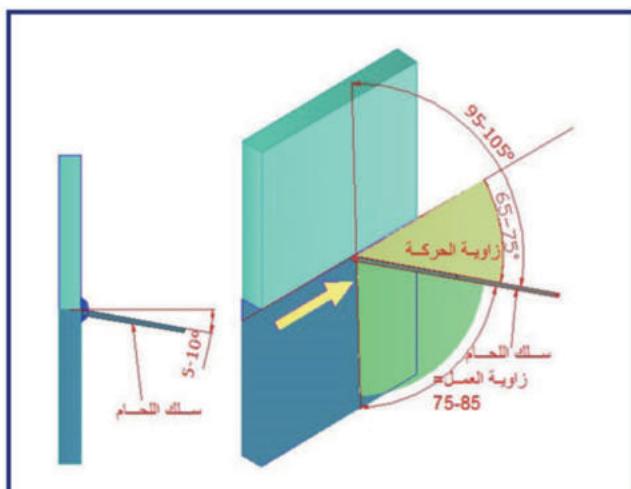

الشكل (4): زوايا ميل الإلكترود اللحام.

زاوية الحركة: هي زاوية ميل إلكترود بالنسبة إلى خط اللحام باتجاه المسير من $(75 - 65)^\circ$ كما في الشكل (4)، لاحظ في هذه الحالة أن نفتح القوس يكون إلى الخلف؛ أي باتجاه معاكس لاتجاه حركة سير خط اللحام. ويبين الشكل (5) أثر تغيير زاوية الحركة على بناء خط اللحام من حيث التغلغل أو السمك وعرض خط اللحام.

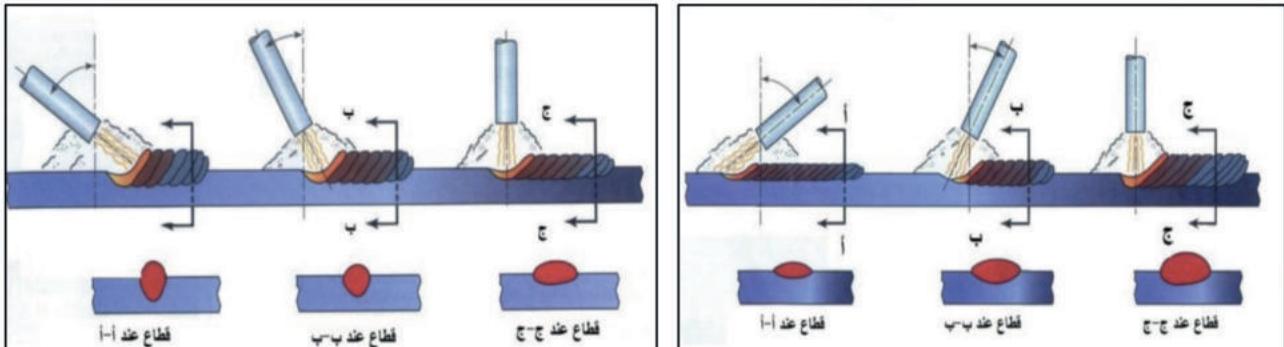

حركة الإلكترود $\geq 90^\circ$

حركة الإلكترود $\leq 90^\circ$

الشكل (5): أثر زاوية الحركة في التغلغل وعرض خط اللحام.

فكرة


مستعيناً بالشكل (5)، وبعد الرجوع إلى مصادر المعلومات المتاحة، وضح تأثير زاوية الحركة في عمق التغلغل، وعرض خط اللحام وجودته.

حركة اليد: أفضل حركة يد (إلكترود) للوصلة المستقيمة المغلقة؛ للتحكم في حرارة بركة الصهر، هي حركة الأكتاف المستقيمة كما في الشكل (7).



الشكل (7): حركة الأكتاف المستقيمة.

التاكية المستقيمة المفتوحة: تُستعمل هذه الوصلة لقطع يتراوح سمكها بين (3 - 5) مم، وتكون المسافة بين القطعتين متساوية لقطر إلكترود اللحام، ويجب التحكم في سرعة تحريك إلكترود اللحام المناسبة للمحافظة على حرارة بركة الصهر؛ لتفادي التحفيز في الطرف العلوي لوصلة اللحام والترابك على القطعة السفلية، ويوضح الشكل (8) زوايا ميل إلكترود، وفي هذه الحالة تحتاج إلى خط لحام: الأول هو خط الجذر، ويُستعمل في لحام إلكترود نوع E6011 قطره (2.4) مم، وتيار شدّته من (80 - 85) أمبير، والثاني هو لحام تعبيئة، ويُستعمل فيه إلكترود نوع E6010 قطره (3.2) مم، وشدّة تيار من (80 - 90) أمبير.

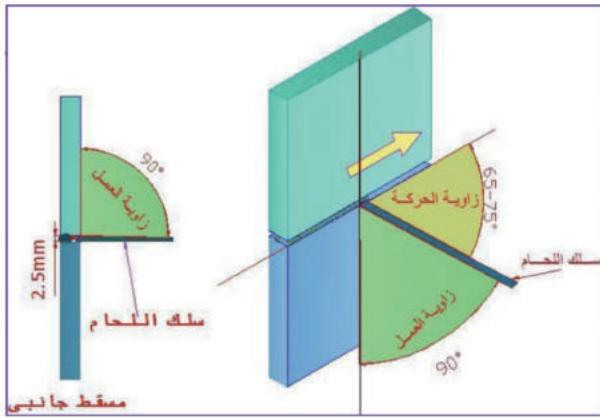


الشكل (8): زوايا ميل الإلكترود للوصلة المستقيمة المفتوحة.

نوع القطبية: نستعمل في هذه الوصلة القطبية المعكوسة (الموجبة).

فَكَرْ

ما سبب استعمال القطبية المعكوسة في الوضع الأفقي؟

حركة اليد: أفضل حركة يد (الإلكترود اللحام) للوصلة المستقيمة المفتوحة؛ للتحكم في حرارة بحرقة اللحام، هي حركة حرف (J)؛ إذ يدفع الإلكترود بين القطعتين لزيادة التغلغل بينهما كما في الشكل (9).

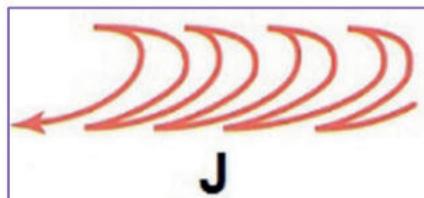

الشكل (9) حركة موجية حرف (J).

باستعمال مصادر المعلومات المتاحة، وضح كيف تلحّم وصلة تناكية بشطفة مفردة، سُمكها (15mm)، مبيّنا قطر الإلكترود ورموز الإلكترودات المستعملة، وزوايا ميل كل خط لحام، إضافة إلى زاوية العمل لكل خط.

الإثراء.. والتوسيع





القياس والتقويم



- 1 - ما المقصود بالوضع الأفقي للحام؟
- 2 - اذكر أهم المشكلات التي يواجهها عامل اللحام المتدرّب في الوضع الأفقي.
- 3 - كيف يمكن التغلب على المشكلات التي يواجهها عامل اللحام الخاصة في الوضع الأفقي؟
- 4 - حدد مواصفات إلكترود اللحام الواجب استعماله في لحام خط الجذر، وفي لحام خطوط التعبئة لوصلة شطفة (V) في الوضع الأفقي، مبيناً رمز كلّ منهما.
- 5 - ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:
 - (1) في عملية اللحام في الوضع الأفقي، يكون:
 - أ - خط اللحام موازياً للمستوى الرأسي.
 - ب - خط اللحام موازياً للمستوى الأرضي والأفقي.
 - ج - خط اللحام فوق مستوى رأس العامل.
 - د - اتجاه خط اللحام من أسفل إلى أعلى.
 - (2) في عملية اللحام في الوضع الأفقي، ينساب المعدن المنصهر باتجاه:
 - أ - منتصف خط اللحام.
 - ب - القطعة السفلية.
 - ج - القطعة العلوية.
 - د - اليمين.


رابعاً: عيوب اللحام بالقوس الكهربائي

النّتاجات

يُتوقع من الطالب بعد فهم هذا الدرس أن:

- يَتَعَرَّفُ عَلَى عِيوبِ اللَّهَامِ بِالْقَوْسِ الْكَهْرَبَائِيِّ الْعَادِيِّ.
- يُحَدِّدُ عِيوبَ فِي وَصَلَاتِ اللَّهَامِ الْمُخْتَلِفَةِ.
- يُمْيِزُ أَسْبَابَ عِيوبِ عَلَى وَصَلَاتِ اللَّهَامِ الْمُخْتَلِفَةِ.
- يَقْتَرَحُ حَلَوْاً لِتَفَادِي عِيوبِ اللَّهَامِ فِي الْوَصَلَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ.

انظر...
وتساءل

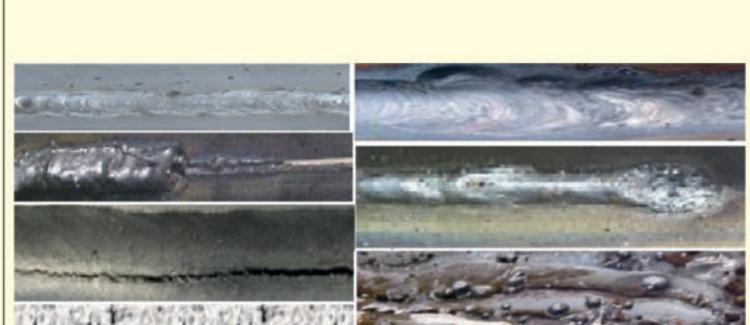

ما زالت الأشكال في الصورة أعلاه؟ هل لعيوب اللحام تأثير في الكلفة المادية للمشغولات؟ وضح ذلك.

استكشف |

اذهب إلى مكان حفظ التمارين والمشغولات المنجزة في المشغل، وتفحّص الوصلات الملحومة المختلفة، وارصد العيوب الموجودة على كلّ وصلة، وصورّها إن وجدت ودونها في دفترك.

صنّف هذه العيوب ضمن مجموعات تتشابه في ما بينها، مُبيّناً أسماءها.

عيوب اللحام؛ وأسبابها، وطرق علاجها

تؤدي عيوب اللحام إلى ضعف المشغولات الملحومة، ما يؤدي إلى فشلها بانهيارها بالكسر مثلاً، أو إخفاقها في أداء الوظائف المتواخدة منها؛ كضعف مقاومتها الميكانيكية، أو تغيير شكلها الهندسي أو أبعادها، أو حتى مظهرها الخارجي، ويؤدي هذا الفشل كثيراً إلى حوادث مؤسفة لحياة الناس وسلامتهم، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الفادحة، ومن الطبيعي أن الوقاية من تلك الإخفاقات خير من علاجها. وللوقاية من حالات فشل الأجزاء الملحومة ومعالجتها، فلا بد من معرفة أسبابها أولاً. وفي ما يأتي وصف لأهم عيوب اللحام وأسبابها وإجراءات الوقاية منها:

1 - الرذاذ (الطرطشة) Weld Spatter: تجمد قطرات صغيرة من المعدن المنصهر على شكل حبيبات على خط اللحام أو خارجه. وهو بحد ذاته لا يؤدي إلى ضعف المقاومة الميكانيكية للملحومة، لكنه يؤدي إلى مظهر رديء ويتطلب تكاليف إضافية للتنظيف. يُبيّن الشكل (1) عيب اللحام المسمى الرذاذ (الطرطشة).



الشكل (1): عيب اللحام المسمى الرذاذ (الطرطشة).

2 - التحفيير (النخر) Undercut: يتشكّل أخدود موازٍ لخط اللحام، ما يؤدي إلى ضعف مقاومة الشد للملحومة. يُبيّن الشكل (2) عيب اللحام المسمى التحفيير (النخر)، ومن أسباب هذا العيب زوايا الإلكتروود غير مناسبة، إذ يمكن ضبط زوايا ميل الإلكتروود لتلاشي هذا العيب.



الشكل (2): عيب اللحام المسمى التحفيير (النخر).

3 - خط لحام خشن وغير منتظم **Rough Welding**: مظهر رديء لخط اللحام، قد يؤدي إلى تشكّل الإجهادات المختلفة. يُبيّن الشكل (3) عيب اللحام المسمى خط لحام خشن وغير منتظم.



الشكل (3): عيب اللحام المسمى خط لحام خشن وغير منتظم.

4 - المسامية والفجوات السطحية **Porosity and Surface Holes**: مظهر رديء لخط اللحام، قد يؤدي إلى تشكّل الإجهادات المختلفة. يُبيّن الشكل (3) عيب اللحام المسمى خط لحام خشن وغير منتظم. ومن الأسباب التي تسبب هذه العيوب وجود رطوبة أو أوساخ وصداً، وسرعة تجمد بركة اللحام، وقوس كهربائي طويل، ولعلاج هذه المشكلات، يجب تنظيف وصلة اللحام، والحفاظ على أطول مدة لبركة اللحام، وتقليل طول القوس.



الشكل (4): عيب اللحام المسمى المسامية والفجوات السطحية.

5 - انصهار قليل **Poor Fusion**: يؤدي الانصهار الجيد إلى التحام حواف وصلة اللحام مع معدن اللحام بشكل جيد من دون أثر للانفصال، ويبدو الانصهار القليل غالباً واضحاً للعيان على شكل مناطق غير ملحومة بشكل كافٍ، تؤدي إلى ضعف كبير في الخصائص الميكانيكية. يُبيّن الشكل (5) عيب اللحام المسمى الانصهار القليل.




الشكل (5): عيب اللحام المسمى الانصهار القليل.

6 - تغفل ضحل (قلة عمق اللحام): يقصد بالتلغلل عمق دخول معدن اللحام إلى معدن الأساس، وهو شرط ضروري للحصول على أقصى مقاومة ميكانيكية. يُبيّن الشكل (6) عيب اللحام المسمى التغلل الضحل.



الشكل (6): عيب اللحام المسمى التغلل الضحل.

7 - التشققات Cracking: بعض التشققات في منطقة اللحام مرئي وبعضها الآخر غير مرئي، وتنشأ التشققات في وقت مقارب لعملية اللحام أو بعدها بقليل، وتنقسم إلى نوعين: التشققات الساخنة والتشققات الباردة، وتنشأ التشققات الساخنة عند درجات الحرارة العالية، بينما تنشأ التشققات الباردة بعد وصول درجة حرارة الملحومة إلى درجة حرارة الغرفة، وتنتج التشققات بسبب عوامل التقلاص والتتمدد. يُبيّن الشكل (7) عيب اللحام المسمى التشقق، وتحدث هذه التشققات بسبب استعمال شدة تيار عالي أو لحام قطع بإلكترودات مكشوفة للرطوبة، تعالج هذه المشكلات باستعمال شدة تيار مناسبة، واستخراج الرطوبة من إلكترودات اللحام.

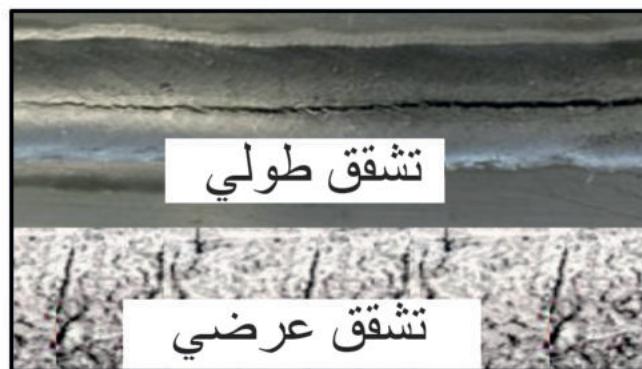

الشكل (7): عيب اللحام المسمى المسامية والفجوات السطحية.

بالرجوع إلى الإنترنت، اكتب تقريراً عن عيوب اللحام المختلفة، وأسبابها وطرائق علاجها، وقدّمه لمعلمك.





- 1 - اذكر (5) من عيوب اللحام.
- 2 - ما العيوب اللذان يُصاحبان عملية اللحام في الوضعين الرأسي، والأفقي؟
- 3 - ما الأسباب المحتملة وطرائق العلاج، لعيوب اللحام المسمى التحفيز؟
- 4 - ما الأسباب المحتملة وطرائق العلاج، لعيوب اللحام المسمى المسامية والفتحات السطحية؟
- 5 - ما الأسباب المحتملة وطرائق العلاج، لعيوب اللحام المسمى التشقّق؟



التعليمات الواجب اتباعها في أثناء العمل

- 1 - التأكّد من سلامة التوصيلات الكهربائية لآلية اللحام بالقوس الكهربائي.
- 2 - ارتداء وجه اللحام المصنوع من مواد خفيفة وقاسية، غير قابلة للحريق وعازلة للحرارة والكهرباء؛ لحماية العينين من الإشعاعات الضارّة.
- 3 - ارتداء قفافiz اللحام في أثناء العمل؛ لحماية اليدين من الإشعاعات والحرارة العالية، وتكون مصنوعة من الجلد وغير موصلة للحرارة.
- 4 - ارتداء غطاء الرأس الذي يُلبّس قبل وجه اللحام؛ لحماية الرأس من الشرر المتطاير.
- 5 - ارتداء مريول اللحام المصنوع من مواد عازلة للحرارة وغير قابلة للحريق؛ لحماية الملابس من الشرر.
- 6 - ارتداء حذاء لحام طويل ومحكم؛ لأنّ الشرر قد يدخل من الأحذية العاديّة ويُسبّب حروقاً مؤذية.
- 7 - ارتداء النظارات الشفافة الواقية المصنوعة من زجاج صافٍ أبيض، وتكون لها جوانب لعدم دخول الشوائب من جانبيها؛ لحماية العينين من شظايا الشرر المتطاير عند تنظيف خطوط اللحام.
- 8 - التأكّد من التهوية الكافية لمكان العمل، والتأكّد من نظافته من الأوساخ والزيوت والشحوم والمواد المشتعلة.

اختيار آلة اللحام المناسب للحام بالقوس الكهربائي اليدوي، وتعزّف أجزائها

- يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:
- يتعرّف أدوات الوقاية الشخصية المستعملة في عمليات اللحام.
 - يختار آلة اللحام المناسبة للحام بالقوس الكهربائي اليدوي، حسب طبيعة المشغولة ومكان العمل.
 - يتعرّف أهم مكمّلات اللحام.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العدّ اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدّات السلامة والصحة المهنية. • آلة اللحام ذات التيار المستمر (المباشر). • آلة اللحام ذات التيار المتناوب. • مكمّلات اللحام.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 تعرّف آلة اللحام ذات التيار المستمر (المباشر). ومن مزايا هذه الآلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ملائمتها لأنواع الإلكترونات جميعها، مع إمكانية تغيير نوع القطبية. - القدرة على اختيار تيار مستمر، ويكون الإلكترون موصولاً على القطب الموجب أو السالب. - مصممة خصيصاً للعمل خارج الورش، وفي المناطق التي لا يتوافر فيها التيار الكهربائي؛ إذ توجد أنواع من هذه الآلة تعمل بالوقود. <p>2 تعرّف آلة لحام ذات التيار المتناوب (المتردّد). ومن مزايا هذه الآلة:</p> <ul style="list-style-type: none"> - بساطة التركيب وسهولة الصيانة. - صغيرة الحجم وخفيفة الوزن ورخيصة الثمن، بالمقارنة مع أنواع آلات اللحام الأخرى.

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<ul style="list-style-type: none"> - اللحام بوساطة هذه الآلة يعطي اخترافاً معتدلاً، ويمكن استعمال إلكترودات بأقطار كبيرة مع تيار متزاوب؛ للحصول على نسبة ترسيب لمعدن اللحام بسرعة كبيرة. - إمكانية تزويدها بالطاقة من شبكة الكهرباء المحلية. - انخفاض مستوى الضجيج الصادر من الآلة. - عدم انبعاث الخبث داخل خط اللحام، ما يُنتج خطوط لحام منتظمة خالية من الشوائب.
	<p>تعرّف مكملات اللحام المستعملة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي. وأهمّها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - أكبال اللحام. - موصلات كابل اللحام. - مقبض إلكترود اللحام. - مربط الكبل الأرضي. - مطرقة اللحام. - فرشاة السلك. <p>3</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء					
 <table border="1" data-bbox="262 471 773 548"> <tr> <td>قفازات</td> <td>حذاء</td> <td>مريلة</td> <td>جاكيت</td> <td>أكمام</td> </tr> </table> 	قفازات	حذاء	مريلة	جاكيت	أكمام	<p>تعرف أدوات الوقاية الشخصية المستعملة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي، وأهمها:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ملابس اللحام. - خوذة اللحام. <p>4</p>
قفازات	حذاء	مريلة	جاكيت	أكمام		



- 1 - قارن بين آلات اللحام ذات التيار المتناوب وذات التيار المستمر، من حيث: كمية الحرارة المتولدة على الإلكترود، وسمك القطع المراد لحامها.
- 2 - اذكر (5) من أدوات السلامة المستعملة في عمليات اللحام بالقوس الكهربائي.

التمارين العملية :

التمرين الثاني:

**المهارات الفنية العامة الازمة لتشغيل آلة اللحام
بالقوس الكهربائي اليدوي**

يُتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يُجهز محطة اللحام بالقوس الكهربائي.

- يضبط تيار اللحام المناسب على آلة اللحام، ويُشغلها لبدء عملية اللحام.

- يختار الإلكترود المناسب حسب سُمك معدن قطعة العمل ونوعه، ووضع اللحام.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
	<ul style="list-style-type: none"> • معدّات السلامة والصحّة المهنية. • آلة اللحام ذات التيار المستمر (المباشر). • آلة اللحام بالقوس الكهربائي. • إلكترودات لحام مختلفة الأقطار والرموز. • مكمّلات اللحام.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تفحّص الأجزاء الكهربائية لآلة اللحام ووصلاتها من الاهتراء وخلوّها من الشقوق، وتأكد من جاهزيتها.</p>
	<p>- ثبت كبل القطب السالب (الرجوع) في مكانه المخصص على آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p>
	<p>- ثبت كبل اللحام القطب الموجب (مقبض إلكترود اللحام) في مكانه المخصص على آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>4 - اضبط التيار المناسب حسب سُمك قطعة العمل المراد لحامها بوساطة مفتاح الضبط.</p>
	<p>5 - تأكّد من جاهزية الآلة وصلّيها بالتيار الكهربائي، ثمّ اضغط مفتاح التشغيل.</p>
	<p>6 - اختر إلكترود اللحام المناسب من حيث نوع الإلكترود والقطر، بناءً على سُمك المعدن المراد لحامه حسب وضع اللحام المطلوب.</p>



1 - ما المقصود برمز سلك اللحام (E6013)؟

2 - كيف يجري توصيل دارة اللحام ذات التيار المستمر بقطبية معكوسة؟

التمارين العملية :

التمرين الثالث:

لحام خطوط مستقيمة سطحية بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي، على قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6×150×100)mm


يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يلحّم خطوطاً مستقيمة سطحية في الوضع الأرضي باستعمال آلة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي.


متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	العُدَد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> • قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6×150×100)mm • إكتروود لحام قطره mm (3.25) 	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • أدوات تخطيط ومطرقة. • محطة لحام بالقوس الكهربائي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- تأكّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتهوية والإضاءة.</p> <p>1</p>
	<p>- خطّط قطعة العمل الخاصة بالتمرين، بعد تنظيفها جيّداً من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم باستعمال أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة السلك.</p> <p>2</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>3 - جهز محطة اللحام بالقوس الكهربائي، وتأكد من صلاحية أجزائها، ثم ارتدي أدوات السلامة العامة الخاصة باللحام.</p>
	<p>4 - شغل آلة اللحام.</p>
	<p>5 - ركب إلكترود اللحام في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة في المكان المخصص.</p>
	<p>6 - ثبت الماسك الأرضي بطاولة العمل، ثم ثبت قطعة العمل على طاولة العمل بحيث تكون جاهزة للحام في الوضع الأرضي.</p>

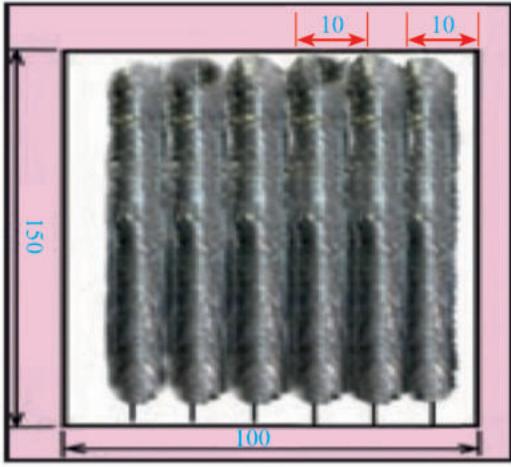الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- تأكّد من عدم ملامسة إلكترود اللحام وقبض اللحام لطاولة العمل، وأنّه معلق في مكانه الصحيح.</p>	7
	<p>- اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسُمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>	8
	<p>- أشعّل القوس الكهربائي، إما بالنقر وإما بالخدش.</p>	9
	<p>- ابدأ بلحام خطوط ثابتة مستقيمة ومتوازية باستعمال الحركة الموجية، حتّى تصل إلى درجة الإتقان.</p>	10

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- حافظ على زوايا اللحام (الحركة، العمل).</p> <p>11</p>
	<p>- حافظ على طول القوس وسرعة اللحام طوال عملية اللحام.</p> <p>12</p>
	<p>- ابدأ بلحام خطوط مستقيمة فوق خطوط العلام جميعها.</p> <p>13</p>
	<p>- بعد الانتهاء من التمرين،أغلق آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p> <p>14</p>

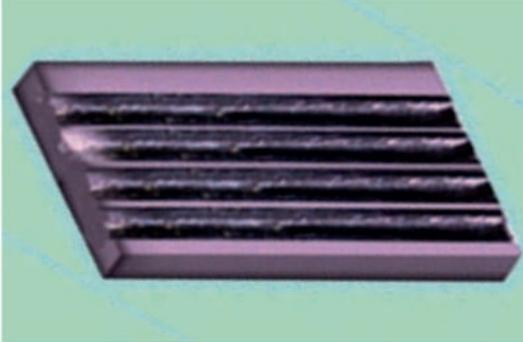الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- نظف القطعة الملحومة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.</p>	15
	<p>- قارن لحامك باللحام الموضح في الشكل المجاور.</p>	16
	<p>- تعرّف العيوب الموجودة في لحامك؛ عن طريق اطلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صفحة (225) لمعرفة السبب المحتمل لذلك.</p>	17



1 - ما طرائق إشعال القوس الكهربائي؟

2 - اكتب قيم زاوية اللحام وزاوية العمل، عند لحام خطوط مستقيمة في الوضع الأرضي.

التمرين الرابع:

لحام وصلة تناكية مفتوحة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادها (6×50×150)mm، بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي


يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يلحم وصلة تناكية مفتوحة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادها: (6×50×150)mm، بالقوس الكهربائي اليدوي بالوضع الأرضي.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغڈد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> • قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6×50×150)mm • إلكترودات لحام: (E 60 10)، (E 60 12)، (E 60 13)، قطراتها mm (3.25) 	<ul style="list-style-type: none"> • معدات السلامة والصحة المهنية. • أدوات التخطيط والعالم (سبنك، وخطاط، ومسطرة، وحجر عالم، وطباسير)، وأدوات التنظيف المختلفة (مطرقة لحام، وفرشاة سلكية، وإزميل وملقط لحام، ومطرقة). • محطة لحام بالقوس الكهربائي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - تأكّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتهوية والإضاءة.</p>
	<p>2 - جهز قطع العمل الخاصة بالتمرين بعد تنظيفها جيّداً من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم، مستعملاً أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة سلكية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اختر إلكترود اللحام، وثبتّه في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة، وفي المكان المخصص.</p>	3
	<p>- ضع قطعّي العمل على طاولة اللحام في الوضع الأرضي.</p>	4
	<p>- تأكّد من عدم ملامسة إلكترود اللحام ومقبض اللحام لطاولة العمل، وأنّه معلق في مكانه الصحيح.</p>	5
	<p>- شغل آلة اللحام، ثم اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>	6

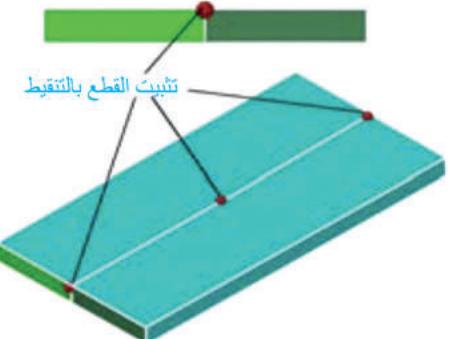الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>ثبيت القطع بالتنقيط</p>	<p>- ثبّت قطعتي العمل بالتنقيط.</p> <p>7</p>
	<p>- أشعّل القوس الكهربائي، إما بالنقر وإما بالخدش.</p> <p>- ابدأ بلحام القطعتين بحيث تكون القطع ملتصقة مع بعضها تماماً. ويكون خط اللحام موزعاً على القطعتين بالتساوي؛ باستعمال حركة موجية بسيطة.</p> <p>8</p>
	<p>- حافظ على زوايا اللحام (زاوية الحركة، وزاوية العمل)، وحافظ على طول القوس وسرعة اللحام طوال عملية اللحام.</p> <p>9</p>
	<p>- بعد الانتهاء من التمرين،أغلق آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p> <p>10</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>11 - نظف القطعة الملحومة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة، ثم قارن لحامك باللحام الموضح بالشكل.</p>	
	<p>12 - تعرف العيوب الموجودة في لحامك عن طريق اطلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صفحة (225) لمعرفة السبب المحتمل لذلك.</p>	



- 1 - وضح فائدة ربط قطعتي العمل بالتنقيط قبل لحامهما.
- 2 - اكتب قيم زاوية اللحام وزاوية العمل، عند لحام وصلة تناكية مغلقة في الوضع الأرضي.

لحام وصلة تناكية مفتوحة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادها (6×50×150) mm، بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي



يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يلحم وصلة تناكية مفتوحة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادها: (6×50×150) mm، بالقوس الكهربائي اليدوي بالوضع الأرضي.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغدَّاد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6 × 50 × 150) mm إلكترودات لحام: (E 60 10) ، (E 60 12) ، (E 60 13) أقطارها (3.25) mm 	<ul style="list-style-type: none"> معدات السلامة والصحة المهنية. أدوات التخطيط والعالم (سبنك، وخطاط، ومسطرة، وحجر عالم، وطباسير)، وأدوات التنظيف المختلفة (مطرقة لحام، وفرشاة سلكية، وإزميل وملقط لحام، ومطرقة). محطة لحام بالقوس الكهربائي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - تأكَّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتَّهوية والإِنارة.</p>
	<p>2 - جهز قِطْعَ العمل الخاصة بالتمرين بعد تنظيفها جيًّا من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم، مستعملاً أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة سلكية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اختر إلكترود اللحام، وثبته في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة في المكان المخصص.</p>	3
	<p>- ضع قطعتي العمل على طاولة اللحام في الوضع الأرضي.</p>	4
	<p>- تأكّد من عدم ملامسة إلكترود اللحام ومقبض اللحام لطاولة العمل، وأنّه معلق في مكانه الصحيح.</p>	5
	<p>- شغل آلة اللحام، ثم اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>	6

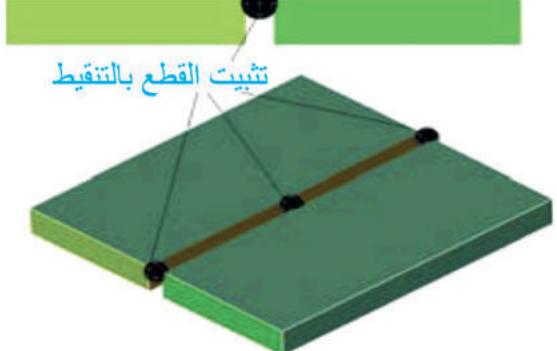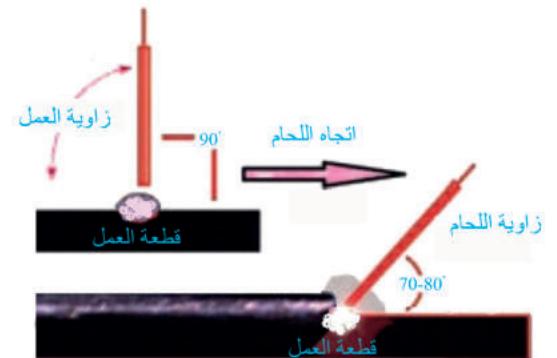الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
 <p>ثبيت القطع بالتنقيط</p>	<p>- ثبت قطعتي العمل بالتنقيط.</p> <p>7</p>
	<p>- أشعل القوس الكهربائي، إما بالنقر وإما بالخدش.</p> <p>- ابدأ بلحم القطعتين بحيث تكون القطع مفتوحة متساوية لقطر سلك اللحام. ويكون خط اللحام موزعاً على القطعتين بالتساوي باستعمال حركة موجية بسيطة.</p> <p>8</p>
	<p>- حافظ على زاويتي اللحام: (زاوية الحركة، وزاوية العمل)، وحافظ على طول القوس وسرعة اللحام طوال عملية اللحام.</p> <p>9</p>
	<p>- بعد الانتهاء من التمرين،أغلق آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p> <p>10</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- نظف القطعة الملحومة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة، ثم قارن لحامك باللحام الموضح بالشكل.</p>	11
	<p>- تعرّف العيوب الموجودة في لحامك؛ عن طريق اطلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صفحة (225) لمعرفة السبب المحتمل لذلك.</p>	12



- 1 - ما الفرق بين الوصلة التناكية المغلقة والوصلة التناكية المفتوحة؟
- 2 - اكتب قيم زاوية اللحام وزاوية العمل، عند لحام وصلة تناكية مفتوحة في الوضع الأرضي؟

لحام وصلة تناكية شطفة مفردة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادهما (6×50×150)mm، بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي




يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:


- يلحم وصلة تناكية شطفة مفردة من قطعتين من الفولاذ الطري، أبعادها: (6×50×150)mm، بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغدَّاد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6 × 50 × 150) mm إلكترودات لحام: (E 60 10)، (E 60 12)، (E 60 13)، قطراتها (3.25) mm 	<ul style="list-style-type: none"> معدات السلامة والصحة المهنية. أدوات التخطيط والعالم (سبنك، وخطاط، ومسطرة، وحجر عالم، وطباسير)، وأدوات التنظيف المختلفة (مطرقة لحام، وفرشاة سلكية، وإزميل وملقط لحام، ومطرقة). محطة لحام بالقوس الكهربائي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - تأكَّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتَّهوية والإِنارة.</p>
	<p>2 - جهز قِطْعَ العمل الخاصة بالتمرين بعد تنظيفها جيًّا من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم، مستعملاً أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة سلكية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- اشطف إحدى القطعتين بزاوية (30°) تقريباً باستعمال آلة الجلخ اليدوي</p> <p>3</p>
	<p>- اختر إلكترود اللحام، وثبته في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة في المكان المخصص.</p> <p>4</p>
	<p>- ضع قطعى العمل على طاولة اللحام في الوضع الأرضي.</p> <p>5</p>
	<p>- تأكّد من عدم ملامسة إلكترود اللحام ومقبض اللحام لطاولة العمل، وأنه معلق في مكانه الصحيح.</p> <p>6</p>

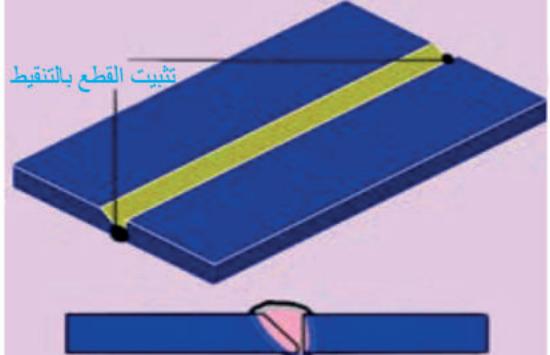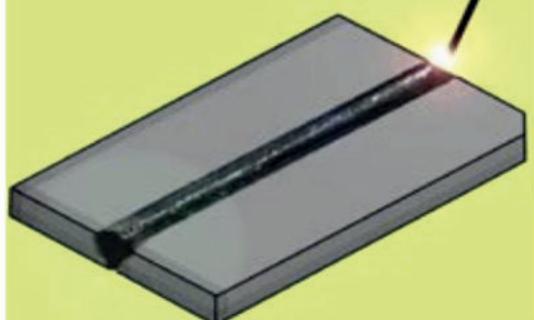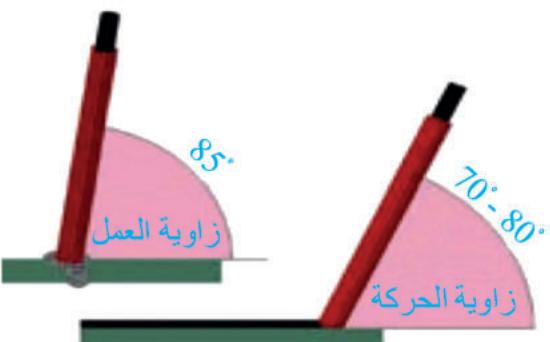الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>7 - شغل آلة اللحام، ثم اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>
	<p>8 - ثبت قطعتي العمل بالتنقيط.</p>
	<p>9 - أشعل القوس الكهربائي، إما بالنقر وإما بالخدش. - ابدأ بلحم القطعتين بحيث تكون القطع ملتصقة مع بعضها تماماً. ويكون خط اللحام موزعاً على القطعتين بالتساوي باستعمال حركة تموجية بسيطة.</p>
	<p>10 - حافظ على زاويتي اللحام: (زاوية الحركة، زاوية العمل)، وحافظ على طول القوس وسرعة اللحام طوال عملية اللحام.</p>

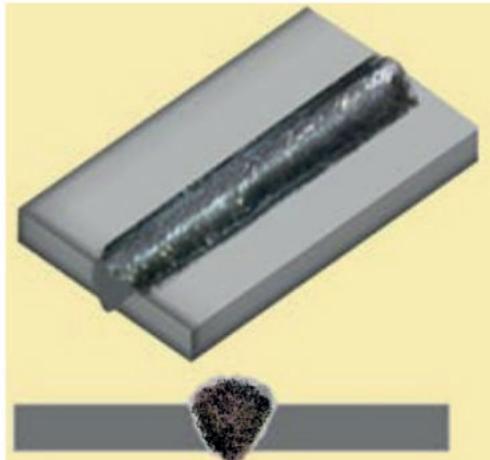الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- بعد الانتهاء من التمرين، أغلق آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p>	11
	<p>- نظف القطعة الملحمـة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة، ثم قارن لحامك باللـام الموضح بالشكل المجاور.</p>	12
	<p>- تعرّف العيوب الموجودة في لـامك؛ عن طريق اطـلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صـفحة (225) لمعرفـة السبـب المحتمـل لذلك.</p>	13



- 1 - كم تساوي قيمة الزاوية التي يجري شطف قطعة العمل بها، في الوصلة التناكية بشطفة مفردة؟
- 2 - اكتب قـيم زـاوية اللـام وزـاوية الـعمل، عـند لـام وـصلة تـناكـية بشـطـفة مـفرـدة فـي الـوضع الـأـرضـي.

لحم وصلات زاوية (خارجية مفتوحة، وداخلية على شكل حرف (T)، وتطابقية) من قطعتين من الفولاذ الطرفي، أبعادها: (6×50×150mm)، بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأرضي




يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:



- يلحم وصلة زاوية خارجية مفتوحة من قطعتين من الفولاذ الطرفي، أبعادها: (6×50×150mm)، بالقوس الكهربائي اليدوي بالوضع الأرضي.

متطلبات تنفيذ التمرين:

المواد الأولية	الغدَّاد اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> قطعة عمل من الفولاذ الطرفي، أبعادها (6 × 50 × 150 mm) إلكترودات لحام: (E 60 10)، (E 60 12)، (E 60 13)، قطراتها (3.25 mm) 	<ul style="list-style-type: none"> معدات السلامة والصحة المهنية. أدوات التخطيط والعلام (سبك، وخطاط، ومسطرة، وحجر علام، وطباسير)، وأدوات التنظيف المختلفة (مطرقة لحام، وفرشاة سلكية، وإزميل وملقط لحام، ومطرقة). محطة لحام بالقوس الكهربائي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - تأكَّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتَّهوية والإِنارة.</p>
	<p>2 - جهز قِطْعَ العمل الخاصة بالتمرين بعد تنظيفها جيًّا من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم، مستعملاً أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة سلكية.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>- اختر إلكترود اللحام، وثبته في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة في المكان المخصص.</p>	3
	<p>- ضع قطعتي العمل على طاولة اللحام في الوضع الأرضي، بحيث تشكلاًن وصلة الزاوية المطلوبة.</p>	4
	<p>- تأكّد من عدم ملامسة إلكترود اللحام ومقبض اللحام لطاولة العمل، وأنّه معلق في مكانه الصحيح.</p>	5
	<p>- شغل آلة اللحام، ثم اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>	6

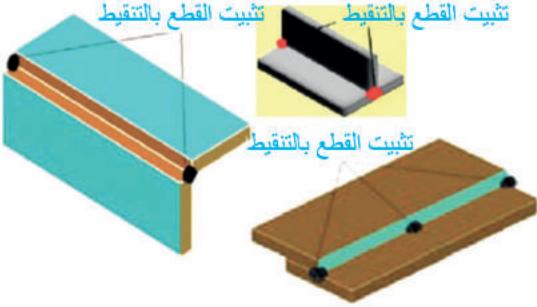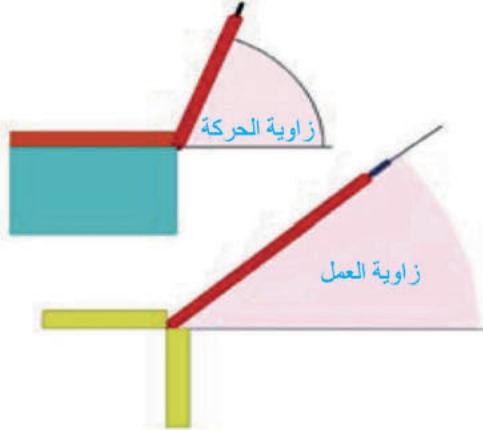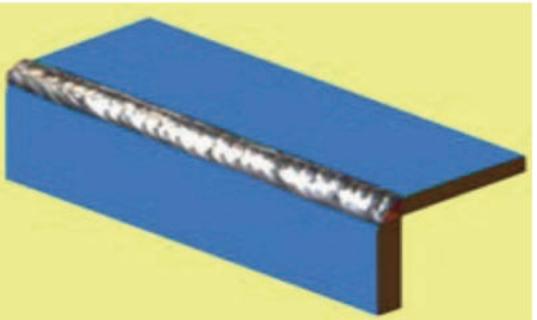الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- ثبت قطعئي العمل بالتنقيط.</p>
	<p>- ابدأ بلحام قطعئي العمل، بحيث تكون زاوية العمل (45°)، وزاوية ميلان الإلكترود عن محور خط اللحام تتراوح بين ($70^\circ - 80^\circ$)؛ كي يترسب معدن اللحام على القطعتين بالتساوي كما في الشكل (2)، وحافظ على طول القوس وسرعة اللحام طوال عملية اللحام.</p>
	<p>- بعد الانتهاء من التمرين،أغلق آلة اللحام بالقوس الكهربائي.</p>
	<p>- نظف القطعة الملحومة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة، ثم قارن لحامك باللحام الموضح بالشكل المجاور.</p>

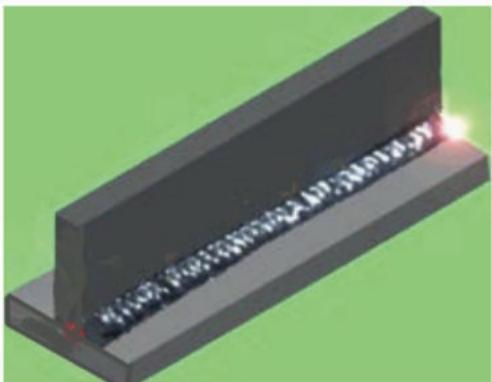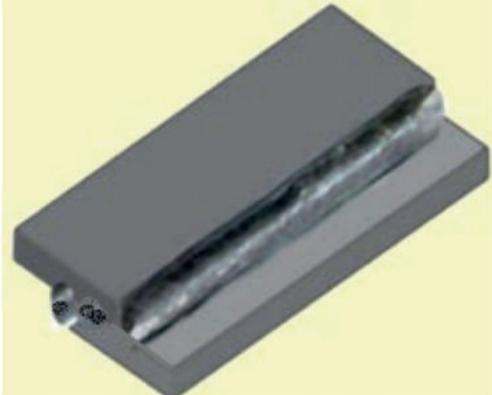الرسم التوضيحي	خطوات الأداء	
	<p>11 - بالخطوات نفسها، الحم وصلة لحام داخلية على شكل حرف (T)، وقارن لحامك باللحام الموضح بالشكل.</p>	
	<p>12 - الحم وصلة لحام داخلية (تطابقية)، وقارن لحامك باللحام الموضح بالشكل المجاور.</p>	
	<p>13 - تعرّف العيوب الموجودة في لحامك؛ عن طريق اطّلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صفة (225) لمعرفة السبب المحتمل لذلك.</p>	




- 1 - هل يوجد فرق في عمليات لحام كل من الوصلة التطابقية ووصلة حرف T، من حيث زوايا اللحام وحركات الإلكترود، في الوضع الأرضي؟
- 2 - اكتب قيئم زاوية اللحام وزاوية العمل عند لحام وصلة تطابقية في الوضع الأرضي.

لحام سطحي باستعمال آلة اللحام بالقوس الكهربائي اليدوي، في الوضع الأفقي

يتوقع من الطالب بعد الانتهاء من هذا التمرين أن:

- يجهز قطعة العمل، وينتتها على طاولة اللحام في الوضع الأفقي.
- يختار التيار المناسب لعملية اللحام.
- يلحم خطوطاً مستقيمة وخطوطاً تموّجية بالقوس الكهربائي اليدوي في الوضع الأفقي، على قطع عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6 × 100 × 150) mm.

متطلبات تنفيذ التمرين:

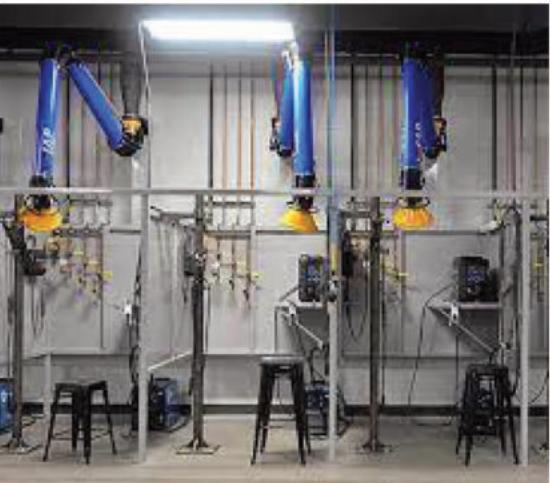المواد الأولية	الغدّ اليدوية والتجهيزات
<ul style="list-style-type: none"> • قطعة عمل من الفولاذ الطري، أبعادها (6 × 100 × 150) mm • إلكترود لحام قطره: (2.5) mm، (3.25) mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • معدّات السلامة والصحّة المهنية. • أدوات التخطيط والعلام (سُنْبَك، وخطاط، ومسطرة، وحجر علام، وطباشير)، وأدوات التنظيف المختلفة (مطرقة لحام، وفرشاة سلكية، وإزميل وملقط لحام، ومطرقة). • محطة لحام بالقوس الكهربائي. • حامل ومربيط للوضع الأفقي.
الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>1 - تأكّد من جاهزية مكان العمل من حيث النظافة والتهوية والإضاءة.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- خطّط قطعة العمل الخاصة بالتمرين، بعد تنظيفها جيداً من الأوساخ والصدأ والزيوت والشحوم؛ باستعمال أدوات التنظيف المتاحة وفرشاة السلك.</p> <p style="text-align: right;">2</p>
	<p>- جهز محطة اللحام بالقوس الكهربائي، وتأكد من صلاحية أجزائها، ثم ارتدي أدوات السلامة العامة الخاصة باللحام.</p> <p style="text-align: right;">3</p>
	<p>- شغل آلة اللحام.</p> <p style="text-align: right;">4</p>
	<p>- ركب إلكترود اللحام في مقبض اللحام بالطريقة الصحيحة في المكان المخصص.</p> <p style="text-align: right;">5</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>6 - ثبّت الماسك الأرضي بطاولة العمل، ثم ثبّت قطعة العمل على طاولة العمل بحيث تكون جاهزة للحام في الوضع الأرضي.</p>
	<p>7 - تأكّد من عدم ملامسة إكتروود اللحام ومقبض اللحام لطاولة العمل، وأنّه معلق في مكانه الصحيح.</p>
	<p>8 - اضبط تيار اللحام بما يتناسب وسمك قطعة العمل المراد لحامها.</p>
	<p>9 - أشعل القوس الكهربائي، إما بالنقر وإما بالخدش.</p>

الرسم التوضيحي	خطوات الأداء
	<p>- ابدأ بلحام خط مستقيم حسب التخطيط، بحيث تحافظ على زاوية الحركة وزاوية العمل؛ مستعملاً قوساً قصيراً و المناسباً للتيار، وحافظ على ثبات القوس وسرعة اللحام؛ كي تسيطر على بركة الصهر بحركة ترددية بسيطة وتتفادى التحفيز في أعلى الخط، والتراكب في الأسفل.</p>
	<p>- اترك قطعة العمل حتى تبرد، ثم نظفها مستعملاً أدوات التنظيف المناسبة والأمنة المتاحة، حتى تشاهد خطوط من دون تراكب. اعرضها على معلمك، وخذ رأيه في ذلك، وواصل حتى تُتقن خطوط لحام مستقيمة ومتوازية من دون عيوب، وإذا وجدت مشكلة استعن بمعلمك.</p> <p>- بعد الانتهاء من التمرينأغلق آلة اللحام، ثم نظف القطعة الملحومة بعد أن تهبط درجة حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.</p>
	<p>- قارن لحامك باللحام الموضح في الشكل المجاور.</p>
	<p>- تعرّف العيوب الموجودة في لحامك عن طريق اطلاعك على الصور في الدرس الرابع والجدول الملحق صفحة (225) لمعرفة السبب المحتمل لذلك.</p>



- 1 - اكتب قيم زاوية اللحام وزاوية العمل عند لحام خطوط مستقيمة في الوضع الأفقي.
- 2 - اقترح اسمًا لحركة إلكترود اللحام الواجب استعمالها؛ لتفادي عيب التحفر والتراكب عند اللحام في الوضع الأفقي.

ملحق عيوب اللحام وأسبابها المحتملة ومعالجتها في مبحث التدريب العملي

عيوب اللحام	الأسباب المحتملة	المعالجة
تشققات	تلوث معدن الأساس ببعض العناصر كالكبريت والفسفور.	تقليل عمق التغلغل، أو تغيير تصميم الوصلة.
طرطشة	جريان المعدن المنصهر أمام القوس الكهربائي.	تعديل زاوية الإلكترود على خط اللحام.
طرطشة	انحراف القوس؛ بتأثير الحقول المغناطيسية.	محاذاة خط اللحام باتجاه الانحراف.
	فجوة بين طرفي القطعة الملحمومة.	تقليل الفجوة، أو استعمال حركة توجيه مناسبة
مسامية وفجوات سطحية	وجود صدأ أو رطوبة أو أوساخ.	تنظيف منطقة اللحام جيداً قبل اللحام.
لحام خشن وغير منتظم، طرطشة	رطوبة سلك اللحام.	التأكد من جفاف أسلاك اللحام.
مسامية وفجوات سطحية	سرعة تجمد بركة اللحام.	إبقاء البركة مدة أطول؛ للتخلص من الغازات.
تشققات، تحفير	زاوية الإلكترود غير مناسبة.	تعديل زاوية الإلكترود على خط اللحام.
تغلغل ضحل، تحفير	قطر الإلكترود كبير.	تبديل الإلكترود بقطر أصغر
مسامية وفجوات سطحية، طرطشة، تحفير	قوس كهربائي طويل.	تقليل طول القوس.
تغلغل ضحل، تحفير	سرعة لحام عالية.	ضبط سرعة اللحام.
	عدم نظافة الحواف.	تنظيف الحواف جيداً.
لحام خشن وغير منتظم	تيار غير مناسب.	تعديل قيمة التيار حسب توصيات المصنع.
لحام خشن وغير منتظم، طرطشة	قطبية غير صحيحة.	التأكد من القطبية الصحيحة.
تشققات، طرطشة، تحفير	تيار عالٍ.	تعديل قيمة التيار ضمن الحد الموصى به.
تغلغل ضحل	تيار قليل.	تعديل قيمة التيار ضمن الحد الموصى به.


التقويم الذاتي

أستطيع بعد فهم هذا الدرس أن:

الرقم	مؤشر الأداء	متاز	جيد	بحاجة إلى تحسين
1	اختار آلة اللحام المناسبة.			
2	طبق تعليمات وقواعد السلامة المتعلقة بلحام القوس الكهربائي.			
3	أجهز محطة اللحام بالقوس الكهربائي، قبل البدء باللحام.			
4	أحدّد نوع التيار، وأضبط شدة التيار المناسبة.			
5	أدرك مفهوم اللحام في الوضع الأرضي.			
6	اختار نوع الإلكترود المناسب وقطره للوضع الأرضي وخط اللحام.			
7	احفظ على زوايا ميل الإلكترود وطول قوس اللحام، في أثناء اللحام.			
8	الحم خطوط لحام منتظمة ومستقيمة وخالية من العيوب.			
9	الحم الوصلات المختلفة الخالية من العيوب، في الوضع الأرضي.			
10	الحم خطوط لحام منتظمة ومستقيمة خالية من العيوب في الوضع الأفقي.			
11	اتخلص من الخبث والشوائب باستعمال الأدوات الصحيحة الآمنة.			
12	احفظ على ممتلكات المشغل والمدرسة.			
13	أدرك أسباب حدوث الانكماسات والتشوهات للقطع الملحومة، وأستطيع تفاديتها.			
14	أترك المجال لزملاي لاستعمال آلة اللحام عندما أنهى العمل.			
15	أعمل بروح الفريق، وأتعاون مع المدرّب ومع زملائي.			



الحام بالقوس الكهربائي

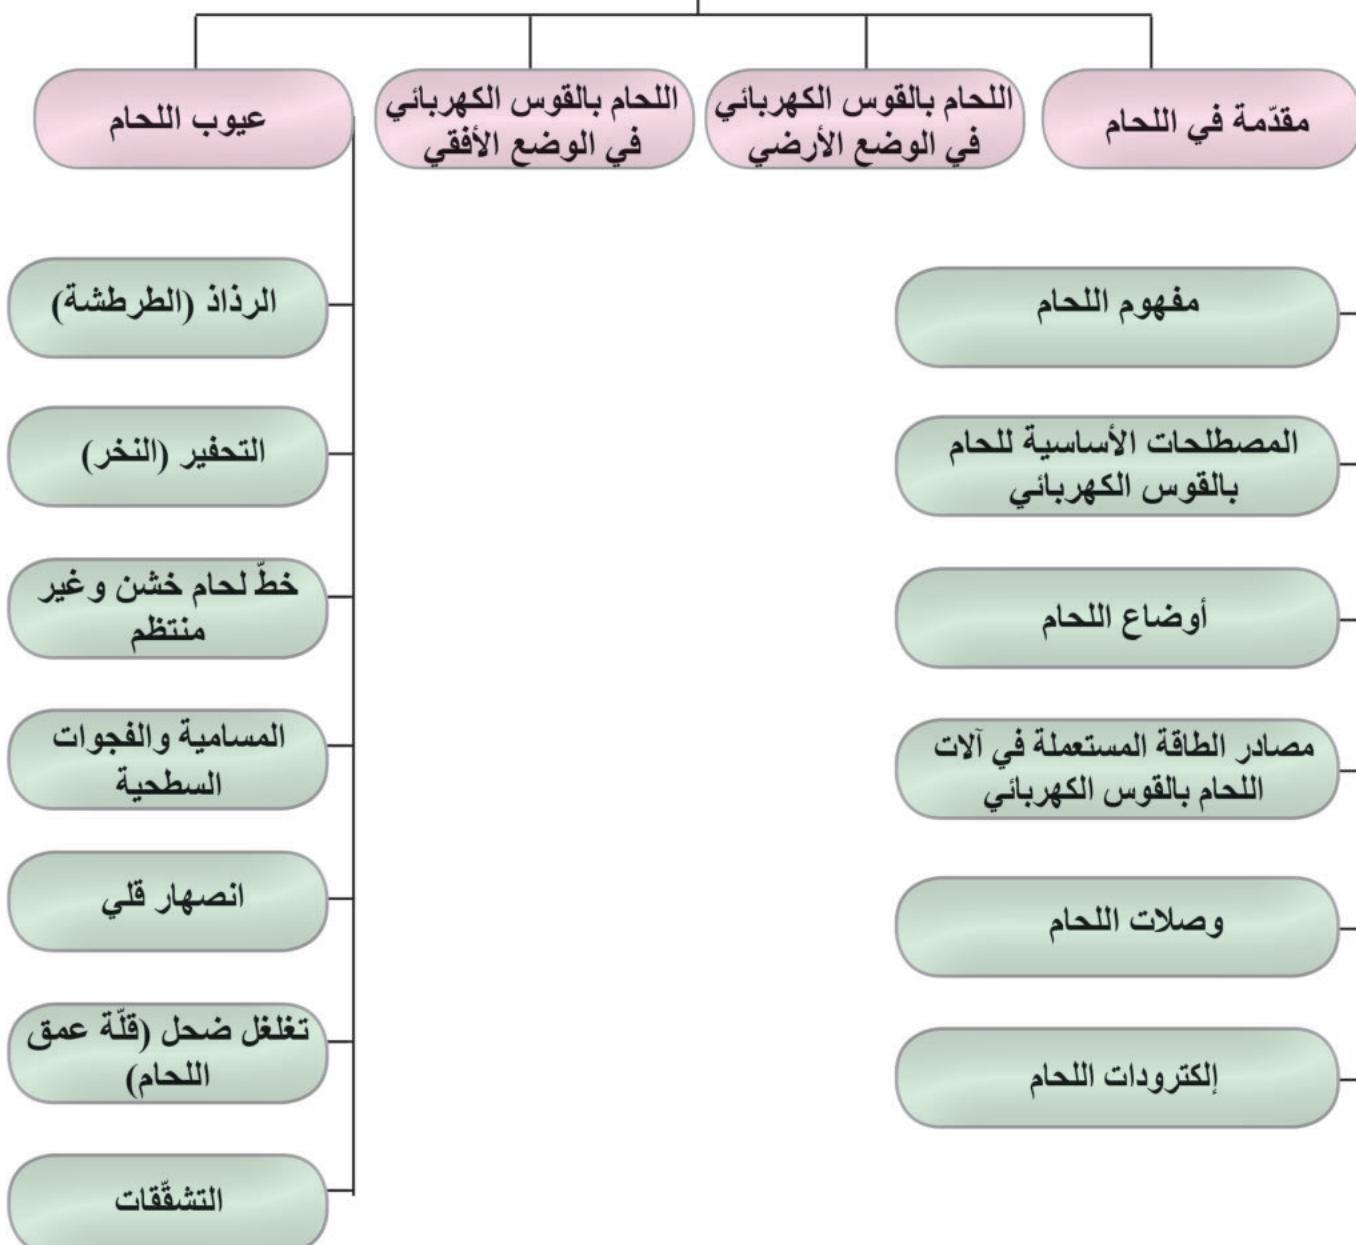

مسرد المصطلحات

المصطلح باللغة الإنجليزية	المصطلح باللغة العربية
AC Current	التيار المتردد (المتناوب)
Binding	الملزمة
Bearing	المحامل
Clearance angle	زاوية الخلوص
Cracking	التشققات
Cutting speed	سرعة القطع
Cutting depth	عمق القطع
Cutting angle	زاوية القطع
DC Current	التيار المباشر (المستمر)
Face Milling	التفريز السطحي
Feed rate	معدل التغذية
Grinding	الجلخ
Grinding Wheels	أقران الجلخ
Milling	التفريز
Porosity	المسامية
Rough Welding	خط لحام خشن
Surface Holes	فجوات سطحية
Welding	اللحام
Weld Spatter	الرذاذ (الطرطشة)
Undercut	التحفير (النخر)

المصادر والمراجع

1 - فريد كولفن، فرانك ستانلي. *فن التجليخ : الآلات والطرق المستعملة فعلاً في تشكيله كبيرة من الأشغال*، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1969م.

2 - محمد عبدالرحمن عناني، ابراهيم توفيق الرشيدى. *حسابات قطع المعادن*، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 1995.

3 - جورج شنايدر. *تطبيقات عدد القطع*، دار الرضوان للنشر والتوزي، عمان 2014م.

4 - رودلف جينسكي، *عمليات قطع المعادن*، المؤسسة الشعبية للتأليف، ألمانيا 1977م.

5- Bruce J. Black, *Workshop Processes, Practices and Materials* Fourth edition 2010.

6- Harold Hall, *Tool and Cutter Sharpening*, First Published by Special Interest Model Books Ltd, 2006.

7- Mikell P. Groover, *Fundamentals of Modern Manufacturing. Material, Processes and System*" Fourth Edition.

8- Robert H. Smith, *Advanced Machine Work* , Industrial Education Book Company Boston, U.S.A, 7th Edition.2007

9- Serape Kalpak Jian and Steven R. Schmid, *Manufacturing Engineering and Technology*. Prentice Hall 2006.

10- U.K. Singh and Manish Dwivedi . *Manufacturing Processes*, Second Edition, New Age International Ltd. Published 2009.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
جَلَّ جَلَلُهُ
تَعَالَى